

# Техническое описание Levelflex FMP56, FMP57

## Уровнемер микроимпульсный

### Измерение уровня сыпучих сред



#### Назначение

- Стержневой или тросовый зонд
- Присоединение к процессу: начальная резьба 3/4 дюйма или фланец
- Температура процесса: -40 до +185 °C (-40 до +365 °F)
- Рабочее давление: -1 до +16 бар (-14,5 до +232 фунт/кв. дюйм)
- Максимальный диапазон измерения: стержневой: 4 м (13 фут); тросовый: 45 м (148 фут)
- Точность: ±2 мм (±0,08 дюйм)
- Международные сертификаты взрывозащиты; EN10204-3.1
- Протокол линеаризации (по 3 точкам, по 5 точкам)

#### Преимущества

- Надежное измерение даже при изменении свойств среды и условий процесса.
- Система управления данными HistoROM для быстрого ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и диагностики прибора.
- Высокая надежность измерения уровня благодаря технологии Multi-Echo Tracking.
- Приборы разработаны согласно ГОСТ Р МЭК 61508 для применения в контурах ПАЗ до SIL3 при однородном резервировании.
- Беспроблемная интеграция с системами управления или обслуживания парков приборов.
- Удобный интерфейс на нескольких языках.
- Беспроводная технология Bluetooth® для использования при вводе в эксплуатацию, управлении и техническом обслуживании посредством бесплатного приложения SmartBlue для устройств iOS и Android.
- Простота функциональных испытаний SIL.
- Технология Heartbeat Technology™.



## Содержание

<b>Важная информация о документе</b> . . . . .	<b>4</b>	Диапазон значений рабочего давления . . . . .	60
Используемые символы . . . . .	4	Диэлектрическая постоянная (DC) . . . . .	60
<b>Принцип действия и архитектура системы</b> . . . . .	<b>6</b>	Удлинение тросовых зондов под влиянием натяжения и температуры . . . . .	60
Принцип измерения . . . . .	6	<b>Механическая конструкция</b> . . . . .	<b>61</b>
Измерительная система . . . . .	8	Размеры . . . . .	61
<b>Вход</b> . . . . .	<b>11</b>	Допуски на длину зонда . . . . .	65
Измеряемая величина . . . . .	11	Укорачивание зондов . . . . .	65
Диапазон измерения . . . . .	11	Масса . . . . .	66
Блокирующая дистанция . . . . .	13	Материалы: корпус GT18 - нержавеющая коррозионностойкая сталь . . . . .	67
Спектр частот, используемых при измерении . . . . .	13	Материалы: корпус GT19 (пластмасса) . . . . .	68
<b>Выход</b> . . . . .	<b>14</b>	Материалы: корпус GT20 (литой алюминий с порошковым покрытием) . . . . .	70
Выходной сигнал . . . . .	14	Материалы: присоединение к процессу . . . . .	72
Сигнал при сбое . . . . .	15	Материалы: зонд . . . . .	73
Линеаризация . . . . .	15	Материалы: монтажный кронштейн . . . . .	74
Гальваническая развязка . . . . .	15	Материалы: переходник и кабель для отдельного датчика . . . . .	75
Данные протокола . . . . .	16	Материалы: защитный козырек от непогоды . . . . .	76
<b>Источник питания</b> . . . . .	<b>22</b>	<b>Управление</b> . . . . .	<b>77</b>
Назначение клемм . . . . .	22	Принцип управления . . . . .	77
Разъемы прибора . . . . .	30	Локальное управление . . . . .	78
Источник питания . . . . .	31	Управление с помощью дистанционного дисплея и устройства управления FHX50 . . . . .	79
Потребляемая мощность . . . . .	34	Управление с использованием технологии беспроводной связи Bluetooth® . . . . .	79
Потребление тока . . . . .	34	Дистанционное управление . . . . .	80
Сбой электропитания . . . . .	35	ПО SupplyCare для управления складским хозяйством . . . . .	83
Выравнивание потенциалов . . . . .	35	<b>Сертификаты и нормативы</b> . . . . .	<b>86</b>
Клеммы . . . . .	35	Маркировка CE . . . . .	86
Кабельные вводы . . . . .	35	RoHS . . . . .	86
Спецификация кабеля . . . . .	36	Маркировка RCM-Tick . . . . .	86
Защита от перенапряжения . . . . .	36	Сертификаты взрывозащиты . . . . .	86
<b>Рабочие характеристики</b> . . . . .	<b>38</b>	Двойное уплотнение согласно ANSI/ISA 12.27.01 . . . . .	86
Стандартные рабочие условия . . . . .	38	Функциональная безопасность . . . . .	86
Основная погрешность . . . . .	38	ASME V31.1 и V31.3 . . . . .	86
Разрешение . . . . .	40	Оборудование, работающее под давлением, допустимое давление ≤ 200 бар (2 900 фунт/кв. дюйм) . . . . .	86
Время отклика . . . . .	40	Сертификат морского регистра . . . . .	87
Влияние температуры окружающей среды . . . . .	40	Радиочастотный сертификат . . . . .	87
<b>Монтаж</b> . . . . .	<b>41</b>	Сертификат CRN . . . . .	87
Условия монтажа . . . . .	41	Опыт . . . . .	87
<b>Рабочие условия: окружающая среда</b> . . . . .	<b>56</b>	Дополнительные тесты, сертификаты . . . . .	88
Температура окружающей среды . . . . .	56	Печатная документация на изделие . . . . .	88
Пределы температуры окружающей среды . . . . .	56	Другие стандарты и директивы . . . . .	89
Температура хранения . . . . .	58	<b>Информация о заказе</b> . . . . .	<b>90</b>
Климатический класс . . . . .	59	Информация о заказе . . . . .	90
Высота в соответствии с МЭК 61010-1, редакция 3 . . . . .	59	Протокол линеаризации по 3 точкам . . . . .	91
Степень защиты . . . . .	59	Протокол линеаризации по 5 точкам . . . . .	92
Виброустойчивость . . . . .	59	Пользовательская конфигурация . . . . .	93
Очистка зонда . . . . .	59	Название (TAG) . . . . .	93
Электромагнитная совместимость (ЭМС) . . . . .	59		
<b>Технологический процесс</b> . . . . .	<b>60</b>		
Диапазон рабочей температуры . . . . .	60		

<b>Пакеты прикладных программ . . . . .</b>	<b>94</b>
Heartbeat Диагностика . . . . .	94
Heartbeat Проверка . . . . .	95
Heartbeat Мониторинг . . . . .	96
<b>Аксессуары . . . . .</b>	<b>97</b>
Аксессуары, специфичные для прибора . . . . .	97
Аксессуары для связи . . . . .	104
Аксессуары для обслуживания . . . . .	105
Системные компоненты . . . . .	105
<b>Сопроводительная документация . . . . .</b>	<b>105</b>
Краткое руководство по эксплуатации (КА) . . . . .	105
Руководство по эксплуатации (ВА) . . . . .	106
Указания по технике безопасности (ХА) . . . . .	106

## Важная информация о документе

### Используемые символы

#### Символы техники безопасности

##### **ОПАСНО**

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить такую ситуацию, она приведет к серьезной или смертельной травме.

##### **ОСТОРОЖНО**

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к серьезной или смертельной травме.

##### **ВНИМАНИЕ**

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

##### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Этот символ указывает на информацию о процедуре и на другие действия, которые не приводят к травмам.

#### Электротехнические символы



Постоянный ток



Переменный ток



Постоянный и переменный ток



##### **Заземление**

Клемма заземления, которая заземлена посредством системы заземления.



##### **Защитное заземление (PE)**

Клемма заземления должна быть подсоединена к заземлению перед выполнением других соединений.

Клеммы заземления расположены на внутренней и наружной поверхностях прибора.

- Внутренняя клемма заземления: защитное заземление подключается к системе сетевого питания.
- Наружная клемма заземления служит для подключения прибора к системе заземления установки.

#### Описание информационных символов и графических обозначений

##### **Разрешено**

Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.

##### **Запрещено**

Обозначает запрещенные процедуры, процессы или действия.

##### **Рекомендация**

Указывает на дополнительную информацию.



Ссылка на документацию



Ссылка на рисунок.



Указание, обязательное для соблюдения

##### **1, 2, 3**

Серия шагов



Результат шага

##### **1, 2, 3, ...**

Номера пунктов

##### **A, B, C, ...**

Виды


 **Термостойкость соединительных кабелей**  
Определяет минимальную термостойкость соединительных кабелей.

## Принцип действия и архитектура системы

### Принцип измерения

#### Общие принципы

Levelflex – «направленная вниз» измерительная система, которая функционирует на основе метода измерения времени полета сигнала (ToF). Она обеспечивает измерение расстояния от контрольной точки до поверхности среды. Прибор генерирует высокочастотные импульсы, которые распространяются вдоль зонда. Импульсы отражаются поверхностью среды, принимаются электронным анализирующим блоком и преобразуются в сигнал уровня. Этот метод также известен как TDR (Time Domain Reflectometry; рефлектметрия с временным разрешением).

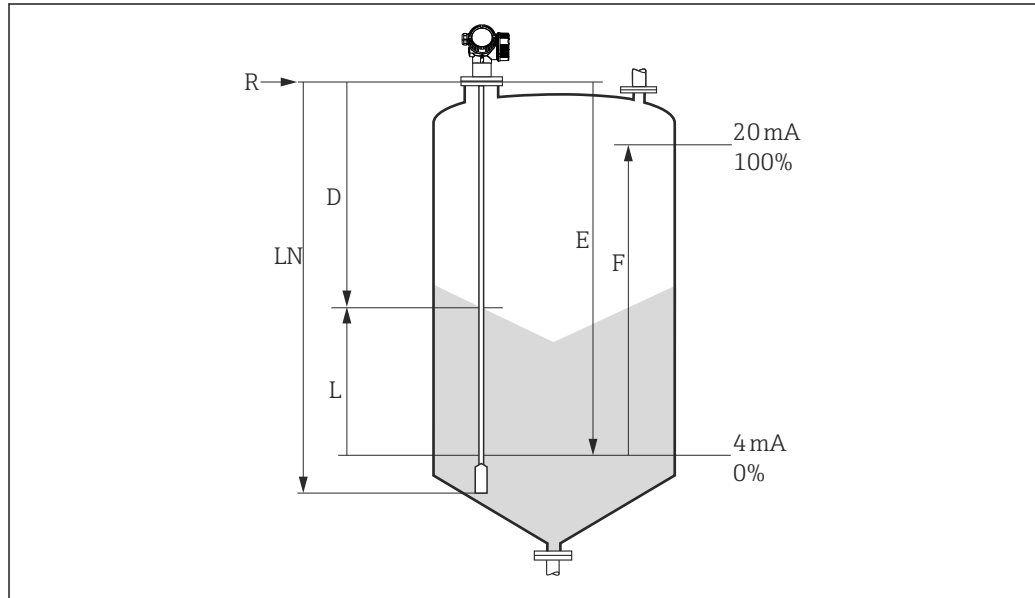

A0012836

1 Параметры измерения уровня с помощью микроимпульсного радарного уровнемера

$LN$  Длина зонда

$D$  Расстояние

$L$  Уровень

$R$  Контрольная точка измерения

$E$  Калибровка для пустого резервуара (нулевой уровень)

$F$  Калибровка для полного резервуара (диапазон)

**i** Если в случае использования тросовых зондов значение  $\epsilon_r$  составляет меньше 7, то измерение в области натяжного груза невозможно (0 до 250 мм (0 до 9,84 дюйм) от конца зонда, нижняя блокирующая дистанция).

**i** Контрольная точка  $R$  измерения находится на уровне присоединения к процессу.

**Диэлектрическая постоянная**

Диэлектрическая постоянная (DC) среды непосредственно влияет на степень отражения высокочастотных импульсов. При больших значениях DC, например для воды или аммиака, имеет место сильное отражение импульса, в то время как при малых значениях DC, например для углеводородов, импульс отражается слабо.

**Вход**

Отраженные импульсы передаются от зонда на электронику. Микропроцессор анализирует сигналы и идентифицирует эхо-сигнал, который представляет собой отражение высокочастотных импульсов от поверхности среды. В этой высокоточной системе обнаружения сигнала реализован более чем тридцатилетний опыт работы с процессами измерения времени распространения импульса, примененными при разработке программного обеспечения PulseMaster®.

Расстояние D до поверхности среды пропорционально времени распространения импульса t:

$$D = c \cdot t / 2,$$

где c – скорость света.

На основе известного расстояния E, соответствующего пустому резервуару, рассчитывается значение уровня L:

$$L = E - D$$

В уровнемерах Levelflex предусмотрены функции подавления ложных эхо-сигналов, которые могут быть активированы пользователем. С помощью этих функций предотвращается интерпретация паразитных эхо-сигналов, например от внутренних компонентов и стоек, как эхо-сигналов уровня.

**Выход**

Для уровнемера Levelflex на заводе выполняется предварительная настройка на определенную длину зонда, поэтому в большинстве случаев требуется ввести только рабочие параметры, которые автоматически адаптируют прибор к условиям измерения. Для моделей с токовым выходом заводская коррекция нулевой точки E и диапазона F составляет 4 мА и 20 мА, для цифровых выходов и дисплея – 0 % и 100 % соответственно. Функция линеаризации не более чем по 32 точкам на основе таблицы, заполняемой в ручном или полуавтоматическом режиме, активируется на месте эксплуатации или дистанционно. Эта функция позволяет преобразовать значение высоты уровня, например, в единицы объема или массы.

**Жизненный цикл прибора****Разработка**

- Универсальный принцип измерения
- Отсутствие влияния свойств среды на процесс измерения.
- Программное и аппаратное обеспечение разработаны согласно стандарту SIL МЭК 61508.
- Оригинальное непосредственное измерение уровня границы раздела фаз.

**Поставка**

- Будучи мировым лидером в области измерения уровня, компания Endress+Hauser гарантирует безопасность ваших инвестиций.
- Поддержка и обслуживание по всему миру.

**Монтаж**

- Нет необходимости в использовании специальных инструментов.
- Защита от перемены полярности.
- Использование современных съемных клемм.
- Защита главного модуля электроники за счет размещения в отдельном клеммном отсеке.

**Ввод в эксплуатацию**

- Быстрый ввод в эксплуатацию за 6 шагов с использованием меню.
- Сниженный риск ошибки или неправильной интерпретации благодаря отображению текстовых сообщений на русском языке.
- Непосредственный местный доступ ко всем параметрам.
- Печатный экземпляр краткого руководства по эксплуатации при поставке прибора на место эксплуатации.

**Эксплуатация**

- Технология Multi-echo tracking: надежное измерение на основе самообучающихся алгоритмов анализа эхо-сигналов, учитывающих краткосрочную и долгосрочную историю их распространения для выделения эхо-сигналов уровня и фильтрации эхо-сигналов помех.
- Соответствие требованиям NAMUR NE107.

**Техническое обслуживание**

- HistoROM: резервное копирование параметров настройки прибора и измеренных значений.
- Точная диагностика прибора и технологического процесса позволяет быстро принимать решения, имея четкую информацию о корректирующих действиях.
- Экономия затрат на обучение, техническое обслуживание и эксплуатацию благодаря интуитивно понятному меню на русском языке.
- Допускается открывание крышки отсека электроники во взрывоопасных зонах.

**Окончание срока службы**

- Преобразование кодов заказа для последующих моделей.
- Соответствие директиве RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances), пайка электронных компонентов без использования свинца.
- Экологически безвредная концепция повторной переработки.


**Измерительная система****Общие указания по выбору зондов**

- Тросовые зонды обычно используются для сыпучих сред. Стержневые зонды пригодны для сыпучих сред только при коротких диапазонах измерения, примерно до 2 м (6,6 фут). Это касается, прежде всего, таких областей применения, в которых зонд устанавливается сбоку под углом, а также измерения уровня легких и сыпучих продуктов.
- При использовании больших бункеров боковое давление на трос может быть настолько высоким, что потребуются использование троса с пластиковым покрытием. Для молотых продуктов, таких как крупы, пшеница и мука, рекомендуется использовать тросы с полиамидным покрытием.

**Выбор зонда***FMP56*

Для измерения уровня сыпучих сред



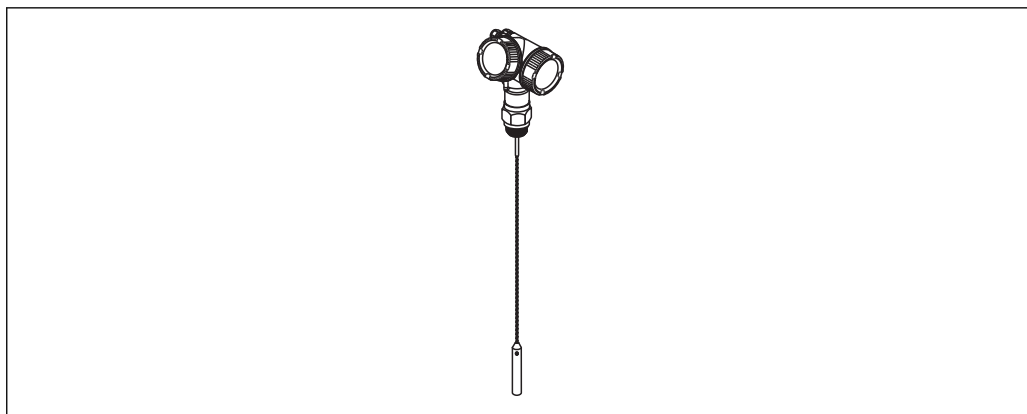

A0011388


2 Тросовый зонд с центрирующим стержнем

#### Тросовый зонд

- Максимальная длина зонда  
12 м (40 фут)
- Материал:
  - 316L
  - Полиамид > сталь
- Предельная прочность на растяжение  
12 kN

#### FMP57

Для измерения уровня сыпучих сред

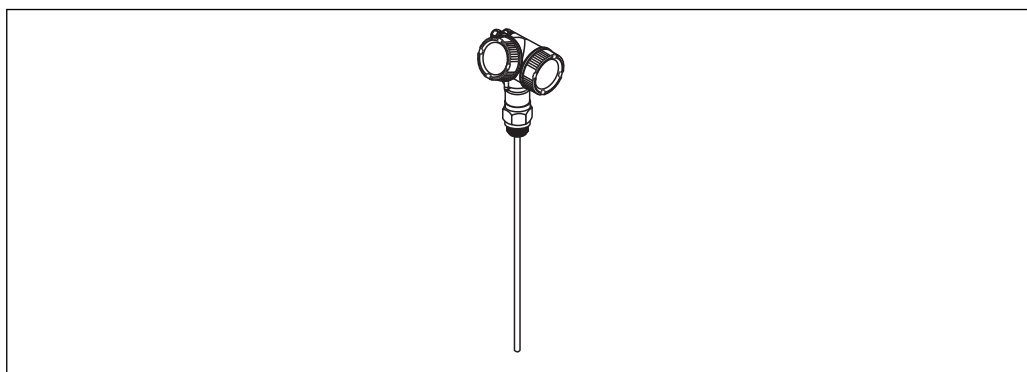


A0011387

3 Стержневой зонд

#### Стержневой зонд

- Максимальная длина зонда  
4 м (13 фут)
- Материал:
  - 316L
- Предельная прочность на растяжение  
30 kN

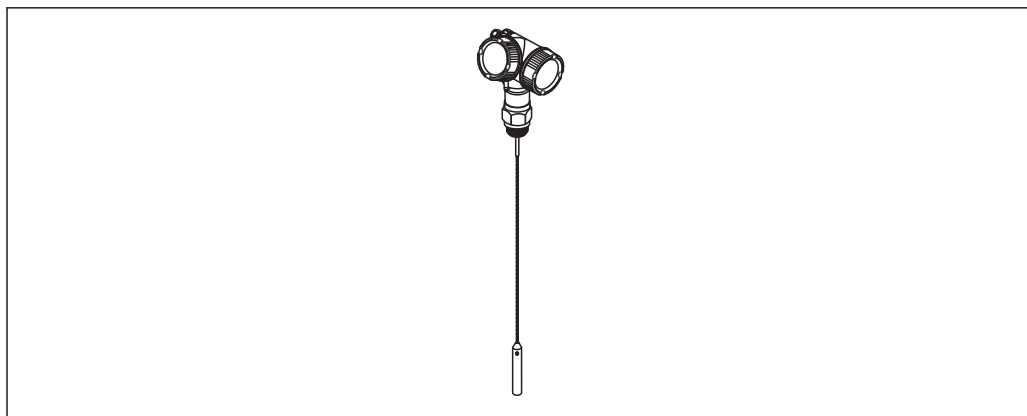

A0011388

4 Тросовый зонд с центрирующим стержнем

#### **Тросовый зонд**

- Максимальная длина зонда  
45 м (148 фут)
- Материал:
  - 316L
  - Полиамид > сталь
- Предельная прочность на растяжение  
30 kN

## Вход

<b>Измеряемая величина</b>	<p>Измеряемая величина соответствует расстоянию между контрольной точкой и поверхностью среды.</p> <p>Уровень рассчитывается на основе введенного известного расстояния E, соответствующего пустому резервуару.</p> <p>Дополнительно можно преобразовывать уровень в другие величины (объем, массу) путем линеаризации (по 32 точкам).</p>
----------------------------	--

**Диапазон измерения** В следующей таблице описываются группы сред и возможный диапазон измерения в зависимости от конкретной группы.

Levelflex FMP56				
Группа среды	$\epsilon_r$	Типичные сыпучие продукты	Диапазон измерения	
			Неизолированные металлические тросовые зонды	С полиамидным покрытием, тросовые зонды
1	1,4–1,6	Порошковая пластмасса	12 m (39 ft) <sup>1)</sup>	–
2	1,6–1,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гранулы пластмасс</li> <li>■ Белая известь, специальный цемент</li> <li>■ Сахар</li> </ul>	12 m (39 ft)	12 m (39 ft)
3	1,9–2,5	Портланд-цемент, штукатурка	12 m (39 ft)	–
		Мука	–	12 m (39 ft)
4	2,5–4	Зерно, семена	–	12 m (39 ft)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Молотый камень</li> <li>■ Песок</li> </ul>	12 m (39 ft)	12 m (39 ft)
5	4–7	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Естественно влажный (молотый) камень, руды</li> <li>■ Соль</li> </ul>	12 m (39 ft)	12 m (39 ft)
6	> 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Металлический порошок</li> <li>■ Сажа</li> <li>■ Угольная пыль</li> </ul>	12 m (39 ft)	12 m (39 ft)

- 1) Ограничения: диапазон измерения может быть сужен для материалов с высоким уровнем поглощения сигнала, например для молотых материалов, пшеничных отрубей или кремниевой кислоты.

Levelflex FMP57					
Группа среды	$\epsilon_r$	Типичные сыпучие продукты	Диапазон измерения		
			Неизолированные металлические стержневые зонды	Неизолированные металлические тросовые зонды	С полиамидным покрытием, тросовые зонды
1	1,4–1,6	Порошковая пластмасса	4 m (13 ft) <sup>1)</sup>	20 до 25 m (66 до 82 ft) <sup>1)</sup>	–
2	1,6–1,9	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Гранулы пластмасс</li> <li>▪ Белая известь, специальный цемент</li> <li>▪ Сахар</li> </ul>	4 m (13 ft)	25 до 30 m (82 до 98 ft)	12,5 до 15 m (41 до 49 ft)
3	1,9–2,5	Портланд-цемент, штукатурка	4 m (13 ft)	30 до 45 m (98 до 148 ft)	–
		Мука	4 m (13 ft)	–	15 до 25 m (49 до 82 ft)
4	2,5–4	Зерно, семена	4 m (13 ft)	–	25 до 35 m (82 до 115 ft)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Молотый камень</li> <li>▪ Песок</li> </ul>	4 m (13 ft)	45 m (148 ft)	25 до 35 m (82 до 115 ft)
5	4–7	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Естественно влажный (молотый) камень, руды</li> <li>▪ Соль</li> </ul>	4 m (13 ft)	45 m (148 ft)	35 до 36 m (115 до 118 ft)
6	> 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Металлический порошок</li> <li>▪ Сажа</li> <li>▪ Угольная пыль</li> </ul>	4 m (13 ft)	45 m (148 ft)	36 до 45 m (118 до 148 ft)


1) Ограничения: диапазон измерения может быть сужен для материалов с высоким уровнем поглощения сигнала, например для молотых материалов, пшеничных отрубей или кремниевой кислоты.



- Образование налипаний, особенно влажных продуктов, может уменьшить максимально возможный диапазон измерения.
- Соответствующая нижняя группа относится к очень сыпучим или рыхлым продуктам.

**Блокирующая дистанция**

Верхняя блокирующая дистанция (UB) – это минимальное расстояние от контрольной точки измерения (монтажного фланца) до максимального уровня.

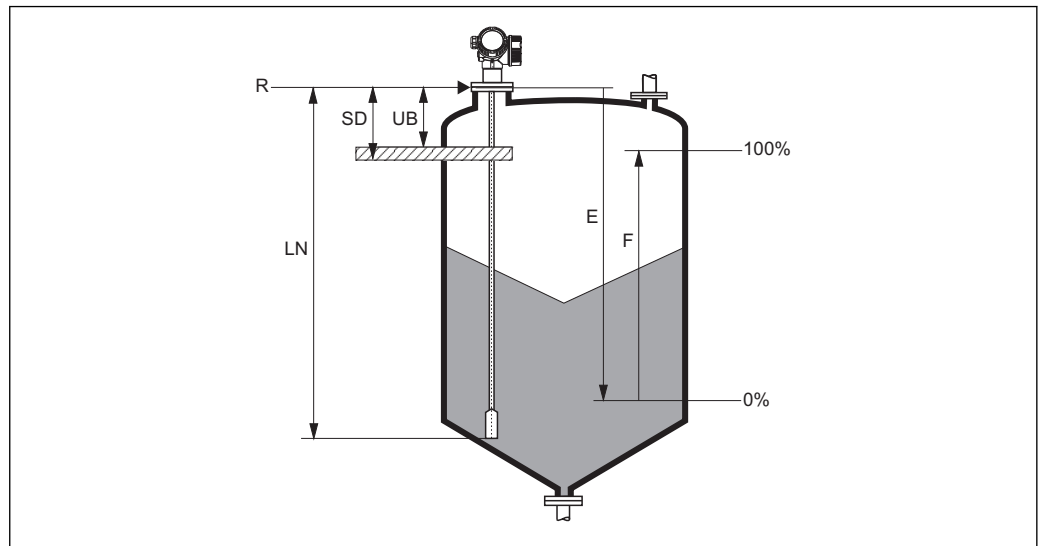

A0013628

5 Определение блокирующей дистанции и безопасного расстояния

- R* Контрольная точка измерения  
*LN* Длина зонда  
*UB* Верхняя блокирующая дистанция  
*E* Калибровка для пустого резервуара (нулевой уровень)  
*F* Калибровка для полного резервуара (диапазон)  
*SD* Безопасное расстояние

Блокирующая дистанция (заводская настройка).

- Для стержневых и тросовых зондов длиной до 8 m (26 ft): 200 mm (8 in).
- Для стержневых и тросовых зондов длиной свыше 8 m (26 ft): 0,025 × длина зонда.

**i** Указанные значения блокирующей дистанции устанавливаются на заводе перед поставкой. Эти настройки можно скорректировать в соответствии с областью применения.

Для стержневых и тросовых зондов блокирующую дистанцию, как правило, можно сократить до 100 мм (4 дюйма) для среды со значением DC > 7.

Блокирующая дистанция не актуальна для условий применения с байпасом или успокоительной трубой.

В пределах блокирующей дистанции точные результаты измерения не гарантируются.

**i** Помимо мертвой зоны, можно определить безопасное расстояние SD. Если уровень поднимается до пределов этого безопасного расстояния, прибор выдает предупреждение.

**Спектр частот,  
используемых при  
измерении**

От 100 МГц до 1,5 ГГц

## Выход

### Выходной сигнал

#### HART

- Кодирование сигнала  
FSK  $\pm 0,5$  mA поверх токового сигнала
- Скорость передачи данных  
1 200 Bit/s
- Гальваническая развязка  
Да

#### Технология беспроводной связи Bluetooth®

- Исполнение прибора  
Код заказа 610 «Встроенные аксессуары», опция NF «Bluetooth»
- Управление и настройка  
Посредством приложения *SmartBlue*
- Диапазон в эталонных условиях  
> 10 м (33 фут)
- Шифрование  
Шифрованная связь и защита паролем предотвращают некорректное управление неуполномоченными лицами

#### PROFIBUS PA

- Кодирование сигнала  
Manchester Bus Powered (MBP)
- Скорость передачи данных  
31,25 kBit/s, режим напряжения
- Гальваническая развязка  
Да

#### FOUNDATION Fieldbus

- Кодирование сигнала  
Manchester Bus Powered (MBP)
- Скорость передачи данных  
31,25 kBit/s, режим напряжения
- Гальваническая развязка  
Да

#### Релейный выход



Для приборов с интерфейсом HART релейный выход может быть добавлен в качестве опции.

- Функция  
Релейный выход (разомкнутый коллектор)
- Характер переключения  
Одно из двух состояний (проводящий или непроводящий); переключение осуществляется при достижении заданной точки включения/точки выключения
- Режим отказа  
Непроводящий
- Характеристики электрического подключения  
 $U = 16$  до  $35 V_{DC}$ ,  $I = 0$  до  $40 mA$
- Внутренний резистор  
 $R_i < 880 \text{ Ом}$   
При подборе конфигурации необходимо учитывать влияние падения напряжения на внутреннем резисторе источника питания. Например, результирующее напряжение на подсоединенном реле должно быть достаточным для его включения.
- Напряжение изоляции  
Плавающее, напряжение изоляции  $1\ 350 V_{DC}$  по отношению к электропитанию и  $500 V_{AC}$  по отношению к заземлению
- Точка переключения  
Программируется пользователем, отдельно для точки включения и точки выключения.
- Задержка переключения  
Программируется пользователем в диапазоне 0 до 100 с, отдельно для точки включения и точки выключения.

- Частота выборки  
Соответствует циклу измерения.
- Источник сигнала/переменные прибора
  - Линеаризованный уровень
  - Расстояние
  - Напряжение на клеммах
  - Температура электроники
  - Относительная амплитуда эхо-сигналов
  - Диагностические значения, расширенные диагностические блоки
  - Только для активного измерения уровня границы раздела сред
- Количество циклов переключения  
Не ограничено

---

**Сигнал при сбое**

В зависимости от интерфейса информация о сбое выводится следующим образом.

- Токвый выход
  - Выбор режима отказа (согласно рекомендации NAMUR NE 43)  
Аварийный сигнал минимального уровня: 3,6 мА  
Аварийный сигнал максимального уровня (заводская настройка): 22 мА
  - Режим отказа со значением, которое настраивается пользователем: 3,59 до 22,5 мА
- Локальный дисплей
  - Сигнал состояния (в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 107)
  - Отображение текстовых сообщений
- Управляющая программа, работающая по цифровому протоколу (HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus) или через сервисный интерфейс (CDI)
  - Сигнал состояния (в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 107)
  - Отображение текстовых сообщений

---

**Линеаризация**

Функция линеаризации прибора позволяет преобразовывать измеренное значение в любые единицы длины или объема. Таблицы линеаризации для расчета объема в цилиндрических сосудах заранее запрограммированы в приборе. Также доступен ручной или полуавтоматический ввод дополнительных таблиц, каждая из которых может содержать до 32 пар значений.

---

**Гальваническая развязка**

Все выходные цепи гальванически развязаны друг с другом.

## Данные протокола

## HART

Идентификатор изготовителя	17 (0x11)
ID типа прибора	0x1122
Спецификация HART	7.0
Файлы описания прибора (DTM, DD)	Информация и файлы доступны по адресу: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li> <li>▪ <a href="http://www.fieldcommgroup.org">www.fieldcommgroup.org</a></li> </ul>
Нагрузка HART	мин. 250 Ом
Переменные прибора HART	Измеренные значения можно присваивать любым переменным прибора. <b>Измеренные значения для первой переменной процесса (PV)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Линеаризованный уровень</li> <li>▪ Расстояние</li> <li>▪ Температура электроники</li> <li>▪ Относительная амплитуда эхо-сигналов</li> </ul> <b>Измеренные значения для второй, третьей и четвертой переменных (SV, TV, QV)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Линеаризованный уровень</li> <li>▪ Расстояние</li> <li>▪ Напряжение на клеммах</li> <li>▪ Температура электроники</li> <li>▪ Абсолютная амплитуда эхо-сигналов</li> <li>▪ Относительная амплитуда эхо-сигналов</li> <li>▪ Расчетное значение <math>\epsilon_r</math></li> </ul>
Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Пакетный режим</li> <li>▪ Данные о состоянии дополнительного преобразователя</li> </ul>

## Данные беспроводной передачи HART

Минимальное пусковое напряжение	17,5 В
Ток запуска	4 мА
Время запуска	80 с
Минимальное рабочее напряжение	17,5 В
Ток режима Multidrop	4,0 мА
Время настройки соединения	30 с



## PROFIBUS PA

Идентификатор изготовителя	17 (0x11)
Идентификационный номер	0x1558
Версия конфигурации	3.02
Файл GSD	Информация и файлы доступны по адресу: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li> <li>■ <a href="http://www.profibus.org">www.profibus.org</a></li> </ul>
Версия файла GSD	
Выходные значения	<p><b>Аналоговый вход:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Линеаризованный уровень</li> <li>■ Расстояние</li> <li>■ Напряжение на клеммах</li> <li>■ Температура электроники</li> <li>■ Абсолютная амплитуда эхо-сигналов</li> <li>■ Относительная амплитуда эхо-сигналов</li> <li>■ Расчетное значение <math>\epsilon_r</math></li> </ul> <p><b>Цифровой вход:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Блоки расширенной диагностики</li> <li>■ Блок вывода сигнала состояния PFS</li> </ul>
Входные значения	<p><b>Аналоговый выход:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Аналоговое значение от ПЛК (для внешнего давления и температуры блока датчика)</li> <li>■ Аналоговое значение от ПЛК для вывода на дисплей</li> </ul> <p><b>Цифровой выход:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Блок расширенной диагностики</li> <li>■ Датчик предельного уровня</li> <li>■ Процесс измерения для блока датчика</li> <li>■ Сохранение истории для блока датчика</li> <li>■ Выходной сигнал состояния</li> </ul>
Поддерживаемые функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Идентификация и техническое обслуживание Простая идентификация прибора с помощью системы управления и заводской таблички</li> <li>■ Автоматическое создание идентификатора</li> <li>■ Режим совместимости GSD с предшествующей моделью Levelflex M FMP4x</li> <li>■ Диагностика на физическом уровне Проверка сегмента PROFIBUS и Levelflex M FMP4x после установки путем определения напряжения на клеммах и мониторинга сообщений</li> <li>■ Выгрузка/загрузка по PROFIBUS Чтение и запись параметров с использованием выгрузки/загрузки по PROFIBUS выполняется до 10 раз быстрее</li> <li>■ Краткая информация о состоянии Кратчайшая и интуитивно понятная диагностическая информация с разбивкой выдаваемых диагностических сообщений по категориям</li> </ul>

## FOUNDATION Fieldbus

Идентификатор изготовителя	0x452B48
Тип прибора	0x1028
Исполнение прибора	0x01
Версия файлов описания прибора (DD)	Информация и файлы доступны по адресу: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li> <li>■ <a href="http://www.fieldcommgroup.org">www.fieldcommgroup.org</a></li> </ul>
Версия файла совместимости (CFF)	
Исполнение комплекта для испытаний на совместимость (исполнение устройства ИТК)	6.0.1
Номер операции испытания ИТК	IT085300
Поддержка функции Link Master (LAS)	Да
Выбор функций Link Master и Basic Device	Да; заводская настройка: основной прибор

Адрес узла	Заводская настройка: 247 (0xF7)
Поддерживаемые функции	Доступны следующие способы. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Перезапуск</li> <li>■ Перезапуск ENP</li> <li>■ Настройка</li> <li>■ Линеаризация</li> <li>■ Самодиагностика</li> </ul>
<b>Виртуальные коммуникационные связи (VCR)</b>	
Количество VCR	44
Количество связанных объектов в VFD	50
Постоянные позиции	1
VCR клиента	0
VCR сервера	10
VCR источника	43
VCR назначения	0
VCR подписчика	43
VCR издателя	43
<b>Пропускная способность канала устройства</b>	
Временной интервал	4
Мин. задержка между PDU	8
Макс. задержка ответа	20

#### Блоки преобразователя

Блок	Содержание	Выходные значения
Блок преобразователя «Настройка»	Содержит все параметры для стандартного ввода в эксплуатацию	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Уровень или объем (канал 1) (зависит от конфигурации блока)</li> <li>■ Расстояние (канал 2)</li> </ul>
Блок преобразователя «Расширенная настройка»	Содержит все параметры для более точной настройки измерения	Выходные сигналы отсутствуют
Блок преобразователя «Дисплей»	Содержит параметры настройки локального дисплея	Выходные сигналы отсутствуют
Блок преобразователя «Диагностика»	Содержит диагностическую информацию	Выходные сигналы отсутствуют
Блок преобразователя «Расширенная диагностика»	Содержит параметры для расширенной диагностики	Выходные сигналы отсутствуют
Блок преобразователя «Экспертная конфигурация»	Содержит параметры, для надлежащей установки которых пользователь должен обладать глубокими знаниями об управлении прибором	Выходные сигналы отсутствуют
Блок преобразователя «Экспертная информация»	Содержит параметры, предоставляющие информацию о состоянии прибора	Выходные сигналы отсутствуют
Блок преобразователя «Сервисный датчик»	Содержит параметры, доступные только для специалистов сервисного центра Endress+Hauser	Выходные сигналы отсутствуют

Блок	Содержание	Выходные значения
Блок преобразователя «Сервисная информация»	Содержит параметры, предоставляющие информацию о состоянии прибора, предназначенную для сотрудников сервисного центра Endress+Hauser	Выходные сигналы отсутствуют
Блок преобразователя «Передача данных»	Содержит параметры для резервного копирования конфигурации прибора в модуль дисплея и для записи сохраненной конфигурации в систему прибора. Доступ к этим параметрам имеют только специалисты сервисного центра Endress+Hauser.	Выходные сигналы отсутствуют

#### Функциональные блоки

Блок	Содержание	Количество постоянных блоков	Количество одноразовых блоков	Время выполнения	Функциональные возможности
Блок ресурсов	Блок ресурсов содержит все данные, однозначно идентифицирующие прибор. Он представляет собой электронную версию заводской таблички прибора.	1	0	–	Расширенные
Блок аналогового входа	Функциональный блок аналогового входа получает данные измерений от блока датчиков (выбирается по номеру канала) и предоставляет эти данные другим функциональным блокам на выходе.	2	3	25 мс	Расширенные
Блок дискретного входа	Блок дискретного входа получает дискретное значение (например, индикатор превышения диапазона измерения) и делает значение доступным другим функциональным блокам на выходе.	1	2	20 мс	Стандартное исполнение
Блок нескольких аналоговых выходов	Блок нескольких аналоговых выходов используется для передачи аналоговых значений с шины в прибор.	1	0	20 мс	Стандартное исполнение
Блок нескольких дискретных выходов	Блок нескольких дискретных выходов используется для передачи дискретных значений с шины в прибор.	1	0	20 мс	Стандартное исполнение

Блок	Содержание	Количество постоянных блоков	Количество одноразовых блоков	Время выполнения	Функциональные возможности
Блок ПИД	Блок ПИД используется в качестве пропорционального интегрально-дифференциального контроллера и может применяться в замкнутой цепи управления для управления на месте эксплуатации. Он реализует каскадное управление и прямое управление.	1	1	25 мс	Стандартное исполнение
Арифметический блок	В арифметическом блоке реализуются несложные математические функции, часто используемые при измерениях. От пользователя не требуется умение записывать уравнения. Математический алгоритм выбирается пользователем по названию, в соответствии с выполняемой функцией.	1	1	25 мс	Стандартное исполнение
Блок различения сигнала	Блок различения сигнала содержит две секции, каждая из которых выдает выходной сигнал в виде нелинейной функции входного значения. Нелинейная функция определяется по единой таблице соответствия, содержащей 21 пару произвольных значений x-y.	1	1	25 мс	Стандартное исполнение

Блок	Содержание	Количество постоянных блоков	Количество одноразовых блоков	Время выполнения	Функциональные возможности
Блок коммутатора входов	Блок коммутатора входов позволяет выбирать до четырех входов и генерировать значение выходного сигнала в соответствии с настроенным действием. В нормальном режиме входные сигналы поступают на этот блок от блоков аналогового входа. Блок позволяет выполнять выборку сигнала по закону максимума, минимума, среднего значения и «первого годного» сигнала.	1	1	25 мс	Стандартное исполнение
Блок интегратора	Блок интегрирует переменную как функцию от времени или суммирует число импульсов от блока импульсного входа. Блок можно использовать в качестве сумматора, суммирующего значения до сброса, либо пакетного сумматора с контрольной точкой, в котором интегрируемое значение сравнивается с целевым значением, созданным до или в ходе процедуры управления, и при достижении целевого значения генерируется двоичный сигнал.	1	1	25 мс	Стандартное исполнение
Блок аналогового аварийного сигнала		1	1	25 мс	Стандартное исполнение




В общей сложности в приборе может быть реализовано до 20 блоков, включая уже реализованные блоки.

## Источник питания

### Назначение клемм

#### Назначение клемм; 2-проводное подключение; 4–20 мА HART

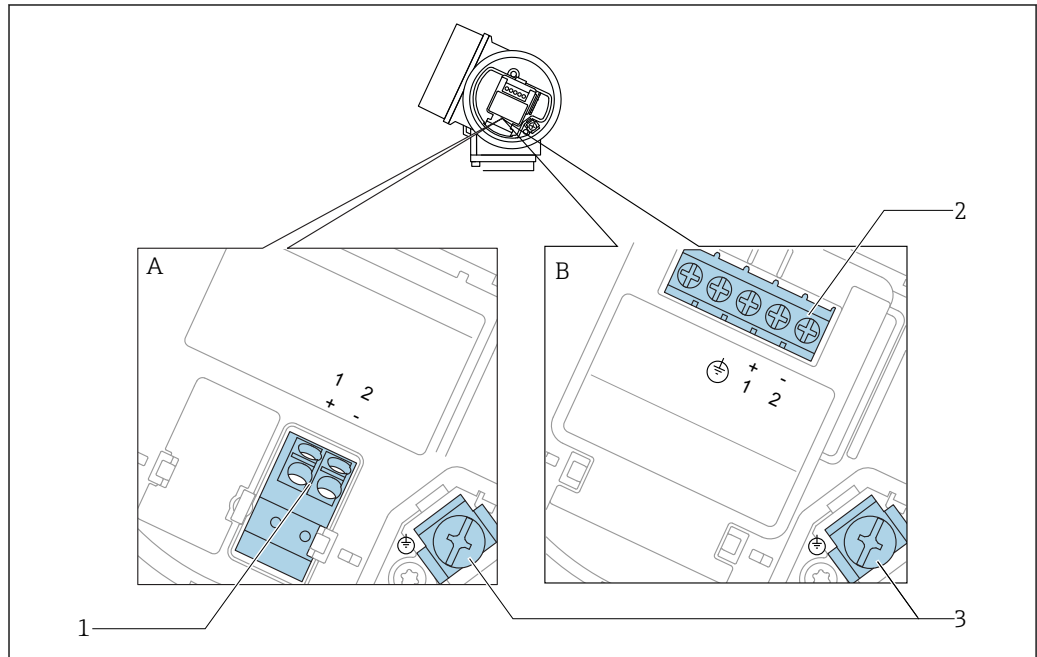

A0036498

6 Назначение клемм; 2-проводное подключение; 4–20 мА HART

A Без встроенной защиты от перенапряжения


B Со встроенной защитой от перенапряжения

1 Подключение 4–20 мА HART, пассивное: клеммы 1 и 2, без встроенной защиты от перенапряжения

2 Подключение 4–20 мА HART, пассивное: клеммы 1 и 2, со встроенной защитой от перенапряжения

3 Клемма для кабельного экрана

#### Блок-схема 2-проводного подключения: 4–20 мА HART

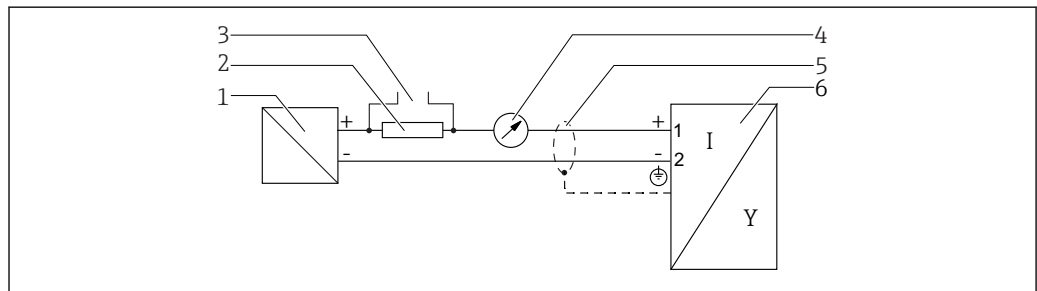

A0036499

7 Блок-схема 2-проводного подключения: 4–20 мА HART

1 Активный барьер искрозащиты с источником питания (например, RN221N); см. напряжение на клеммах

2 Резистор связи HART ( $\geq 250 \text{ Ом}$ ); см. максимальную нагрузку


3 Подключение к Comtibox FXA195 или FieldXpert SFX350/SFX370 (через Bluetooth-модем VIATOR)

4 Прибор с аналоговым дисплеем; см. максимальную нагрузку

5 Экран кабеля; см. спецификацию кабеля

6 Измерительный прибор


Назначение клемм; 2-проводное подключение; 4–20 мА HART, релейный выход

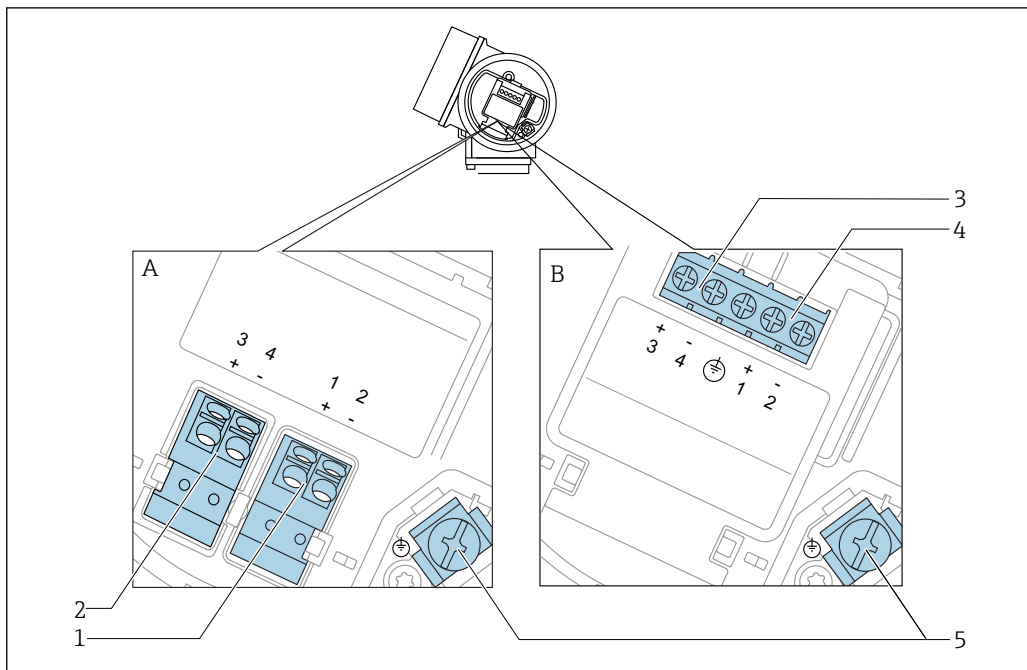

8 Назначение клемм; 2-проводное подключение; 4–20 мА HART, релейный выход

- A Без встроенной защиты от перенапряжения
- B Со встроенной защитой от перенапряжения
- 1 Подключение 4–20 мА HART, пассивное: клеммы 1 и 2, без встроенной защиты от перенапряжения
- 2 Подключение релейного выхода (разомкнутый коллектор): клеммы 3 и 4, без встроенной защиты от перенапряжения
- 3 Подключение релейного выхода (разомкнутый коллектор): клеммы 3 и 4, со встроенной защитой от перенапряжения
- 4 Подключение 4–20 мА HART, пассивное: клеммы 1 и 2, со встроенной защитой от перенапряжения
- 5 Клемма для кабельного экрана


Блок-схема 2-проводного подключения: 4–20 мА HART, релейный выход

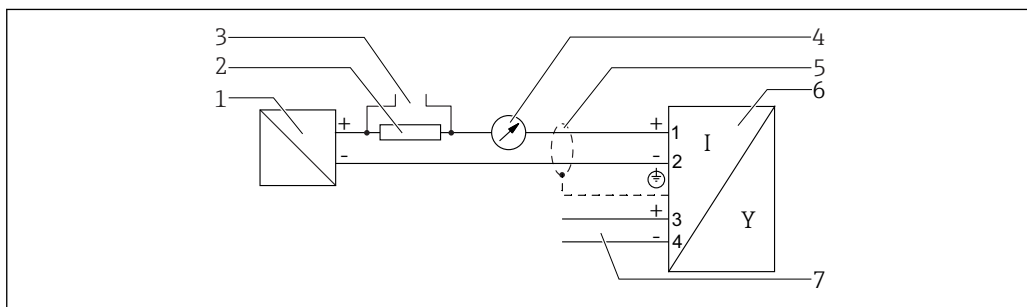

9 Блок-схема 2-проводного подключения: 4–20 мА HART, релейный выход

- 1 Активный барьер искрозащиты с источником питания (например, RN221N); см. напряжение на клеммах
- 2 Резистор связи HART ( $\geq 250 \text{ Ом}$ ); см. максимальную нагрузку
- 3 Подключение к Comtibox FXA195 или FieldXpert SFX350/SFX370 (через Bluetooth-модем VIATOR)
- 4 Прибор с аналоговым дисплеем; см. максимальную нагрузку
- 5 Экран кабеля; см. спецификацию кабеля
- 6 Измерительный прибор
- 7 Релейный выход (разомкнутый коллектор)

**Назначение клемм; 2-проводное подключение; 4-20 мА HART, 4-20 мА**

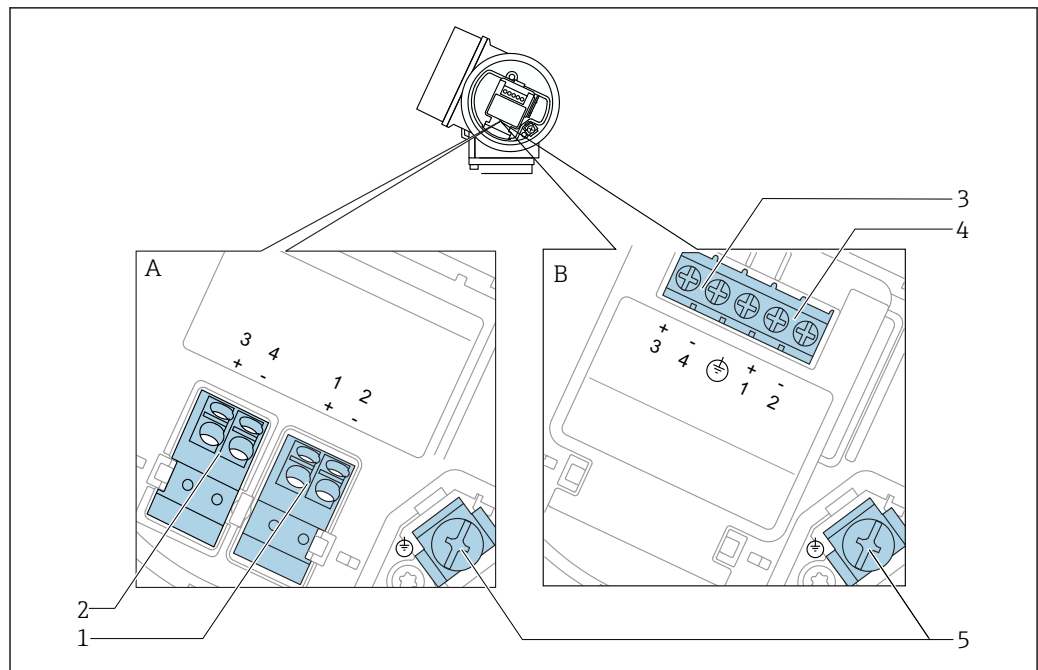

A0036500

**10 Назначение клемм; 2-проводное подключение; 4-20 мА HART, 4-20 мА**

A Без встроенной защиты от перенапряжения

B Со встроенной защитой от перенапряжения

1 Подключение токового выхода 1, 4-20 мА HART, пассивное: клеммы 1 и 2, без встроенной защиты от перенапряжения


2 Подключение токового выхода 2, 4-20 мА HART, пассивное: клеммы 3 и 4, без встроенной защиты от перенапряжения

3 Подключение токового выхода 2, 4-20 мА HART, пассивное: клеммы 3 и 4, со встроенной защитой от перенапряжения

4 Подключение токового выхода 1, 4-20 мА HART, пассивное: клеммы 1 и 2, со встроенной защитой от перенапряжения

5 Клемма для кабельного экрана

**Блок-схема 2-проводного подключения: 4-20 мА HART, 4-20 мА**

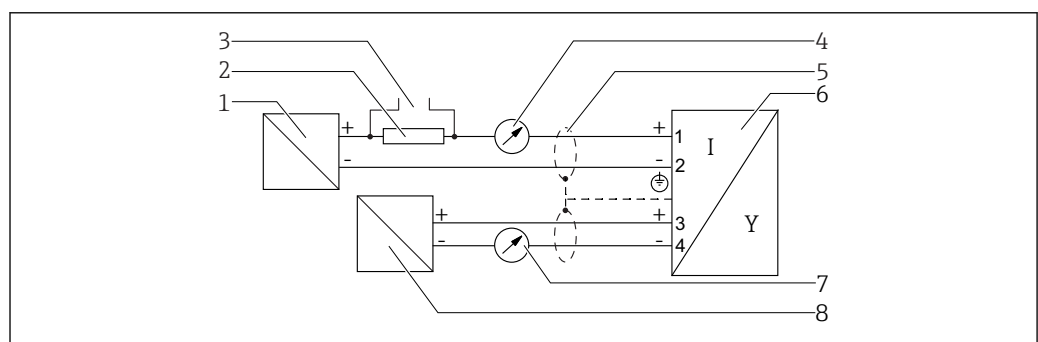

A0036502

**11 Блок-схема 2-проводного подключения: 4-20 мА HART, 4-20 мА**

1 Активный барьер искрозащиты с источником питания (например, RN221N); см. напряжение на клеммах

2 Резистор связи HART ( $\geq 250 \text{ Ом}$ ); см. максимальную нагрузку

3 Подключение к Comtibox FXA195 или FieldXpert SFX350/SFX370 (через Bluetooth-модем VIATOR)

4 Прибор с аналоговым дисплеем; см. максимальную нагрузку

5 Экран кабеля; см. спецификацию кабеля


6 Измерительный прибор

7 Прибор с аналоговым дисплеем; см. максимальную нагрузку

8 Активный барьер искрозащиты с источником питания (например, RN221N), токовый выход 2; см. напряжение на клеммах



**Назначение клемм, 4-проводное подключение; 4–20 мА HART (10,4 до 48 V<sub>DC</sub>)**

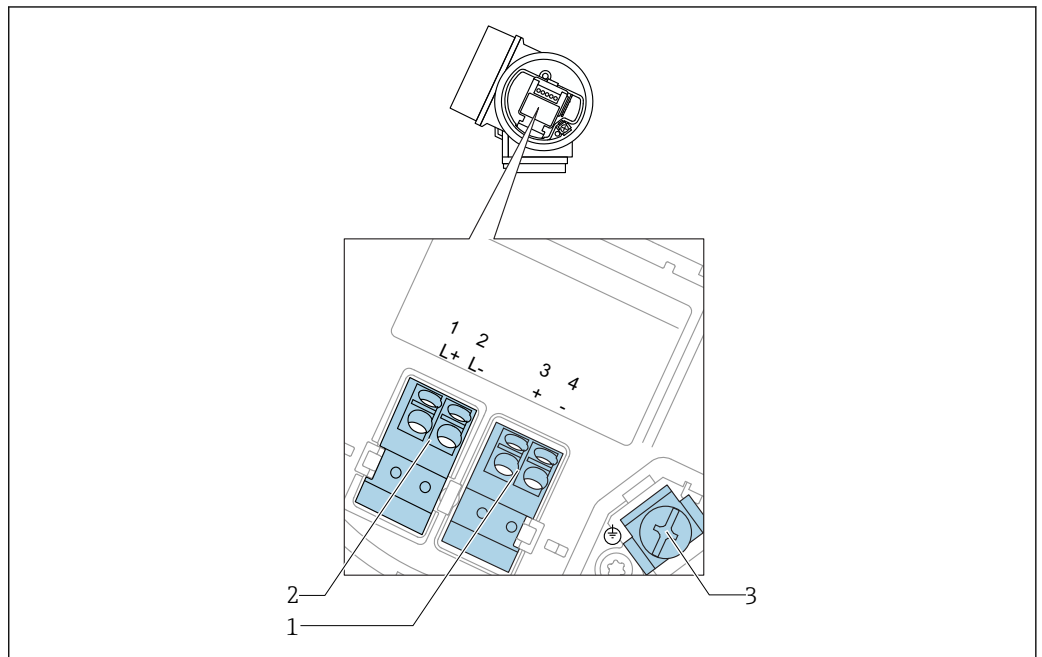


A0036516

12 Назначение клемм, 4-проводное подключение; 4–20 мА HART (10,4 до 48 V<sub>DC</sub>)

- 1 Подключение 4–20 мА HART (активное): клеммы 3 и 4
- 2 Подключение сетевого напряжения: клеммы 1 и 2
- 3 Клемма для кабельного экрана

**Блок-схема 4-проводного подключения: 4–20 мА HART (10,4 до 48 V<sub>DC</sub>)**

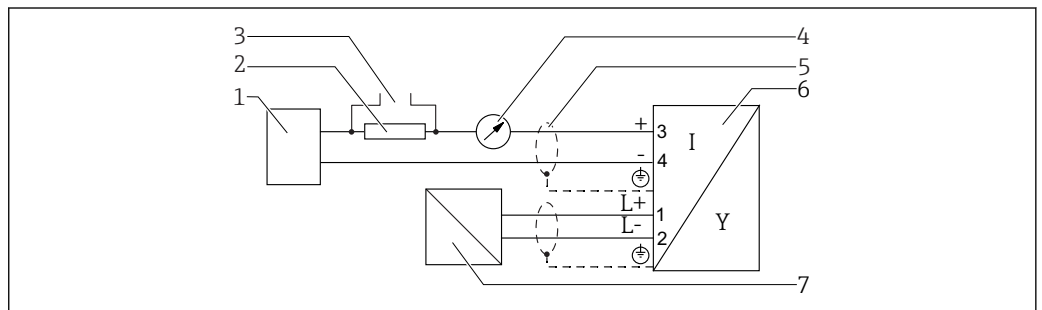


A0036526

13 Блок-схема 4-проводного подключения: 4–20 мА HART (10,4 до 48 V<sub>DC</sub>)

- 1 Блок обработки данных, например, ПЛК
- 2 Резистор связи HART ( $\geq 250 \text{ Ом}$ ); см. максимальную нагрузку
- 3 Подключение к Comtibox FXA195 или FieldXpert SFX350/SFX370 (через Bluetooth-модем VIATOR)
- 4 Прибор с аналоговым дисплеем; см. максимальную нагрузку
- 5 Экран кабеля; см. спецификацию кабеля
- 6 Измерительный прибор
- 7 Сетевое напряжение; см. напряжение на клеммах, см. спецификацию кабеля

### Назначение клемм, 4-проводное подключение; 4–20 мА HART (90 до 253 V<sub>AC</sub>)

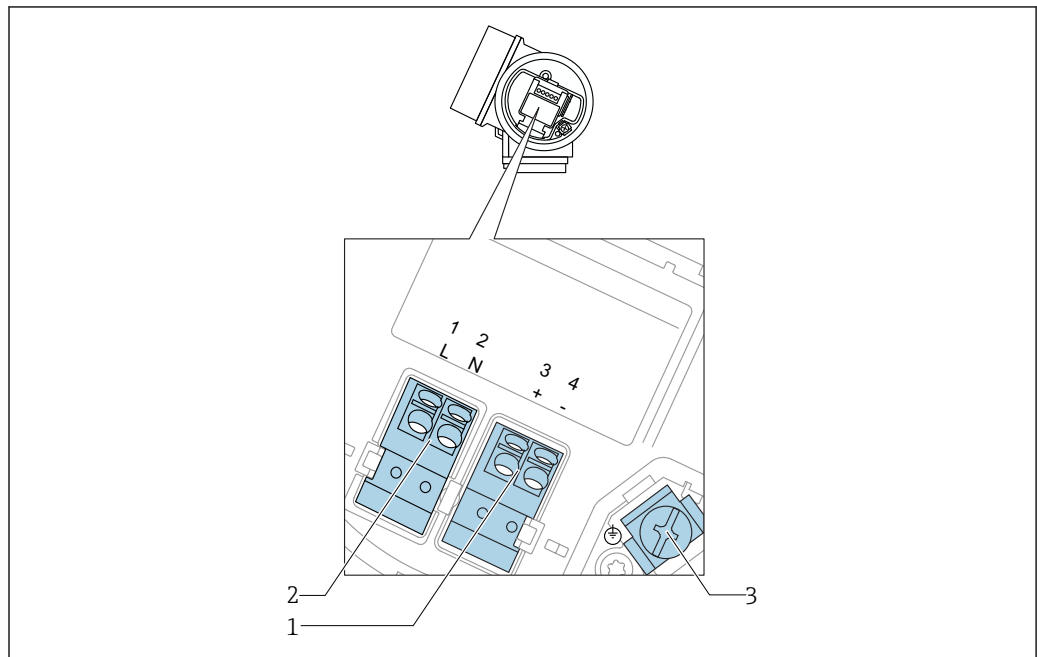

A0036519

#### 14 Назначение клемм, 4-проводное подключение; 4–20 мА HART (90 до 253 V<sub>AC</sub>)

- 1 Подключение 4–20 мА HART (активное): клеммы 3 и 4
- 2 Подключение сетевого напряжения: клеммы 1 и 2
- 3 Клемма для кабельного экрана


#### **⚠ ВНИМАНИЕ**

##### Для обеспечения электробезопасности:

- ▶ Не отсоединяйте защитное подключение;
- ▶ Перед отсоединением защитного заземления отсоедините сетевое напряжение.

- i** Перед подключением сетевого питания подсоедините защитное заземление к внутренней клемме заземления (3). При необходимости подсоедините провод выравнивания потенциалов к наружной клемме заземления.
- i** Для обеспечения электромагнитной совместимости (EMC): **не** заземляйте прибор только через заземляющую жилу кабеля питания. Вместо этого рабочее заземление должно быть также подключено к присоединению к процессу (фланцевое или резьбовое соединение) или к наружной клемме заземления.
- i** Выключатель электропитания со свободным доступом должен быть установлен в непосредственной близости от прибора. Обозначьте этот выключатель электропитания как разъединитель для отключения прибора (МЭК/EN61010).

**Блок-схема 4-проводного подключения: 4–20 мА HART (90 до 253 V<sub>AC</sub>)**

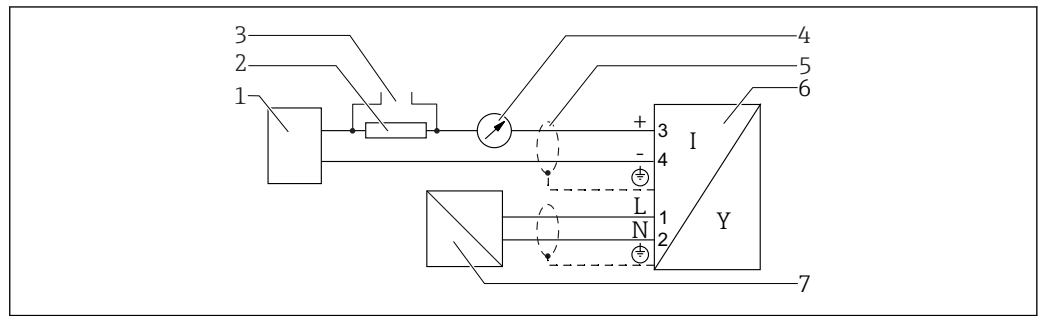


A0036527

15 Блок-схема 4-проводного подключения: 4–20 мА HART (90 до 253 V<sub>AC</sub>)

- 1 Блок обработки данных, например, ПЛК
- 2 Резистор связи HART ( $\geq 250 \text{ Ом}$ ); см. максимальную нагрузку
- 3 Подключение к Comtibox FXA195 или FieldXpert SFX350/SFX370 (через Bluetooth-модем VIATOR)
- 4 Прибор с аналоговым дисплеем; см. максимальную нагрузку
- 5 Кабельный экран; см. спецификацию кабеля
- 6 Измерительный прибор
- 7 Сетевое напряжение; см. напряжение на клеммах, см. спецификацию кабеля

**Назначение клемм; PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus**

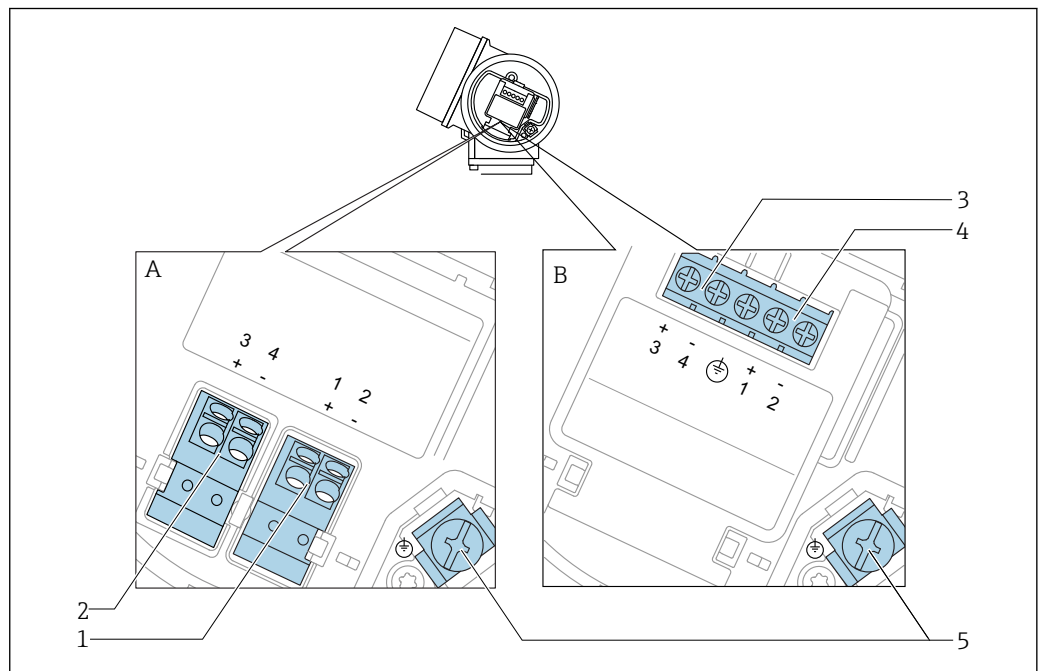


A0036500

16 Назначение клемм; PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

- A Без встроенной защиты от перенапряжения
- B Со встроенной защитой от перенапряжения
- 1 Подключение PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: клеммы 1 и 2, без встроенной защиты от перенапряжения
- 2 Подключение релейного выхода (разомкнутый коллектор): клеммы 3 и 4, без встроенной защиты от перенапряжения
- 3 Подключение релейного выхода (разомкнутый коллектор): клеммы 3 и 4, со встроенной защитой от перенапряжения
- 4 Подключение PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: клеммы 1 и 2, со встроенной защитой от перенапряжения
- 5 Клемма для кабельного экрана

## Блок-схема: PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

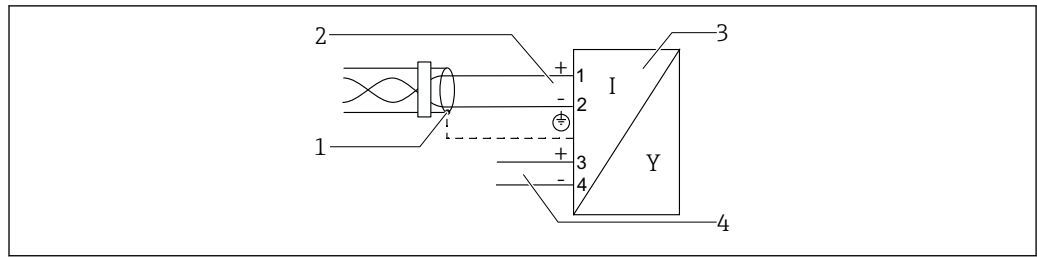


A0036530

17 Блок-схема: PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

- 1 Кабельный экран: см. спецификацию кабеля
- 2 Подключение PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus
- 3 Измерительный прибор
- 4 Релейный выход (разомкнутый коллектор)


### Примеры подключения релейного выхода

**i** Для приборов с интерфейсом HART релейный выход может быть добавлен в качестве опции.

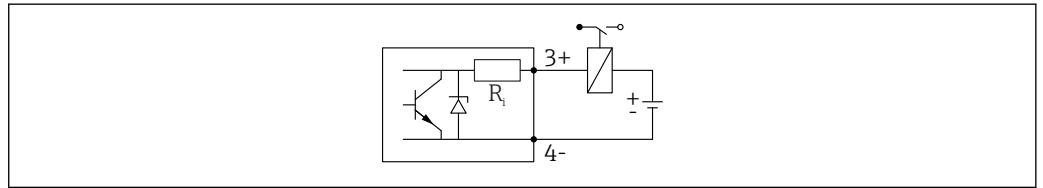

A0015909

**18** Подключение реле

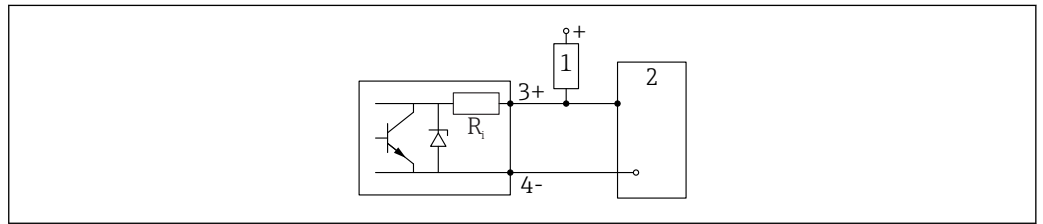

A0015910

**19** Подключение к цифровому входу


- 1 Подтягивающий резистор
- 2 Цифровой вход

**i** Для оптимальной защиты от помех рекомендуется подключить внешний резистор (внутреннее сопротивление реле или подтягивающий резистор) номиналом  $< 1\,000\ \Omega$ .

## Разъемы прибора




Для приборов в исполнении с разъемом (M12 или 7/8 дюйма) нет необходимости открывать корпус для подключения сигнального кабеля.

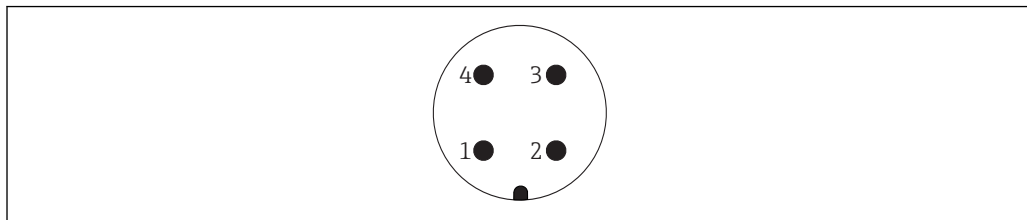

A0011175

20 Назначение контактов разъема M12

- 1 Сигнал +
- 2 Не назначено
- 3 Сигнал -
- 4 Земля

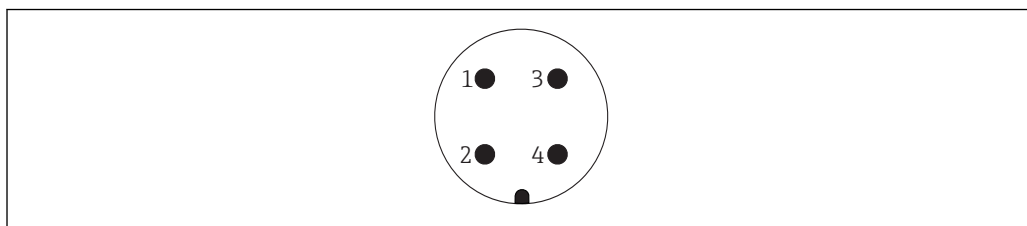

A0011176

21 Назначение контактов разъема 7/8

- 1 Сигнал -
- 2 Сигнал +
- 3 Не назначено
- 4 Экран

**Источник питания**

Необходим внешний источник питания.



Различные блоки питания можно заказать в компании Endress+Hauser.

**2-проводное подключение, 4–20 мА HART, пассивный**

2-проводное подключение; 4–20 мА HART<sup>1)</sup>

«Сертификат» <sup>2)</sup>	Напряжение U на клеммах прибора	Максимальная нагрузка R, в зависимости от сетевого напряжения U <sub>0</sub> на источнике питания
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non-Ex</li> <li>■ Ex nA</li> <li>■ Ex ic</li> <li>■ CSA GP</li> </ul>	11,5 до 35 В <sup>3) 4)</sup>	<p style="text-align: right; font-size: small;">A0035511</p>
Ex ia/IS	11,5 до 30 В <sup>4)</sup>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ex d/XP</li> <li>■ Ex ic[ia]</li> <li>■ Ex tD/DIP</li> </ul>	13,5 до 30 В <sup>4) 5)</sup>	<p style="text-align: right; font-size: small;">A0034969</p>

- 1) Позиция 020 спецификации: опция А.
- 2) Позиция 010 спецификации.
- 3) При температуре окружающей среды  $T_a \leq -30\text{ °C}$  ( $-22\text{ °F}$ ) необходимо напряжение не ниже 14 В, чтобы запустить прибор с минимальным током ошибки (3,6 мА). При температуре окружающей среды  $T_a \geq 60\text{ °C}$  ( $140\text{ °F}$ ) необходимо напряжение не ниже 12 В, чтобы запустить прибор с минимальным током ошибки (3,6 мА). Параметры тока запуска можно настраивать. Если прибор работает с фиксированным током  $I \geq 4,5\text{ мА}$  (режим многоточечного соединения по протоколу HART), напряжение  $U \geq 11,5\text{ В}$  является достаточным для всего диапазона температур окружающей среды.
- 4) При использовании Bluetooth-модема минимальное сетевое напряжение возрастает на 2 В.
- 5) При температуре окружающей среды  $T_a \leq -20\text{ °C}$  ( $-4\text{ °F}$ ) необходимо напряжение не ниже 16 В, чтобы запустить прибор с минимальным током ошибки (3,6 мА).

2-проводное подключение; 4–20 мА HART, релейный выход<sup>1)</sup>

«Сертификат» <sup>2)</sup>	Напряжение U на клеммах прибора	Максимальная нагрузка R, в зависимости от сетевого напряжения U <sub>0</sub> на источнике питания
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non-Ex</li> <li>■ Ex nA</li> <li>■ Ex nA[ia]</li> <li>■ Ex ic</li> <li>■ Ex ic[ia]</li> <li>■ Ex d[ia]/XP</li> <li>■ Ex ta/DIP</li> <li>■ CSA GP</li> </ul>	13,5 до 35 В <sup>3) 4)</sup>	<p style="text-align: right; font-size: small;">A0034971</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ex ia/IS</li> <li>■ Ex ia + Ex d[ia]/IS + XP</li> </ul>	13,5 до 30 В <sup>3) 4)</sup>	

1) Позиция 020 спецификации: опция В.

2) Позиция 010 спецификации.

3) При температуре окружающей среды  $T_a \leq -30\text{ °C}$  ( $-22\text{ °F}$ ) необходимо напряжение не ниже 16 В, чтобы запустить прибор с минимальным током ошибки (3,6 мА).

4) При использовании Bluetooth-модема минимальное сетевое напряжение возрастает на 2 В.

2-проводное подключение; 4–20 мА HART, от 4 до 20 мА<sup>1)</sup>

«Сертификат» <sup>2)</sup>	Напряжение U на клеммах прибора	Максимальная нагрузка R, в зависимости от сетевого напряжения U <sub>0</sub> на источнике питания
любой	<b>Канал 1:</b> 13,5 до 30 В <sup>3) 4) 5)</sup>	<p style="text-align: right; font-size: small;">A0034969</p>
	<b>Канал 2:</b> 12 до 30 В	

1) Позиция 020 спецификации: опция С.

2) Позиция 010 спецификации.

3) При температуре окружающей среды  $T_a \leq -30\text{ °C}$  ( $-22\text{ °F}$ ) необходимо напряжение не ниже 16 В, чтобы запустить прибор с минимальным током ошибки (3,6 мА).

4) При температуре окружающей среды  $T_a \leq -40\text{ °C}$  ( $-40\text{ °F}$ ) максимальное напряжение клеммы не должно превышать  $U \leq 28\text{ В}$ .

5) При использовании Bluetooth-модема минимальное сетевое напряжение возрастает на 2 В.



Защита от подключения с обратной полярностью	Да
Допустимая остаточная пульсация при $f =$ от 0 до 100 Гц	$U_{SS} < 1 \text{ В}$
Допустимая остаточная пульсация при $f =$ от 100 до 10000 Гц	$U_{SS} < 10 \text{ мВ}$

**4-проводное подключение, 4–20 мА HART, активный**

«Схема подключения, выходной сигнал» <sup>1)</sup>	Напряжение на клеммах	Максимальная нагрузка R <sub>макс</sub>
<b>К:</b> 4-проводное подключение, от 90 до 253 В пер. тока; 4–20 мА HART	90 до 253 V <sub>AC</sub> (50 до 60 Гц), категория перенапряжения II	500 Ом
<b>L:</b> 4-проводное подключение, от 10,4 до 48 В пост. тока; 4–20 мА HART	10,4 до 48 V <sub>DC</sub>	

1) Позиция 020 спецификации.

**PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus**

«Схема подключения, выходной сигнал» <sup>1)</sup>	«Сертификат» <sup>2)</sup>	Напряжение на клеммах
<b>E:</b> 2-проводное подключение; FOUNDATION Fieldbus, релейный выход <b>G:</b> 2-проводное подключение; PROFIBUS PA, релейный выход	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non-Ex</li> <li>▪ Ex nA</li> <li>▪ Ex nA ia]</li> <li>▪ Ex ic</li> <li>▪ Ex ic ia]</li> <li>▪ Ex d ia]/XP</li> <li>▪ Ex ta/DIP</li> <li>▪ CSA GP</li> </ul>	9 до 32 В <sup>3)</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ex ia/IS</li> <li>▪ Ex ia + Ex d ia]/IS + XP</li> </ul>	9 до 30 В <sup>3)</sup>

1) Позиция 020 спецификации.

2) Позиция 010 спецификации.

3) Напряжение до 35 В на входе безопасно для прибора.

<b>Чувствительность к полярности</b>	Нет
<b>Совместимость FISCO/FNICO в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-27</b>	Да

**Потребляемая мощность**

«Схема подключения, выходной сигнал» <sup>1)</sup>	Потребляемая мощность
<b>A:</b> 2-проводное подключение; 4–20 мА HART	< 0,9 Вт
<b>B:</b> 2-проводное подключение; 4–20 мА HART, релейный выход	< 0,9 Вт
<b>C:</b> 2-проводное подключение; 4–20 мА HART, от 4 до 20 мА	< 2 x 0,7 Вт
<b>K:</b> 4-проводное подключение, от 90 до 253 В перем. тока; 4–20 мА HART	6 ВА
<b>L:</b> 4-проводное подключение, от 10,4 до 48 В пост. тока; 4–20 мА HART	1,3 Вт

1) Позиция 020 спецификации.

**Потребление тока****HART**

<b>Номинальный ток</b>	3,6 до 22 мА, пусковой ток для режима Multidrop можно задать вручную (заводская настройка – 3,6 мА)
<b>Аварийный сигнал (NAMUR NE43)</b>	Возможность регулировки: 3,59 до 22,5 мА

**PROFIBUS PA**

Номинальный ток	14 мА
Ток ошибки FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 мА

**FOUNDATION Fieldbus**

Базовый ток прибора	15 мА
Ток ошибки FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 мА

**FISCO**

$U_i$	17,5 В
$I_i$	550 мА
$P_i$	5,5 Вт
$C_i$	5 нФ
$L_i$	10 мкН

**Сбой электропитания**

- Параметры настройки сохраняются в HistoROM (EEPROM).
- Сохраняются сообщения об ошибках (в т.ч. значение счетчика отработанного времени).

**Выравнивание потенциалов**

Принятие специальных мер по заземлению прибора не требуется.



В случае выбора прибора во взрывозащищенном исполнении необходимо ознакомиться с информацией, приведенной в документации "Инструкция по применению оборудования во взрывоопасных зонах" (XA).

**Клеммы**

- **Без встроенной защиты от перенапряжения**  
Пружинные клеммы с разъемом для провода с поперечным сечением 0,5 до 2,5 мм<sup>2</sup> (20 до 14 AWG).
- **Со встроенной защитой от перенапряжения**  
Винтовые клеммы для провода с поперечным сечением 0,2 до 2,5 мм<sup>2</sup> (24 до 14 AWG).

**Кабельные вводы**

**Подключение сигнальных кабелей и кабелей питания**

Опцию можно выбрать в позиции 050 «Электрическое подключение».

- Ввод M20, материал зависит от сертификата.
  - Для безопасных зон, АTEX, МЭК Ex, NEPSI Ex ia/ic.  
Пластмасса, M20 x 1,5 для кабеля Ø5 до 10 mm (0,2 до 0,39 in).
  - Для пылевзрывоопасных зон, FM IS, CSA IS, CSA GP, Ex nA.
  - Для сертификации Ex db  
Кабельное уплотнение не доступно
- Резьба
  - ½" NPT
  - G ½"
  - M20 × 1,5
- Разъем M12/разъем 7/8"  
Доступно только для взрывобезопасных зон, Ex ic, Ex ia

## Подключение выносного блока управления с дисплеем FHX50

Позиция 030 «Дисплей, управление»	Кабельный ввод для подключения FHX50
L: «подготовлен для дисплея FHX50 + разъем M12»	Разъем M12
M: «подготовлен для дисплея FHX50 + кабельное уплотнение M16, пользовательское подключение»	Кабельное уплотнение M12
N: «подготовлен для дисплея FHX50 + резьба NPT1/2, пользовательское подключение»	Резьба NPT1/2

## Спецификация кабеля

- **Приборы без встроенной защиты от перенапряжения**

Пружинные клеммы с разъемом для провода с поперечным сечением 0,5 до 2,5 мм<sup>2</sup> (20 до 14 AWG).

- **Приборы со встроенной защитой от перенапряжения**

Винтовые клеммы для провода с поперечным сечением 0,2 до 2,5 мм<sup>2</sup> (24 до 14 AWG).


- Для температуры окружающей среды  $T_U \geq 60^\circ\text{C}$  ( $140^\circ\text{F}$ ): используйте кабель для температуры  $T_U + 20\text{ K}$ .

**HART**

- Для аналогового прибора достаточно использование стандартного кабеля.
- В случае использования протокола HART рекомендуется экранированный кабель. Учитывайте схему заземления на производстве.
- Для приборов с 4-проводным подключением: стандартный кабель прибора достаточен для сети питания.


**PROFIBUS**

Используйте экранированный двухжильный кабель (со скрученными жилами), предпочтительно кабель типа А.

-  Подробную информацию о спецификациях кабелей см. в руководстве по эксплуатации BA00034S «PROFIBUS DP/PA: руководство по планированию и вводу в эксплуатацию PROFIBUS DP/PA», в руководстве PNO 2.092 «Руководство по монтажу и эксплуатации PROFIBUS PA» и ГОСТ Р МЭК 61158-2 (МБР).

**FOUNDATION Fieldbus**

Endress+Hauser рекомендует использовать витой экранированный двухпроводной кабель.

-  Подробную информацию о спецификациях кабелей см. в руководстве по эксплуатации BA00013S «Обзор шины FOUNDATION Fieldbus», руководстве по FOUNDATION Fieldbus и ГОСТ Р МЭК 61158-2 (МБР).

**Защита от перенапряжения**

Если измерительный прибор используется для измерения уровня взрывоопасных жидких сред, требующих защиты от перенапряжения согласно DIN EN 60079-14, стандартно для контрольных испытаний 60060-1 (10 кА, импульс 8/20 мкс), то необходимо установить блок защиты от перенапряжения.

**Встроенный блок защиты от перенапряжения**

Встроенный блок защиты от перенапряжения доступен для приборов с 2-проводным подключением HART, PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus.

Спецификация: функция 610 «Принадлежности встроенные», опция NA «Защита от перенапряжения».

Технические характеристики	
Сопротивление на каждый канал	Макс. $2 \times 0,5\text{ Ом}$
Пороговое напряжение постоянного тока	400 до 700 В
Пороговое импульсное напряжение	< 800 В
Электрическая емкость при 1 МГц	< 1,5 пФ
Номинальное напряжение преграждаемого импульса (8/20 мкс)	10 кА

### **Наружный блок защиты от перенапряжения**

Устройства HAW562 или HAW569 компании Endress+Hauser могут использоваться в качестве внешних модулей защиты от перенапряжения.



Подробнее см. следующие документы:

- HAW562: TI01012K
- HAW569: TI01013K

## Рабочие характеристики

### Стандартные рабочие условия

- Температура – +24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F)
- Давление – 960 mbar abs. (14 psia) ±100 мбар (±1,45 фунт/кв. дюйм)
- Влажность – 60 % ±15 %
- Коэффициент отражения ≥ 0,8 (металлическая пластина для стержневого и тросового зонда, имеющего мин. диаметр 1 м (40 дюйм))
- Фланец для стержневого или тросового зонда ≥ 300 мм (12 дюйм) в диаметре
- Расстояние до препятствий ≥ 1 м (40 дюйм)


### Основная погрешность

Типичные данные в стандартных рабочих условиях: DIN EN МЭК 61298-2 / DIN EN МЭК 60770-1; процентные значения относительно диапазона.

Выход	цифровой	аналоговый <sup>1)</sup>
Погрешность (сочетание нелинейности, неповторяемости и гистерезиса) <sup>2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Измеряемое расстояние: до 15 м (49 фут): ±2 мм (±0,08 дюйм)</li> <li>■ Измеряемое расстояние &gt; 15 м (49 фут): ±10 мм (±0,39 дюйм)</li> </ul>	±0,02 %
Неповторяемость <sup>3)</sup>	≤ 1 мм (0,04 дюйм)	

- 1) К значению для цифрового выхода необходимо прибавить величину погрешности для аналогового выхода.
- 2) Если не обеспечены эталонные условия, обусловленное местом монтажа значение смещения/нулевой точки может составлять до ±16 мм (±0,63 дюйм). Это дополнительное смещение/изменение нулевой точки можно скомпенсировать при вводе в эксплуатацию путем ввода поправки (параметр level correction).
- 3) Неповторяемость учитывается в составе погрешности.


Приведенная ниже погрешность измерения, в отличие от описанной выше, характерна для области нижнего конца зонда.

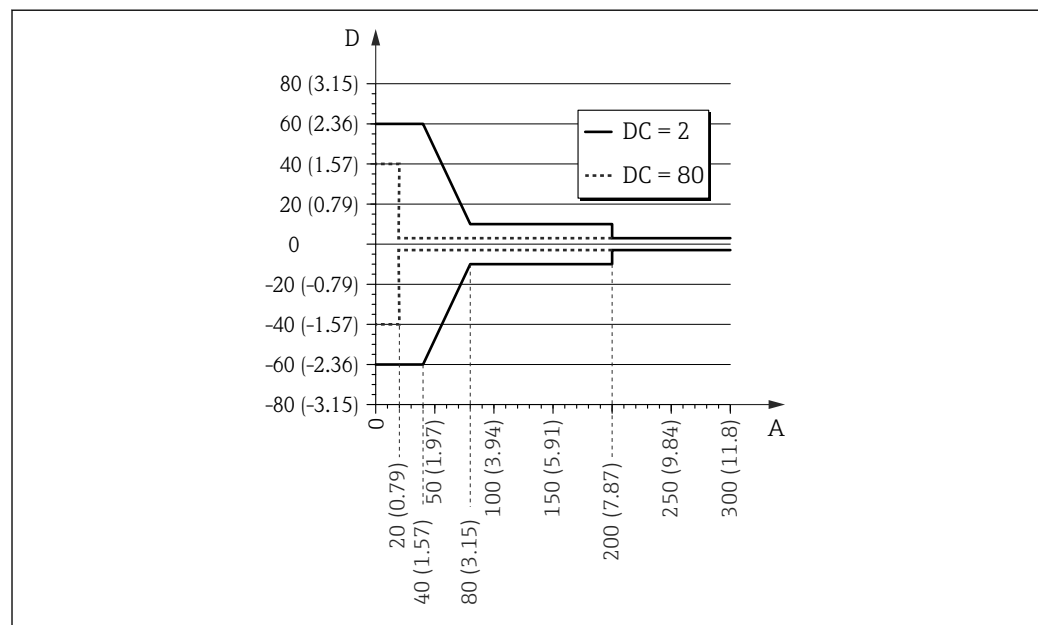

22 Погрешность измерения в области нижнего конца зонда для стержневых и коаксиальных зондов

A Расстояние от конца зонда в мм (дюймах)

D Погрешность измерения: сумма нелинейных значений, неповторяемости и гистерезиса

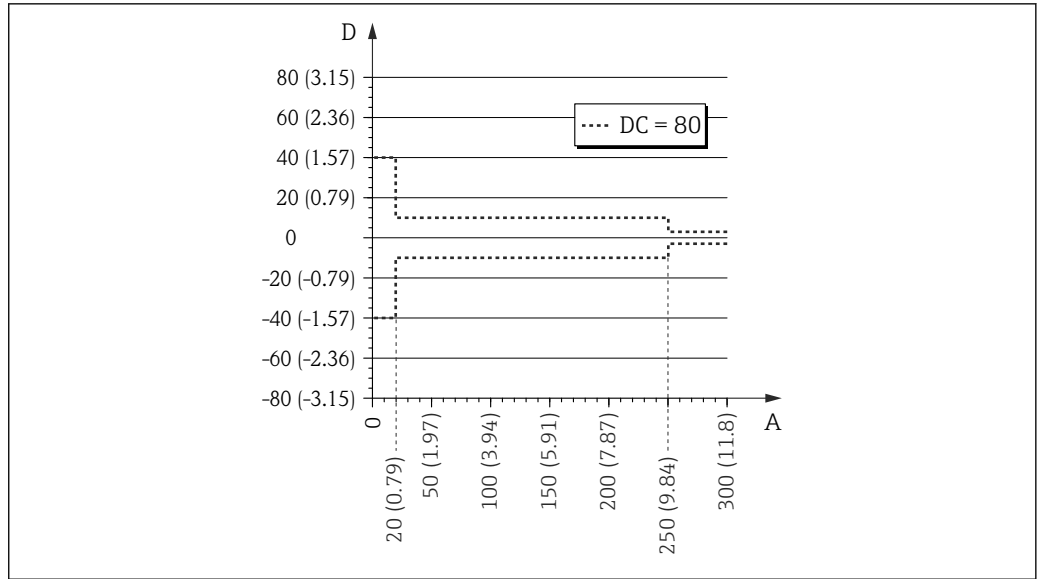

A0021482


23 Погрешность измерения в области нижнего конца зонда для тросовых зондов

A Расстояние от конца зонда в мм (дюймах)

D Погрешность измерения: сумма нелинейных значений, неповторяемости и гистерезиса

**i** Если в случае использования тросовых зондов значение DC составляет меньше 7, то измерение в области натяжного груза невозможно (0–250 мм от конца зонда, нижняя блокирующая дистанция).

Следующая погрешность измерения характерна для области верхнего конца зонда.

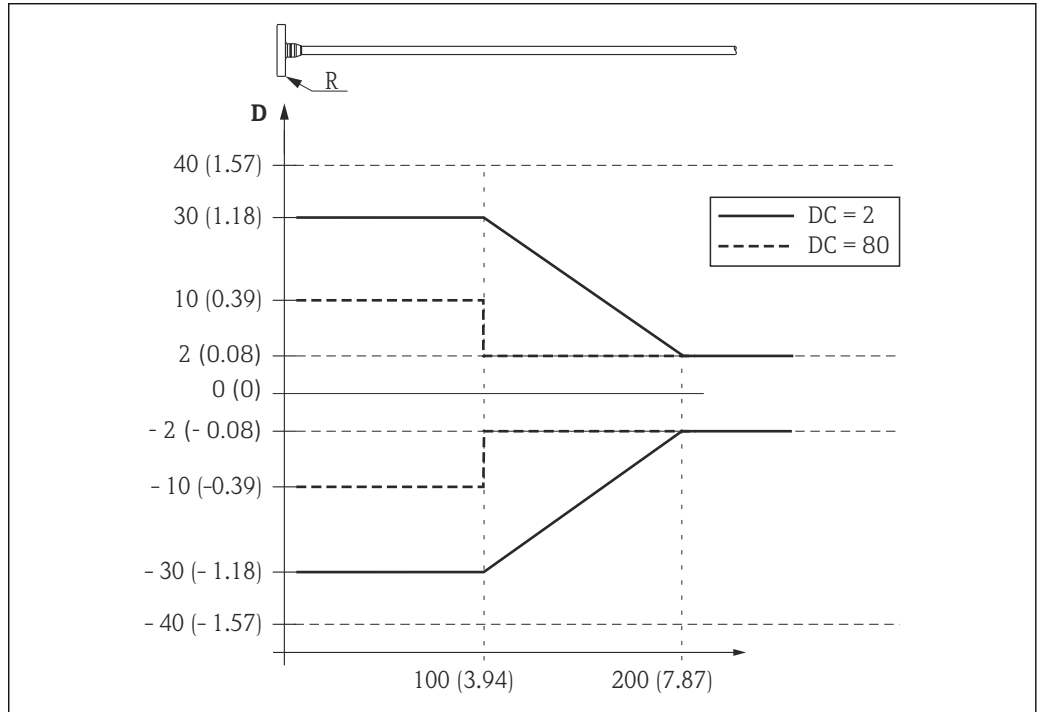

A0015091

24 Погрешность измерения в области верхнего конца зонда; единицы измерения – миллиметры (дюймы)

D Погрешность измерения: сумма нелинейных значений, неповторяемости и гистерезиса

R Контрольная точка измерения

DC Диэлектрическая постоянная

**Разрешение**

- Цифровой сигнал: 1 мм
- Аналоговый сигнал: 1  $\mu$ А

**Время отклика** Настраиваемое время отклика. Следующие значения времени нарастания переходной характеристики (в соответствии с DIN EN МЭК 61298-2/DIN EN МЭК 60770-1)<sup>1)</sup> действительны при выключенном демпфировании.

Измерение уровня		
Длина зонда	Частота дискретизации	Время отклика
< 10 м (33 фут)	3,6 измерения в секунду	< 0,8 с
< 40 м (131 фут)	$\geq 2,7$ измерения в секунду	< 1 с

**Влияние температуры окружающей среды**

**Измерения выполняются согласно стандарту DIN EN МЭК 61298-3/DIN EN МЭК 60770-1**

- Для цифрового сигнала (HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus): среднее значение  $T_K = 0,6 \text{ мм}/10 \text{ К}$ .  
Для прибора в раздельном исполнении<sup>2)</sup> характерна дополнительная погрешность смещения  $\pm 0,3 \text{ мм}/10\text{К}$  ( $\pm 0,01 \text{ in}/10\text{К}$ ) на каждый 1 м (3,3 фут) кабеля датчика в раздельном исполнении.
- Аналоговый сигнал (токовый выход):
  - нулевая точка (4 мА): среднее значение  $T_K = 0,02 \text{ \%}/10 \text{ К}$ ;
  - диапазон (20 мА): среднее значение  $T_K = 0,05 \text{ \%}/10 \text{ К}$ .

1) В соответствии с DIN EN МЭК 61298-2/DIN EN МЭК 60770-1 время нарастания переходной характеристики равно времени, проходящему от неожиданного изменения входного сигнала до момента, когда выходной сигнал впервые достигает 90 % от значения в режиме ожидания.


2) Спецификация: позиция 600, опции MB, MC или MD.



## Монтаж

### Условия монтажа

### Надлежащая монтажная позиция

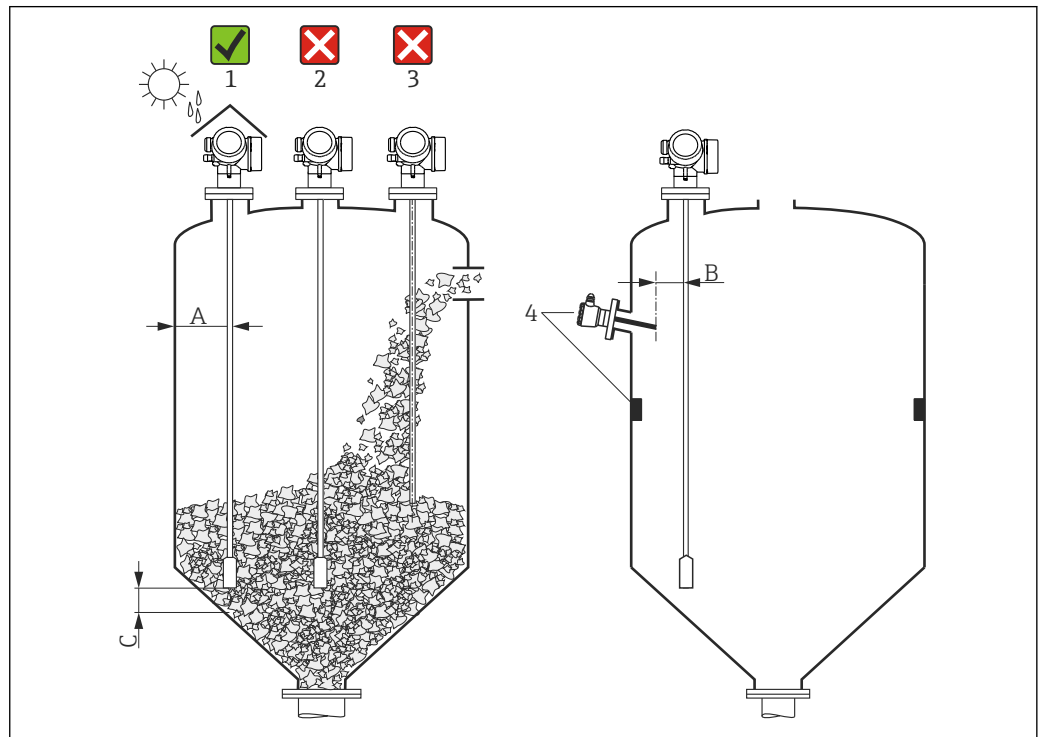

25 Условия монтажа Levelflex

A0021468

### Требования в отношении зазоров

- Расстояние (A) между стенкой резервуара и стержневым или тросовым зондом.
  - С гладкими металлическими стенками: > 50 мм (2 дюйм)
  - С пластмассовыми стенками: > 300 мм (12 дюйм) до металлических деталей вне резервуара
  - С бетонными стенками: > 500 мм (20 дюйм), в противном случае доступный диапазон измерения может быть сокращен.
- Расстояние (B) между стержневым зондом и внутренними элементами (3): > 300 мм (12 дюйм)
- При использовании нескольких приборов Levelflex. минимальное расстояние между осями датчиков: 100 мм (3,94 дюйм)
- Расстояние (C) от конца зонда до дна резервуара.
  - Тросовый зонд: >150 мм (6 дюйм)
  - Стержневой зонд: >10 мм (0,4 дюйм)

*Дополнительные условия*

- При монтаже вне помещения можно установить козырек (1) для защиты прибора от экстремальных погодных условий.
- В металлических резервуарах: не рекомендуется монтировать зонд в центре резервуара (2), поскольку это может привести к усилению эхо-сигнала помех.  
Если невозможно избежать установки в центре, то после ввода прибора в эксплуатацию крайне необходимо выполнить сканирование и подавление эхо-сигнала помех.
- Не устанавливайте зонд в поток загружаемой среды (3).
- Избегайте изгибания тросового зонда во время установки или эксплуатации (например, при перемещении среды к стене бункера), выбрав оптимальное место для монтажа.
- Зонд во время эксплуатации необходимо регулярно проверять на предмет повреждений.


**i** Для свободно подвешиваемых тросовых зондов (если конец зонда не закреплен на дне) расстояние между тросом зонда и внутренними элементами, которое может измениться под влиянием перемещения среды, должно быть не меньше 300 mm (12 in).  
Периодическое соприкосновение между концевым грузом зонда и дном резервуара не влияет на точность измерения, если диэлектрическая проницаемость (DC) среды составляет не менее 1,8.

**i** При монтаже корпуса в нише (например, в бетонном перекрытии) соблюдайте минимальное расстояние 100 мм (4 дюйм) между крышкой клеммного отсека/отсека электроники и стенкой. В противном случае клеммный отсек/отсек электроники после установки будет недоступен.

## Монтаж в стесненных условиях

### Монтаж с зондом в раздельном исполнении

Прибор с зондом в раздельном исполнении пригоден для применения в ограниченном монтажном пространстве. В этом случае корпус электроники монтируется отдельно от зонда.

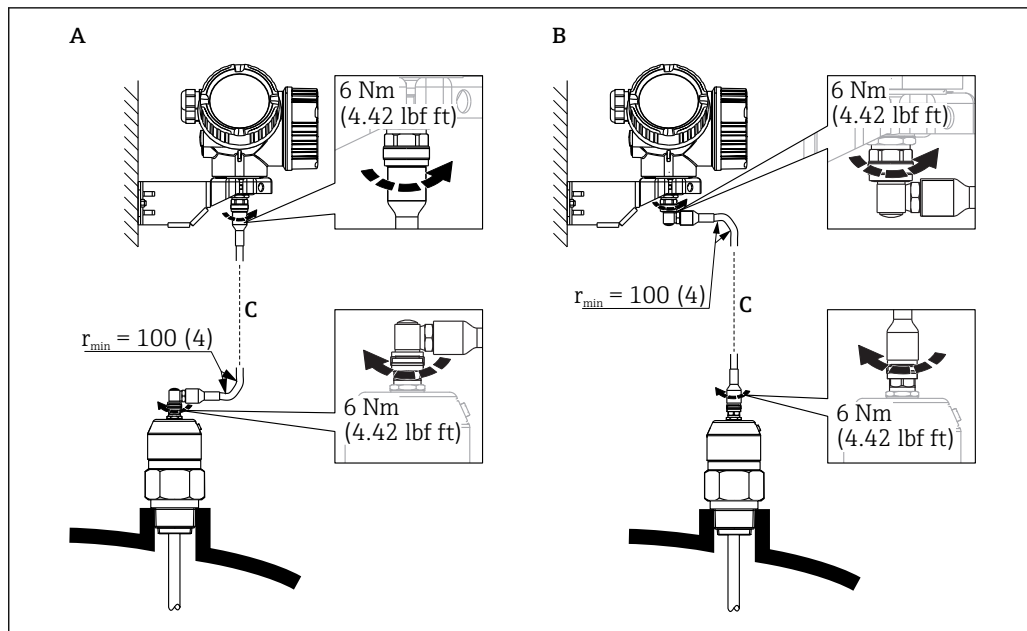

A Угловая вилка к зонду

B Угловая вилка к корпусу электроники

C Длина кабеля дистанционного управления, по заказу

- Спецификация, позиция 600 «Исполнение зонда»
    - Исполнение MB «Датчик в раздельном исполнении, кабель 3 м»
    - Исполнение MC «Датчик в раздельном исполнении, кабель 6 м»
    - Исполнение MD «Датчик в раздельном исполнении, кабель 9 м»
  - Для этих исполнений соединительный кабель включается в состав поставки. Минимальный радиус изгиба: 100 мм (4 inch)
  - Монтажный кронштейн для корпуса электроники входит в комплект поставки прибора в этих исполнениях. Варианты монтажа
    - Настенный монтаж
    - Монтаж на стойку или трубу диаметром от DN32 до DN50 (от 1-1/4 до 2 дюймов)
  - Соединительный кабель оснащен одной прямой и одной угловой вилкой (90°). В зависимости от внешних условий угловая вилка может быть подсоединена к зонду или корпусу электроники.
- i** Зонд, электроника и соединительный кабель взаимно совместимы и помечены общим серийным номером. Разрешается соединять друг с другом только компоненты с одинаковыми серийными номерами.

## Примечания по механической нагрузке на зонд

### *Прочность на растяжение*

Сыпучие среды влияют на растягивающее усилие тросовых зондов, которое увеличивается по мере роста следующих величин:

- длина зонда, то есть максимальное покрытие;
- плотность сыпучей среды;
- диаметр бункера;
- диаметр троса зонда.

Поскольку растягивающее усилие в значительной мере зависит от вязкости среды, необходимо принять повышенные меры безопасности для сред с высокой вязкостью, склонных к образованию налипаний. В критических случаях лучше использовать трос 6 мм (0,24 дюйм) вместо троса 4 мм (0,16 дюйм).


Те же усилия воздействуют на потолок бункера. Растягивающее усилие для закрепленного троса всегда больше, но рассчитать его невозможно. Контролируйте прочность зондов на растяжение.

Способы уменьшения растягивающего усилия.

- Укорачивание зонда.
- В случае превышения максимального растягивающего усилия проверьте возможность использования неконтактного ультразвукового прибора или радарного уровнемера.

На следующих рисунках приведены типичные нагрузки, возникающие при работе с наиболее распространенными сыпучими средами (контрольные значения). Расчет выполняется для следующих условий:


- расчет в соответствии с DIN 1055, часть 6, для цилиндрической части бункера;
- незакрепленный зонд (конец зонда не зафиксирован на дне);
- свободно движущаяся сыпучая среда, то есть массовый расход. Расчет потока центральной части невозможен. В случае образования налипаний возможно значительное увеличение нагрузки.
- Формула для растягивающего усилия содержит коэффициент безопасности 2 (дополнительно к коэффициентам безопасности, уже учтенным стандартом DIN 1055), который компенсирует нормальный разброс в текучей среде сыпучих продуктов.

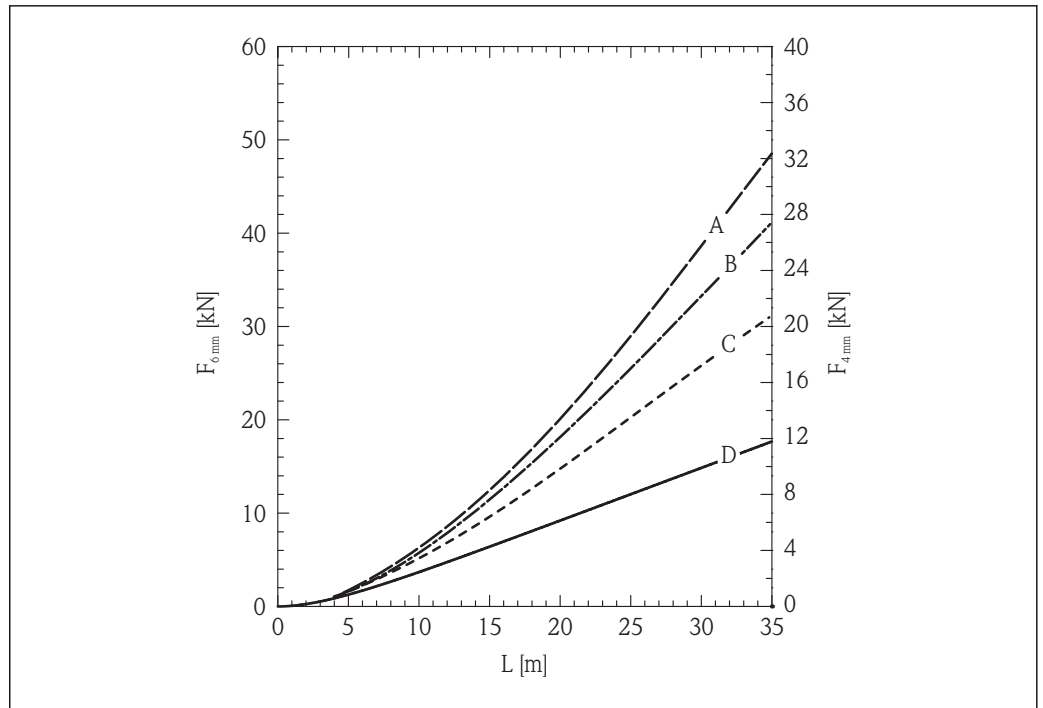

A0017170

26 Кремнеземный песок в металлическом бункере с гладкими стенками; зависимость растягивающей нагрузки от уровня  $L$  для диаметров троса 6 мм (0,24 дюйм) и 4 мм (0,16 дюйм)


- A Диаметр бункера 12 м (40 фут)
- B Диаметр бункера 9 м (30 фут)
- C Диаметр бункера 6 м (20 фут)
- D Диаметр бункера 3 м (10 фут)

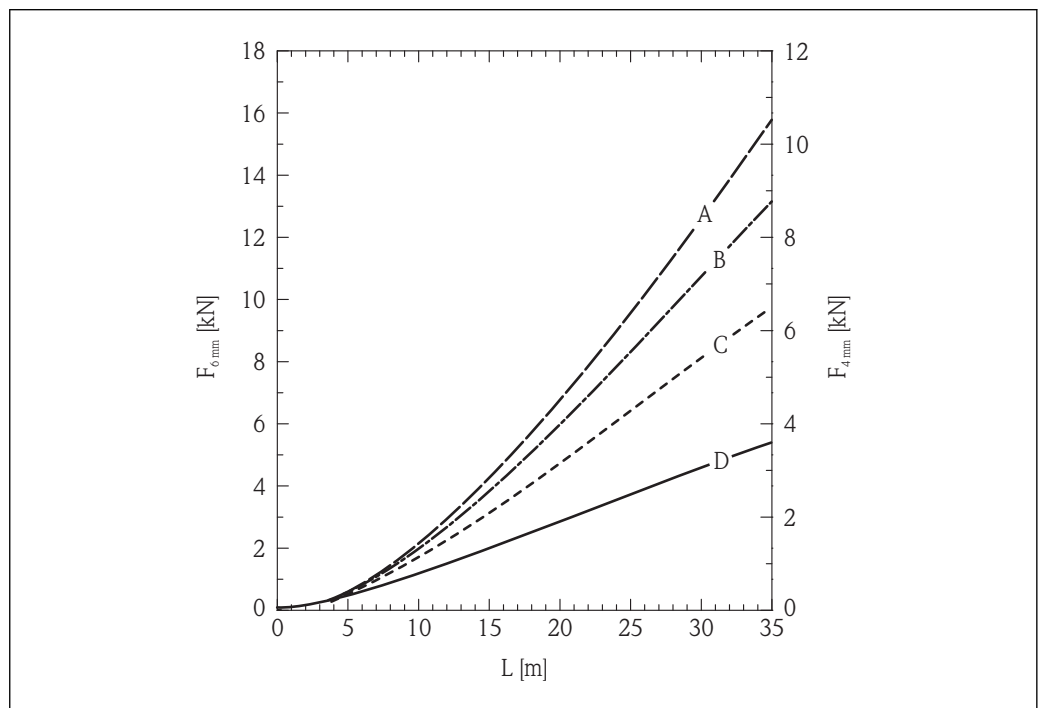

A0017171

27 Гранулы полиэтилена в металлическом бункере с гладкими стенками; зависимость растягивающей нагрузки от уровня  $L$  для диаметров троса 6 мм (0,24 дюйм) и 4 мм (0,16 дюйм)


- A Диаметр бункера 12 м (40 фут)
- B Диаметр бункера 9 м (30 фут)
- C Диаметр бункера 6 м (20 фут)
- D Диаметр бункера 3 м (10 фут)

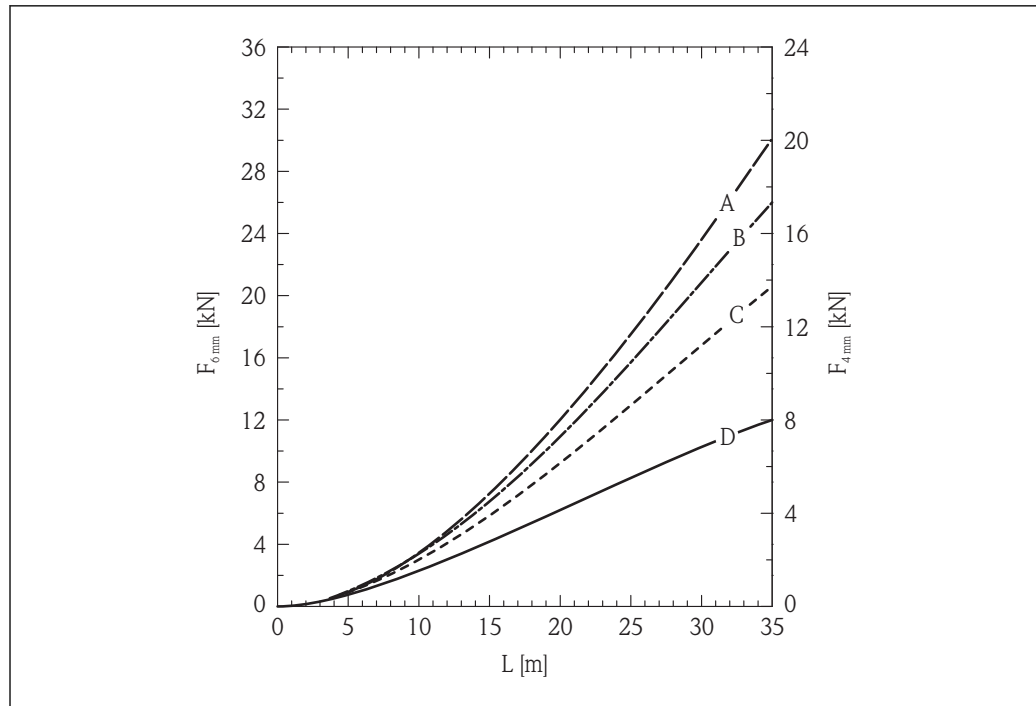

A0017172

28 Пшеница в металлическом бункере с гладкими стенками; зависимость растягивающей нагрузки от уровня  $L$  для диаметров троса 6 мм (0,24 дюйм) и 4 мм (0,16 дюйм)

- A Диаметр бункера 12 м (40 фут)
- B Диаметр бункера 9 м (30 фут)
- C Диаметр бункера 6 м (20 фут)
- D Диаметр бункера 3 м (10 фут)

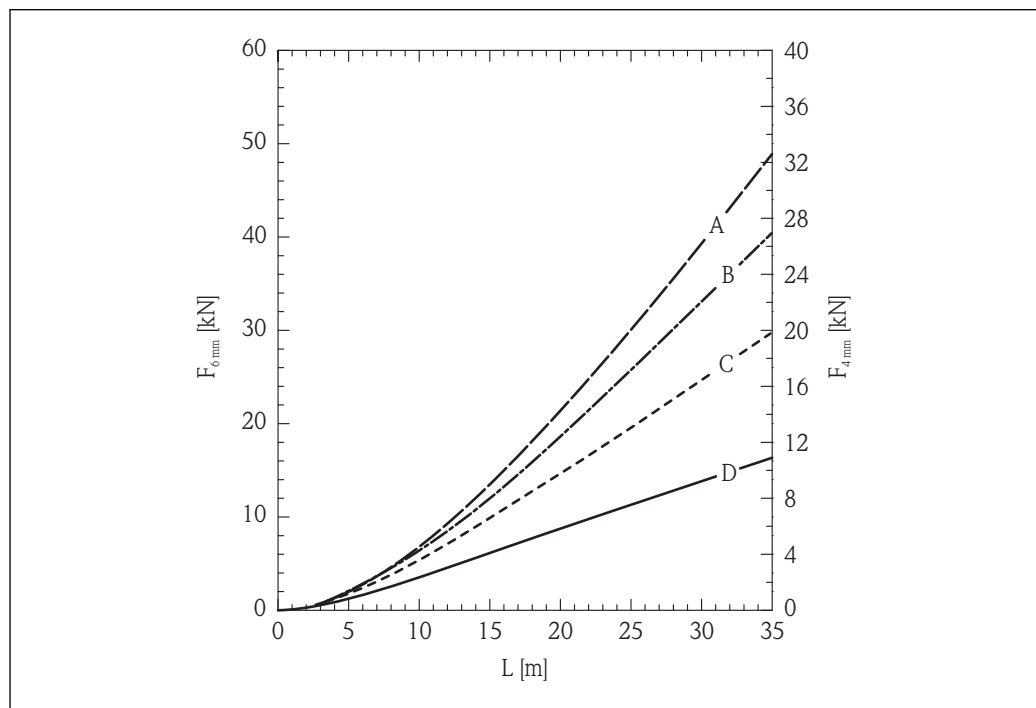

A0017173

29 Цемент в металлическом бункере с гладкими стенками; зависимость растягивающей нагрузки от уровня  $L$  для диаметров троса 6 мм (0,24 дюйм) и 4 мм (0,16 дюйм)

- A Диаметр бункера 12 м (40 фут)
- B Диаметр бункера 9 м (30 фут)
- C Диаметр бункера 6 м (20 фут)
- D Диаметр бункера 3 м (10 фут)

*Допустимая растягивающая нагрузка для тросового зонда и разрывная нагрузка (потолок бункера)*



Потолок бункера должен быть рассчитан на максимальную разрывную нагрузку.

*FMP56*

**Трос 4 мм (1/6 дюйма) 316**

- Допустимая растягивающая нагрузка 12 kN
- Максимальная разрывная нагрузка 20 kN

**Трос 6 мм (1/4 дюйма) полиамид > сталь**

- Допустимая растягивающая нагрузка 12 kN
- Максимальная разрывная нагрузка 20 kN

*FMP57*

**Трос 4 мм (1/6 дюйма) 316**

- Допустимая растягивающая нагрузка 12 kN
- Максимальная разрывная нагрузка 20 kN

**Трос 6 мм (1/4 дюйма) 316**

- Допустимая растягивающая нагрузка 30 kN
- Максимальная разрывная нагрузка 42 kN

**Трос 6 мм (1/4 дюйма) полиамид > сталь**

- Допустимая растягивающая нагрузка 12 kN
- Максимальная разрывная нагрузка 20 kN

**Трос 8 мм (1/3 дюйма) полиамид > сталь**

- Допустимая растягивающая нагрузка 30 kN
- Максимальная разрывная нагрузка 42 kN

*Допустимая боковая нагрузка (прочность на изгиб) стержневых зондов*

*FMP57*


**Стержень 16 мм (0,63 дюйма) 316L**

30 Нм

### Информация в отношении присоединения к процессу

- i** Зонды крепятся на резьбовом или фланцевом присоединении к процессу. Если во время монтажа существует опасность соприкосновения зонда с дном резервуара, зонд необходимо укоротить и зафиксировать.

#### Резьбовое соединение

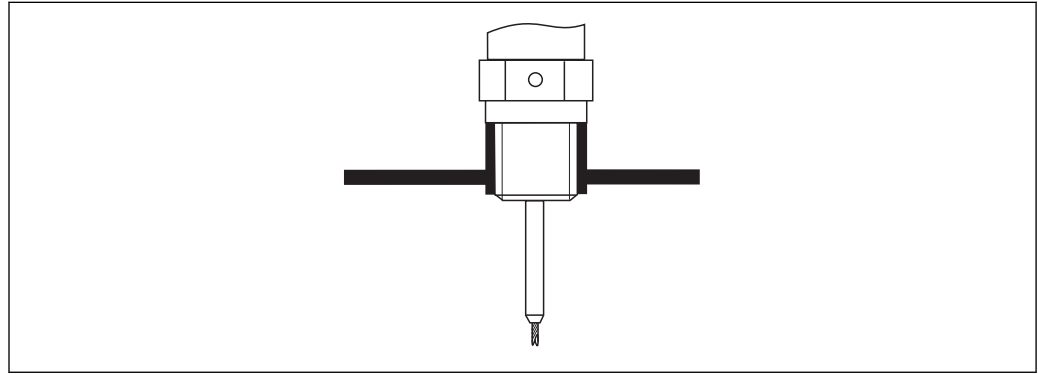

A0015121

- 30** Монтаж с резьбовым соединением; уровень с потолком резервуара

#### Уплотнение

Резьба и тип уплотнения соответствуют стандарту DIN 3852, часть 1 (резьбовая заглушка, форма А).


Можно использовать уплотнительные кольца следующих типов.

- Для резьбы G 3/4": согласно стандарту DIN 7603 с размерами 27 мм × 32 мм
- Для резьбы G 1-1/2": согласно стандарту DIN 7603 с размерами 48 мм × 55 мм

В соответствии с этим стандартом в форме А, С или D используйте уплотнительное кольцо и материал, который устойчив в данных условиях применения.

- i** Длину резьбовой заглушки см. на размерном чертеже.

#### Монтаж в трубке

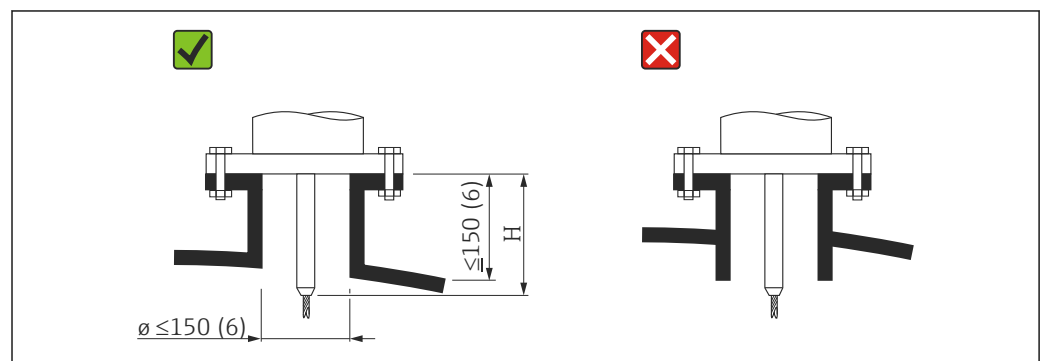

A0015122

- H* Длина центрирующего стержня или жесткой части тросового зонда

#### FMP56

**Трос, Ø4 мм (0,16 дюйм)**

Длина H  
120 мм (4,7 дюйм)

#### FMP57

**Трос, Ø4 мм (0,16 дюйм)**

Длина H  
94 мм (3,7 дюйм)



**Трос, Ø6 мм (0,24 дюйм)**

Длина Н

135 мм (5,3 дюйм)

- Допустимый диаметр патрубка: ≤ 150 мм (6 in)  
При большем диаметре патрубка измерение вблизи него может быть затруднено.  
Для более крупных патрубков см. раздел «Монтаж в патрубках ≥ DN300»
- Допустимая высота патрубка: ≤ 150 мм (6 in)  
При большей высоте патрубка измерение вблизи него может быть затруднено.  
Патрубки более значительной высоты по запросу могут заключаться в специальные корпуса (см. раздел «Удлинительный стержень/центрирующее устройство НМР40 для FMP57»).
- Конец патрубка должен располагаться заподлицо с крышей резервуара во избежание кольцеобразования.

**i** В теплоизолированных резервуарах патрубков должен быть также изолирован для предотвращения образования конденсата.

*Удлинительный стержень/центрирующее устройство НМР40 для FMP57*


Для прибора FMP57 с тросовым зондом дополнительно приобретается удлинительный стержень/центрирующее устройство НМР40 в качестве аксессуара. Этот аксессуар используется, если трос зонда без него может соприкоснуться с нижним краем патрубка.

**i** Этот аксессуар содержит удлинительный стержень, соответствующий высоте патрубка. На этот стержень устанавливают центрирующий диск, если патрубки имеют малый диаметр или измерения проводятся в сыпучих средах. Этот аксессуар поставляется отдельно от прибора. Соответственно заказывайте зонд меньшей длины.

Центрирующие диски меньших диаметров (DN40 и DN50) можно использовать, только если в патрубке над диском нет значительных налипаний. Патрубок не должен засоряться средой.

*Монтаж в патрубках ≥ DN300*

Если монтаж в патрубке ≥ 300 мм (12 дюйм) неизбежен, то прибор следует монтировать в соответствии со следующей схемой, чтобы избежать помех для сигналов в ближнем диапазоне.

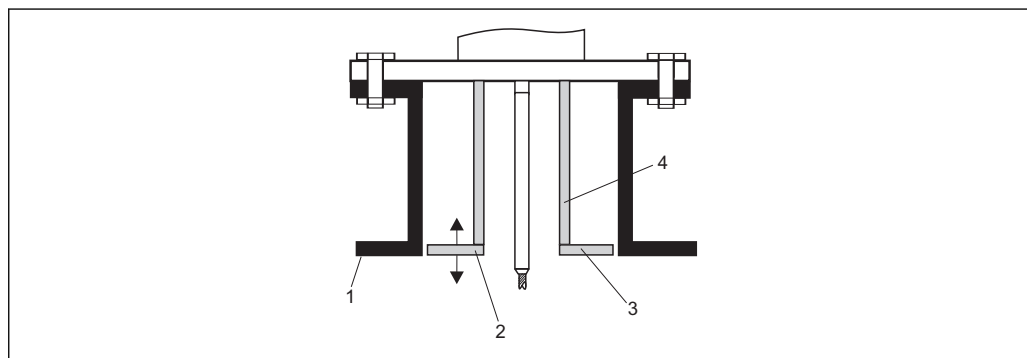


- 1 Нижний край патрубка
- 2 Приблизительно вровень с нижним краем патрубка (±50 мм)
- 3 Пластина, патрубков Ø 300 мм (12 дюйм) = пластина Ø 280 мм (11 дюйм); патрубков Ø ≥ 400 мм (16 дюйм) = пластина Ø ≥ 350 мм (14 дюйм)
- 4 Труба Ø 150 до 180 мм

A0014199

## Закрепление зонда

### Закрепление тросовых зондов

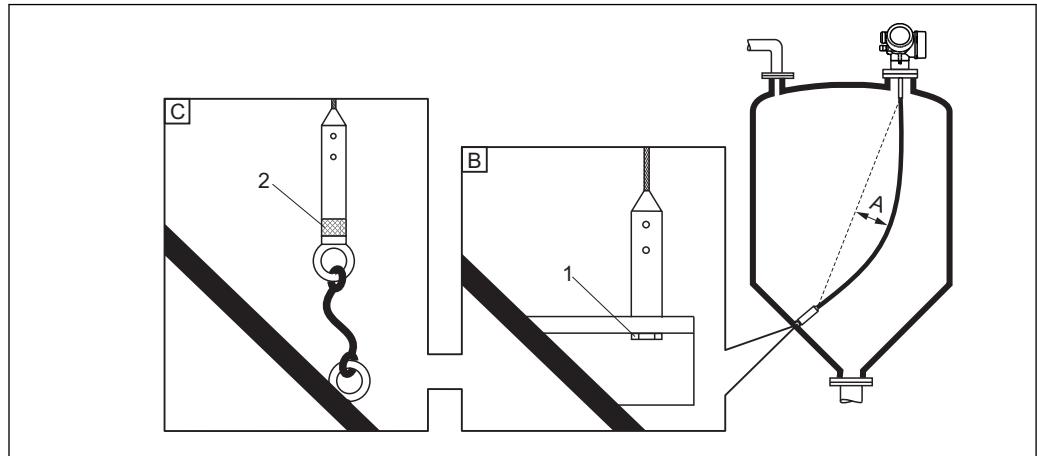


A0012609

- A Провисание троса:  $\geq 10$  мм/(1 м длины зонда) (0,12 дюйма/(1 фут длины зонда))  
 B Надежно заземленный конец зонда  
 C Надежно изолированный конец зонда  
 1 Крепежный элемент во внутренней резьбе концевого груза зонда  
 2 Изолированный крепежный комплект

- Конец тросового зонда необходимо закреплять в следующих случаях.
  - Если в противном случае зонд временно соприкасается со стенками резервуара, выпускным отверстием, внутренними элементами/балками и другими деталями установки.
  - Если зонд в противном случае находится ближе 0,5 м (1,6 ft) от бетонной стенки.
- Для фиксации конца зонда в грузе зонда предусмотрена внутренняя резьба.
  - Трос 4 мм (1/6 дюйма), 316: M14
  - Трос 6 мм (1/4 дюйма), 316: M20
  - Трос 6 мм (1/4 дюйма), PA>сталь: M14
  - Трос 8 мм (1/3 дюйма), PA>сталь: M20
- На закрепленный (зафиксированный внизу) зонд воздействует гораздо более значительная растягивающая нагрузка. Поэтому предпочтительно использовать тросовый зонд диаметром 6 мм (1/4 дюйма).
- При закреплении внизу конец зонда должен быть надежно заземлен или надежно изолирован. Используйте изолированный комплект для крепления, если иначе невозможно закрепить зонд с помощью надежно изолированного соединения.
- Для предотвращения чрезмерного растягивающего усилия (например, вследствие теплового расширения) и риска разрыва троса) трос должен провисать. Требуемое провисание:  $\geq 10$  мм/(1 м длины зонда) (0,12 дюйма/(1 фут длины зонда)).  
 Учитывайте максимально допустимое растягивающее усилие для тросовых зондов.

### Закрепление стержневых зондов

- По сертификату WHG: для зондов длиной  $\geq 3$  м (10 фут) необходима опора.
- В общем случае при горизонтальном потоке (например, от мешалки) или сильных вибрациях стержневые зонды необходимо закреплять.
- Закрепляйте стержневые зонды только за конец зонда.

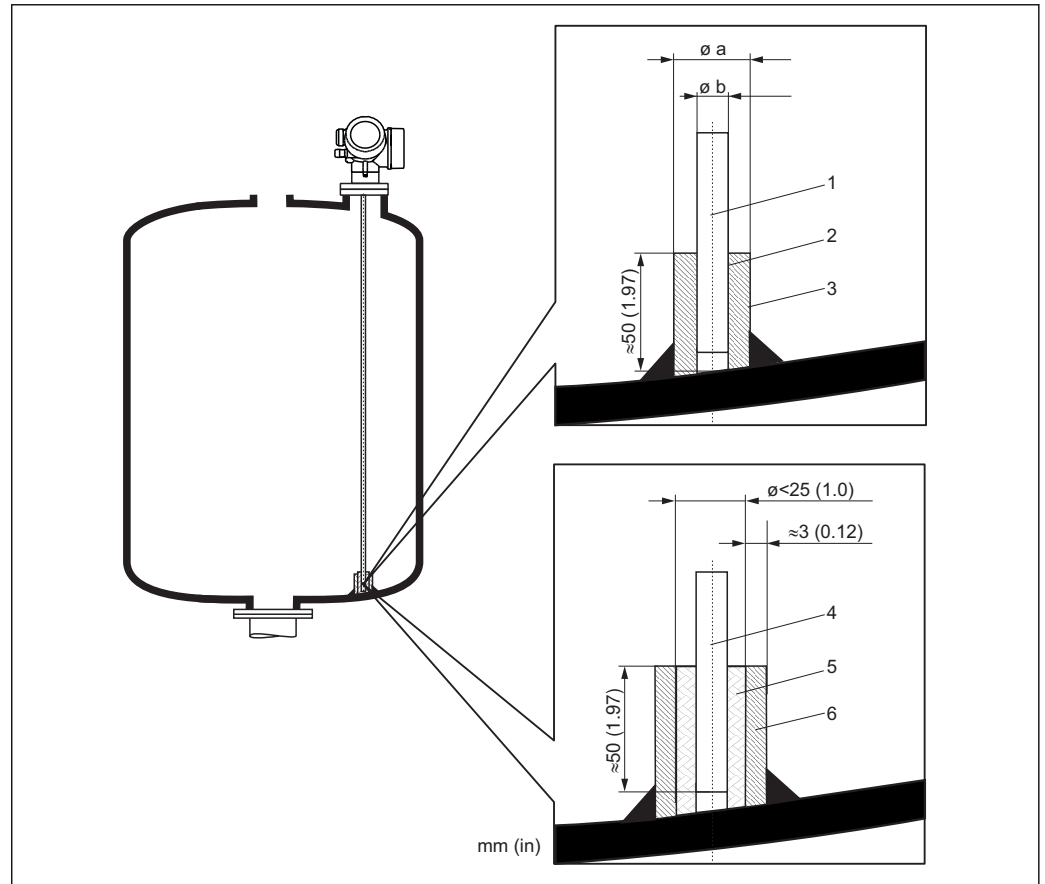

Единица измерения мм (дюйм)

- 1 Стержень зонда, без покрытия
- 2 Муфта с малым зазором для обеспечения электрического контакта между стержнем и муфтой.
- 3 Короткая металлическая трубка, например, приваренная на месте
- 4 Стержень зонда, с покрытием
- 5 Пластмассовая муфта, например PTFE, PEEK или PPS
- 6 Короткая металлическая трубка, например, приваренная на месте

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

**Ненадежное заземление конца зонда может привести к неправильным измерениям.**

- ▶ Используйте муфту с малым зазором для обеспечения электрического контакта между стержнем зонда и муфтой.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ


**Сварка может повредить главный модуль электроники.**

- ▶ Перед сваркой заземлите зонд и снимите модуль электроники.

### Особые условия монтажа

#### Бункеры с бетонными стенками

Монтаж в толстое бетонное перекрытие следует выполнять заподлицо с нижним краем. В противном случае зонд следует устанавливать в трубу, не выступающую за нижний край бетонного перекрытия бункера. Труба должна быть минимально возможной длины. Рекомендации по монтажу см. на следующей схеме.

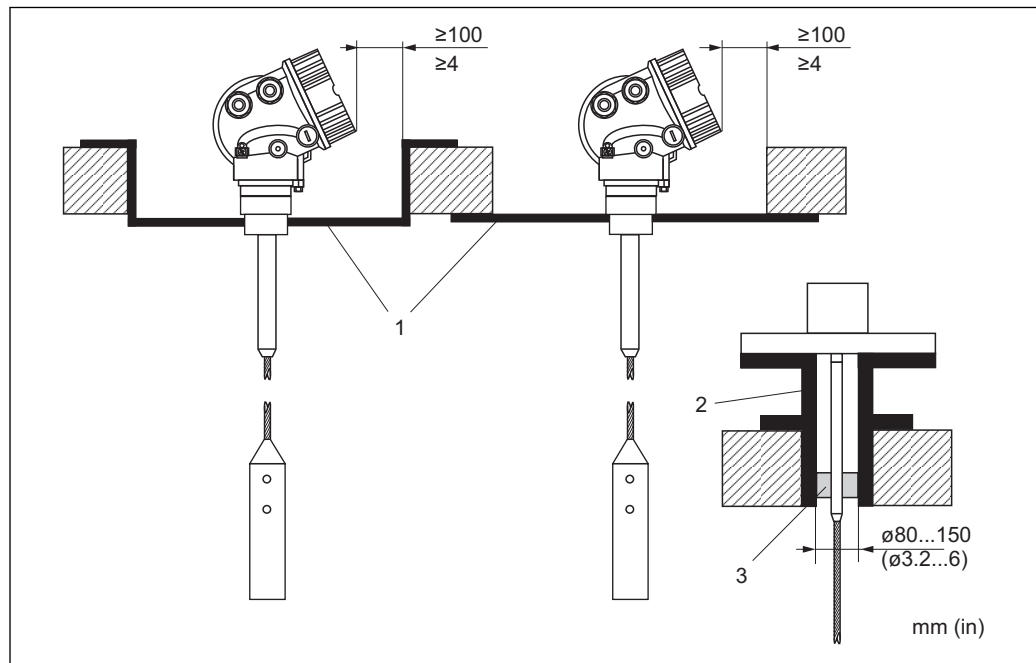

A0014136


- 1 Металлическая пластина
- 2 Металлическая труба
- 3 Удлинитель стержня/центрирующее устройство НМР40 (см. «Аксессуары»)




#### Монтаж с удлинительным стержнем/центрирующим устройством (аксессуаром)

Сильное пылеобразование может привести к скоплению налипаний за центрирующим диском. Это может привести к интерференционным отражениям. Для получения информации о других возможностях монтажа обращайтесь в компанию Endress+Hauser.

## Монтаж сбоку

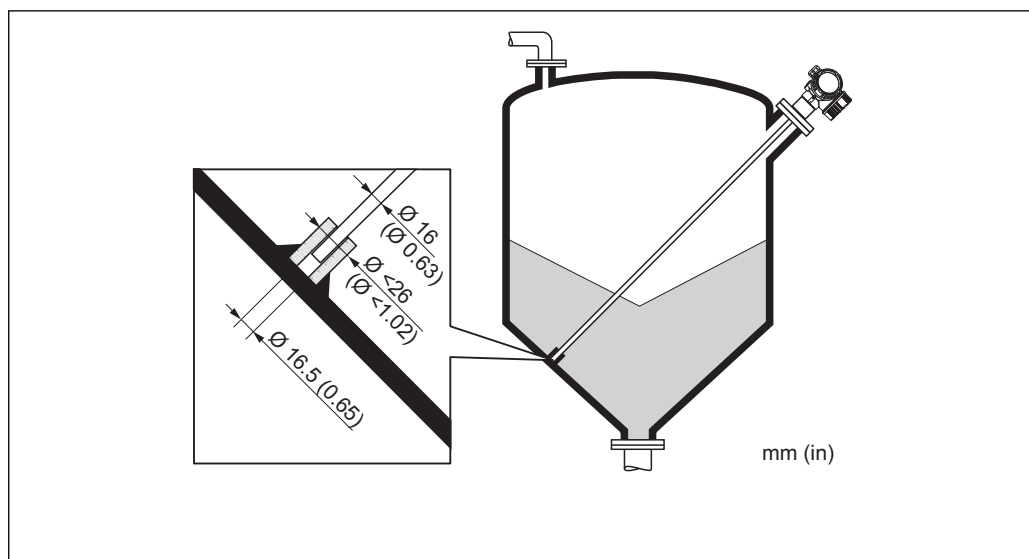

- Если невозможен монтаж зонда сверху, прибор также можно установить сбоку.
- В этом случае обязательно фиксируйте тросовый зонд.
- Если превышена максимально допустимая боковая нагрузка, необходимо монтировать стержневой и коаксиальный зонд на опоре.
- Закрепляйте стержневые зонды только за конец зонда.

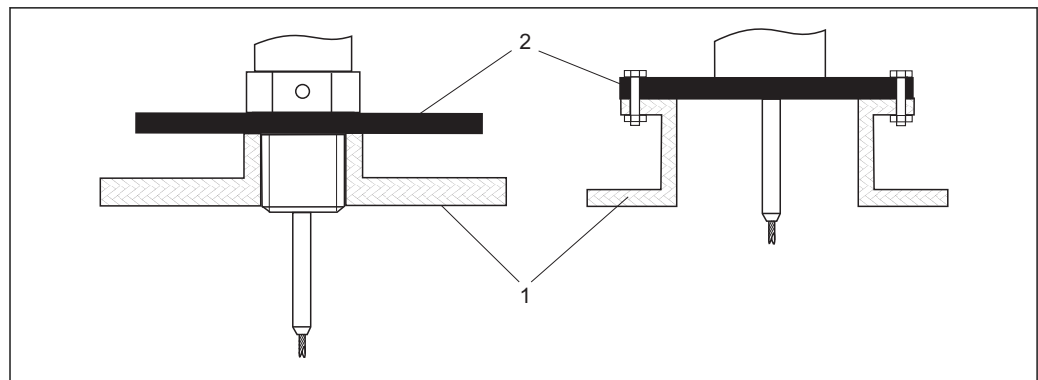*Неметаллические резервуары*


- 1 *Неметаллический резервуар*  
2 *Металлический лист или металлический фланец*

Для обеспечения достоверных результатов измерения при монтаже на неметаллические резервуары

- Используйте прибор с металлическим фланцем (минимальный размер DN50/2 дюйма).
- Альтернативный вариант: смонтируйте на зонд в месте присоединения к процессу металлический лист диаметром не менее 200 mm (8 in) под прямым углом к зонду.

Резервуар с теплоизоляцией


**i** Во избежание перегрева электроники в результате повышенного тепловыделения или конвекции при повышенной рабочей температуре прибор необходимо встроить в теплоизоляцию резервуара (1). Теплоизоляция не должна выходить за точки, обозначенные на чертежах знаком MAX.

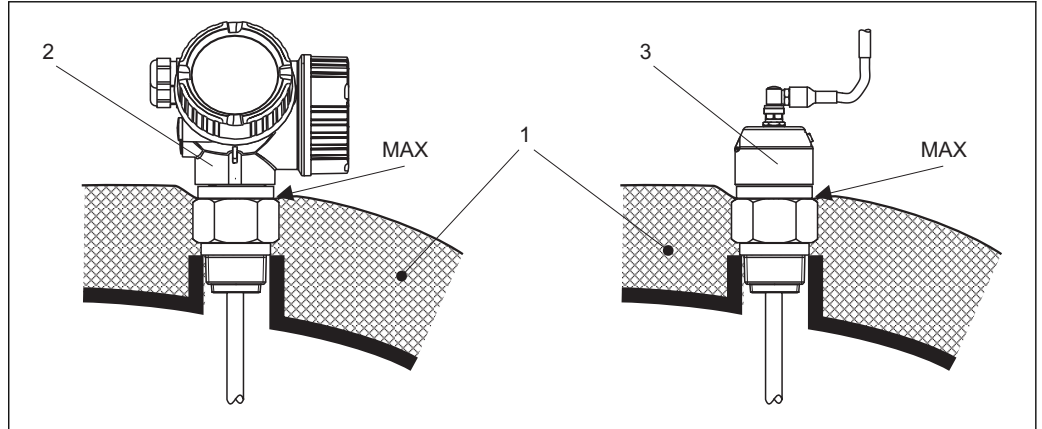

A0014653

**31** Присоединение к процессу с резьбой

- 1 Теплоизоляция резервуара
- 2 Прибор в компактном исполнении
- 3 Датчик, раздельное исполнение

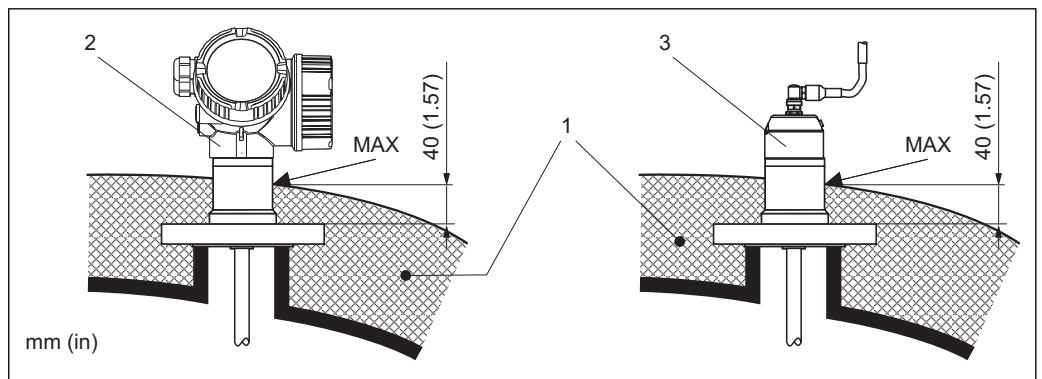

A0014654

**32** Присоединение к процессу с фланцем – FMP57

- 1 Теплоизоляция резервуара
- 2 Прибор в компактном исполнении
- 3 Датчик, раздельное исполнение

## Рабочие условия: окружающая среда

### Температура окружающей среды

Измерительный прибор	-40 до +80 °C (-40 до +176 °F)
Локальный дисплей	-20 до +70 °C (-4 до +158 °F), при температурах, выходящих за пределы этого диапазона, читаемость дисплея может понизиться.
Соединительный кабель (для прибора с датчиком в отдельном исполнении)	Макс. 100 °C (212 °F).
Выносной блок управления с дисплеем FHX50	-40 до 80 °C (-40 до 176 °F)
Выносной блок управления с дисплеем FHX50 (опция)	-50 до 80 °C (-58 до 176 °F) <sup>1)</sup>

- 1) Этот диапазон действителен в том случае, если выбрана опция JN «Температура окружающей среды для преобразователя -50 °C (-58 °F)» в коде заказа 580 «Дополнительные тесты, сертификаты». Если температура постоянно составляет ниже -40 °C (-40 °F), вероятность отказа возрастает.

Эксплуатация снаружи помещений при сильном солнечном свете

- Прибор следует установить в затененном месте.
- Предотвратите попадание на прибор прямых солнечных лучей, особенно в регионах с жарким климатом.
- Используйте защитный козырек от непогоды (см. раздел «Аксессуары»).


### Пределы температуры окружающей среды

Приведенные ниже диаграммы относятся только к функциональным особенностям. К сертифицированным исполнениям прибора могут применяться дополнительные ограничения. Более подробные сведения см. в отдельных указаниях по технике безопасности.



Если температура в зоне присоединения к процессу составляет ( $T_p$ ), то допуск по температуре окружающей среды ( $T_a$ ) снижается в соответствии со следующим графиком (уменьшение номинальных значений, обусловленное температурными условиями).

Уменьшение номинальных значений, обусловленное температурными условиями, для приборов FMP56 с резьбовым присоединением к процессу  $G\frac{3}{4}$  или  $NPT\frac{3}{4}$

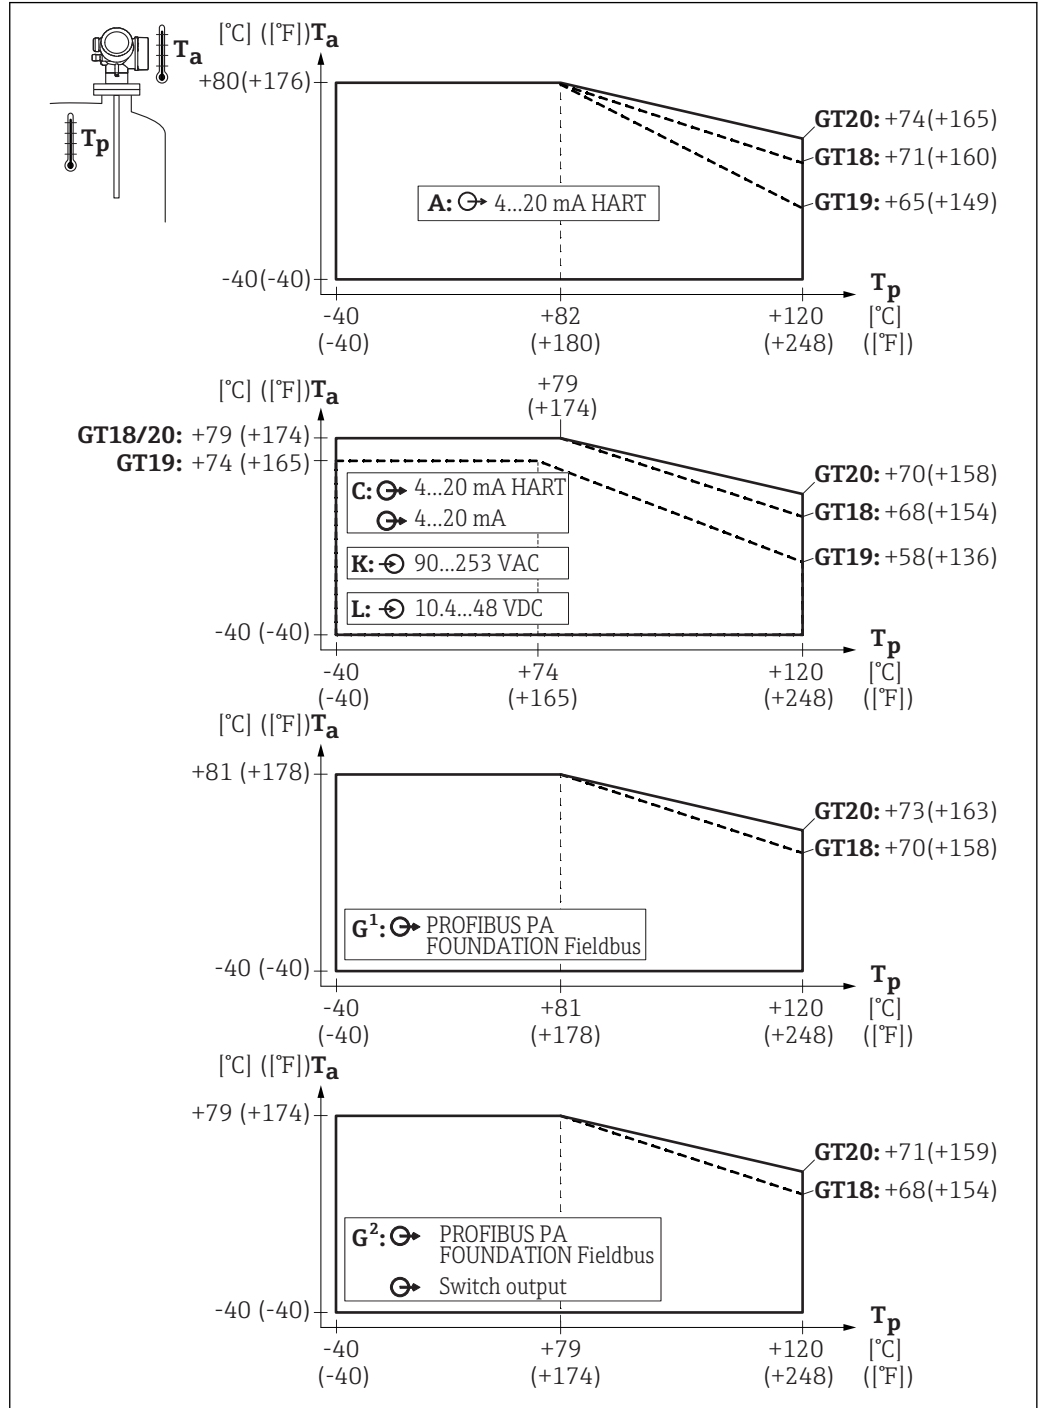


GT18 – корпус из нержавеющей стали  
 GT19 – пластмассовый корпус  
 GT20 – алюминиевый корпус

A – 1 токовый выход  
 C – 2 токовых выхода  
 G<sup>1</sup>, G<sup>2</sup> – PROFIBUS PA<sup>1)</sup>  
 K, L – 4-проводное подключение

$T_a$  – температура окружающей среды  
 $T_p$  – температура в зоне присоединения к процессу

1) При использовании интерфейсов PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus уменьшение номинальных значений, обусловленное температурными условиями, зависит от того, используется ли релейный выход (контакты 3 и 4) (G<sup>2</sup>) или не используется (G<sup>1</sup>).

Уменьшение номинальных значений, обусловленное температурными условиями, для приборов FMP57

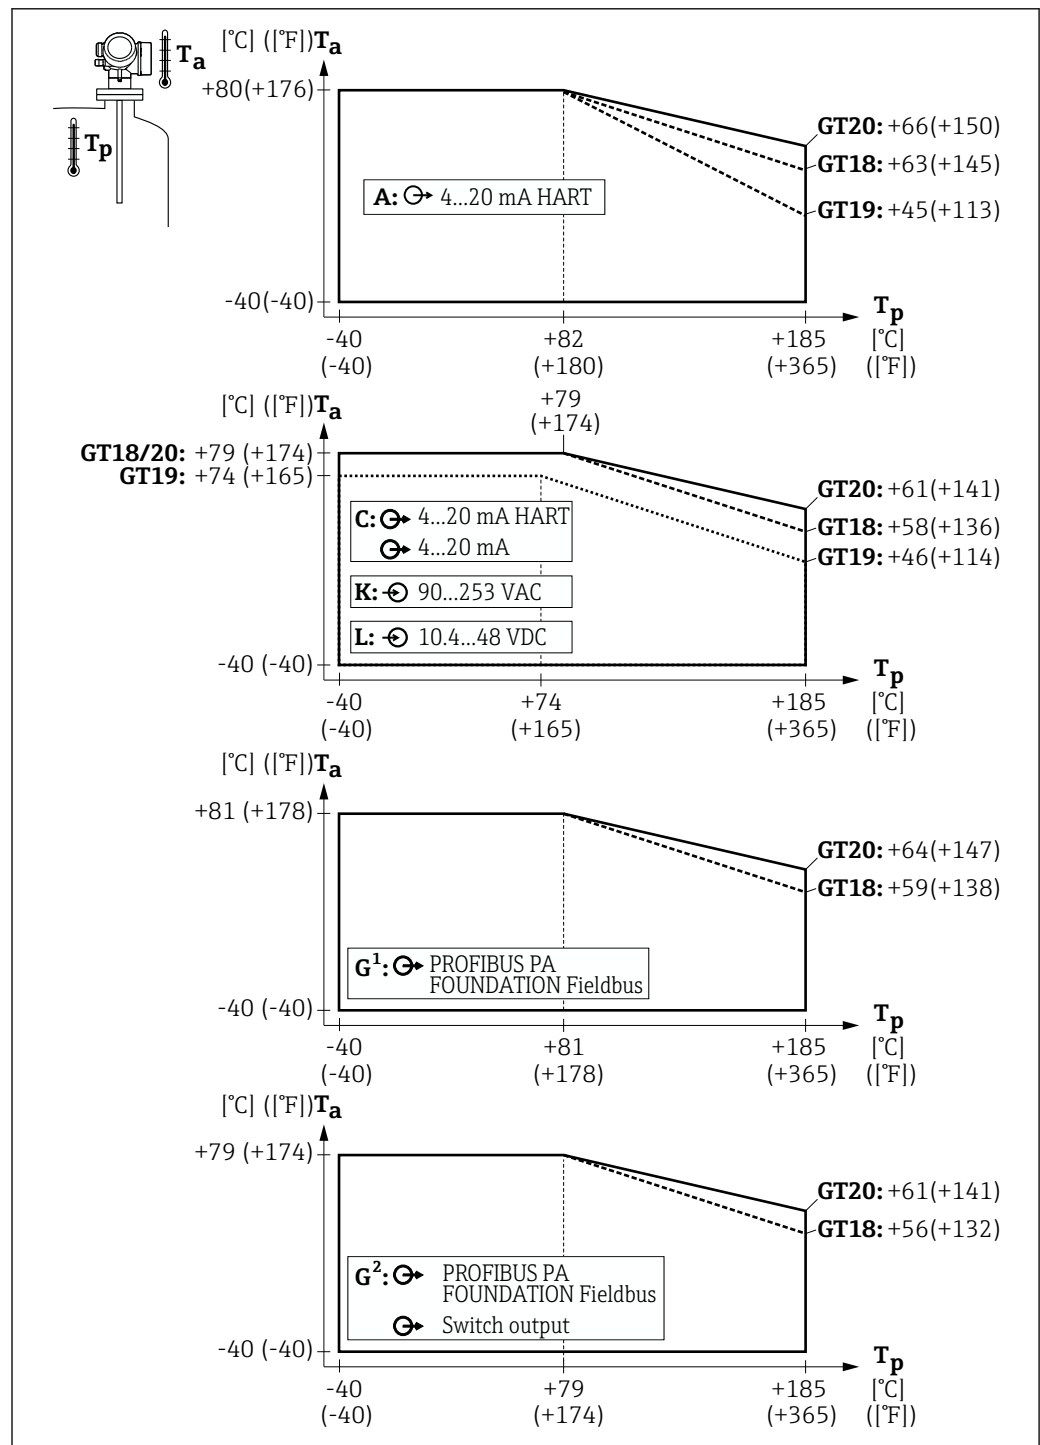

A0013634

GT18 – корпус из нержавеющей стали  
GT19 – пластмассовый корпус  
GT20 – алюминиевый корпус



A – 1 токовый выход  
C – 2 токовых выхода  
G<sup>1</sup>, G<sup>2</sup> – PROFIBUS PA<sup>1)</sup>  
K, L – 4-проводное подключение

$T_a$  – температура окружающей среды  
 $T_p$  – температура в зоне присоединения к процессу

1) При использовании интерфейсов PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus уменьшение номинальных значений, обусловленное температурными условиями, зависит от того, используется ли релейный выход (контакты 3 и 4) (G<sup>2</sup>) или не используется (G<sup>1</sup>).

**Температура хранения**

- Разрешенная температура хранения: -40 до +80 °C (-40 до +176 °F)
- Используйте оригинальную упаковку.

<b>Климатический класс</b>	DIN EN 60068-2-38 (испытание Z/AD)
<b>Высота в соответствии с МЭК 61010-1, редакция 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ В общем случае до 2 000 м (6 600 фут) над уровнем моря.</li> <li>■ Выше 2 000 м (6 600 фут) при выполнении следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Заказ позиции 020 "Питание; выход" = А, В, С, Е или G (2-проводные исполнения)</li> <li>■ Напряжение питания <math>U &lt; 35</math> В</li> <li>■ Напряжение питания с категорией перенапряжения 1</li> </ul> </li> </ul>
<b>Степень защиты</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Прибор испытан с закрытым корпусом в соответствии со следующими стандартами. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ IP68, NEMA6P (24 ч на глубине 1,83 м под водой) (действительно также для прибора с датчиком в отдельном исполнении)</li> <li>■ Для пластмассового корпуса с прозрачным люком (для дисплея): IP68 (24 ч на глубине 1,00 м под водой) Это ограничение действует, если в спецификации одновременно выбраны следующие опции: 030 «Дисплей/управление», опция С «SD02» или Е «SD03»; 040 «Корпус», опция А «GT19». <ul style="list-style-type: none"> <li>■ IP66, NEMA4X</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>■ С открытым корпусом: IP20, NEMA1</li> <li>■ Дисплей: IP22, NEMA2</li> </ul> <p> Степень защиты IP68 NEMA6P применима к разъемам PROFIBUS PA M12 только в том случае, если кабель PROFIBUS подключен и также соответствует степени защиты IP68 NEMA6P.</p>
<b>Виброустойчивость</b>	DIN EN 60068-2-64 / МЭК 60068-2-64: 20 до 2 000 Hz, 1 (м/с <sup>2</sup> )/Гц
<b>Очистка зонда</b>	В некоторых областях применения на зонде могут образовываться налипания и накапливаться грязь. Тонкий равномерный слой мало влияет на результат измерения. Толстый слой налипания может частично заглушить сигнал и, соответственно, уменьшить диапазон измерения. Очень неравномерное образование налипания, например спекание в результате кристаллизации, может привести к неправильным измерениям. В таких случаях рекомендуется использовать принцип неконтактного измерения или регулярно проверять датчик на предмет загрязнения.
<b>Электромагнитная совместимость (ЭМС)</b>	<p>Электромагнитная совместимость соответствует всем применимым требованиям серий EN 61326 и рекомендации NAMUR по ЭМС (NE 21). Подробная информация приведена в Декларации о соответствии.</p> <p> Загрузить ее можно на веб-сайте <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a>.</p> <p>Для передачи сигнала используйте экранированный кабель.</p> <p>Максимальная погрешность измерений при испытаниях на ЭМС: &lt; 0,5 % от диапазона измерения.</p> <p>При установке зондов в металлических и бетонных резервуарах и при использовании коаксиального зонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ паразитное излучение согласно стандарту EN 61326 серии х, оборудование класса В;</li> <li>■ помехозащищенность соответствует стандарту EN 61326 серии х, требования к промышленному использованию и рекомендации NAMUR NE 21 (ЭМС).</li> </ul> <p>Если зонд установлен без экрана или металлической стены, например в пластмассовом или деревянном бункере, то сильные электромагнитные поля могут повлиять на измеряемое значение.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Паразитное излучение согласно стандарту EN 61326 серии х, оборудование класса А.</li> <li>■ Помехозащищенность: измеренное значение может быть искажено под воздействием сильных электромагнитных полей.</li> </ul>

## Технологический процесс

### Диапазон рабочей температуры

Максимально допустимая температура в зоне технологического соединения определяется заказанным уплотнительным кольцом.

Прибор	Материал уплотнительного кольца	Рабочая температура <sup>1)</sup>	Сертификат
FMP56	FKM (Viton GLT)	-30 до +120 °C (-22 до +248 °F)	FDA
	EPDM (70C4 pW FKN)	-40 до +120 °C (-40 до +248 °F)	FDA
FMP57	FKM (Viton GLT)	-30 до +150 °C (-22 до +302 °F)	FDA
	EPDM (E7502 или E7515)	-40 до +120 °C (-40 до +248 °F)	FDA
	FFKM (Kalrez 6375)	-5 до +185 °C (+23 до +365 °F)	

1) Не более 100 °C (+212 °F) для тросовых зондов с полиамидным покрытием.

**i** При использовании зондов без покрытия температура среды может быть выше, если в зоне присоединения к процессу не будет превышена максимальная рабочая температура, указанная в вышеприведенной таблице.

Однако следует учесть, что при использовании тросовых зондов стабильность троса зонда уменьшается из-за структурных изменений при температуре выше 350 °C (662 °F).

### Диапазон значений рабочего давления

Прибор	Рабочее давление
FMP56, FMP57	-1 до 16 bar (-14,5 до 232 psi)

**i** Указанный диапазон давления может сократиться в зависимости от выбранного присоединения к процессу. Номинальное давление (PN), указанное на заводской табличке, относится к стандартной температуре 20 °C, для фланцев ASME – 100 °F. Также следует учитывать зависимость между температурой и давлением.

Значения давления, допустимые для более высоких температур, приводятся в следующих стандартах.

- EN 1092-1: 2007, табл. G.4.1-x  
С точки зрения свойств температурной стабильности материалы 1.4435 и 1.4404 относятся к группе 13E0 в стандарте EN 1092-1:2007, табл. G.3.1-1. Химический состав этих двух материалов может быть одинаковым.
- ASME B 16.5a - 2013, табл. 2-2.2 F316
- ASME B 16.5a - 2013, табл. 2.3.8 N10276
- JIS B 2220

### Диэлектрическая постоянная (DC)

Стержневой и тросовый зонд: DC ( $\epsilon_r$ )  $\geq 1,6$

### Удлинение тросовых зондов под влиянием натяжения и температуры

Трос диаметром 4 мм:

- Удлинение под влиянием натяжения: при максимально допустимой растягивающей нагрузке (12 кН): 11 мм/м длины троса
- Удлинение под влиянием повышения температуры с 30 °C (86 °F) до 150 °C (302 °F): 2 мм/м длины троса


Трос диаметром 6 мм:

- Удлинение под влиянием натяжения: при максимально допустимой растягивающей нагрузке (30 кН): 13 мм/м длины троса
- Удлинение под влиянием повышения температуры с 30 °C (86 °F) до 150 °C (302 °F): 2 мм/м длины троса

## Механическая конструкция

### Размеры


### Размеры корпуса электроники

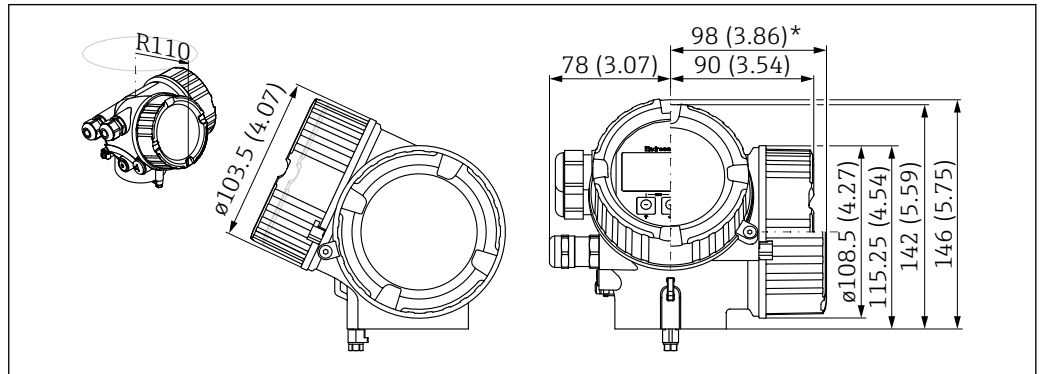

A0011666

33 Корпус GT18 (316L). Единица измерения мм (дюйм)


\*Для приборов со встроенной защитой от перенапряжения.

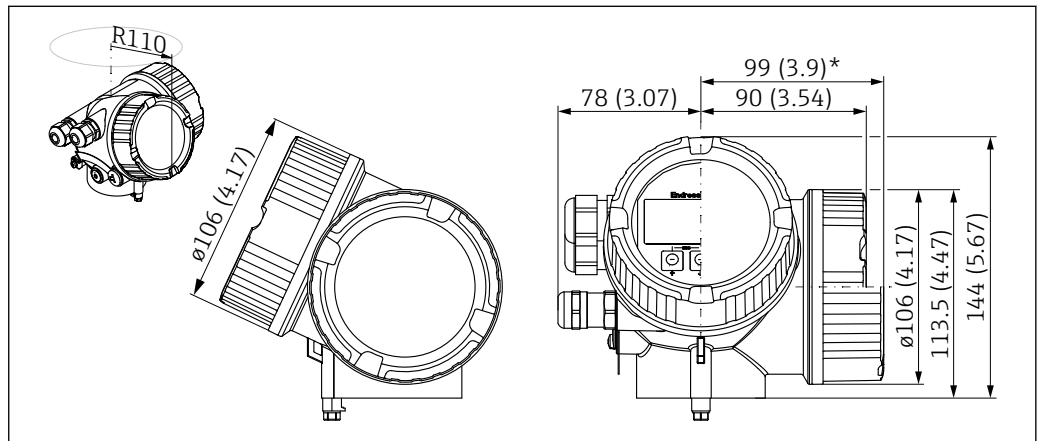

A0011346

34 Корпус GT19 (пластмасса PBT). Единица измерения мм (дюйм)

\*Для приборов со встроенной защитой от перенапряжения.

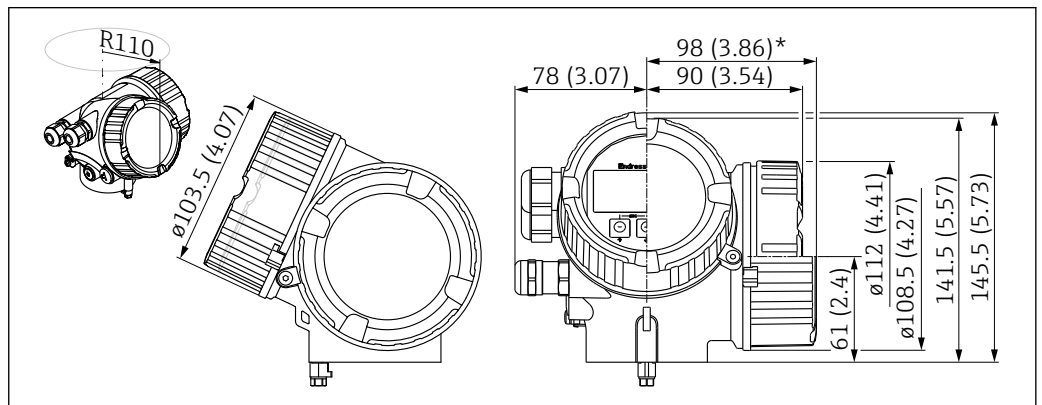


A0020751

35 Корпус GT20 (алюминий с покрытием). Единица измерения мм (дюйм)

\*Для приборов со встроенной защитой от перенапряжения.

Размеры монтажного кронштейна

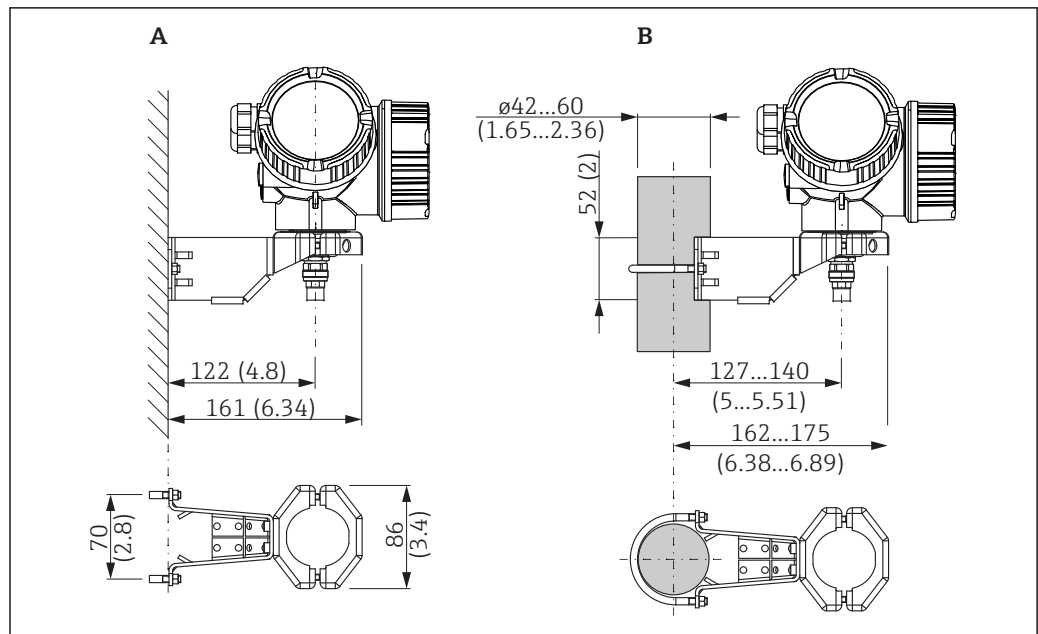


A0014793

36 Монтажный кронштейн для корпуса электроники. Единица измерения мм (дюйм)

- A Настенный монтаж
- B Монтаж на стойке

**i** Для прибора с датчиком в раздельном исполнении (см. позицию 060 спецификации) монтажный кронштейн входит в комплект поставки. Однако его можно заказать отдельно как аксессуар (код заказа 71102216).


Размеры соединительного элемента для дистанционного зонда

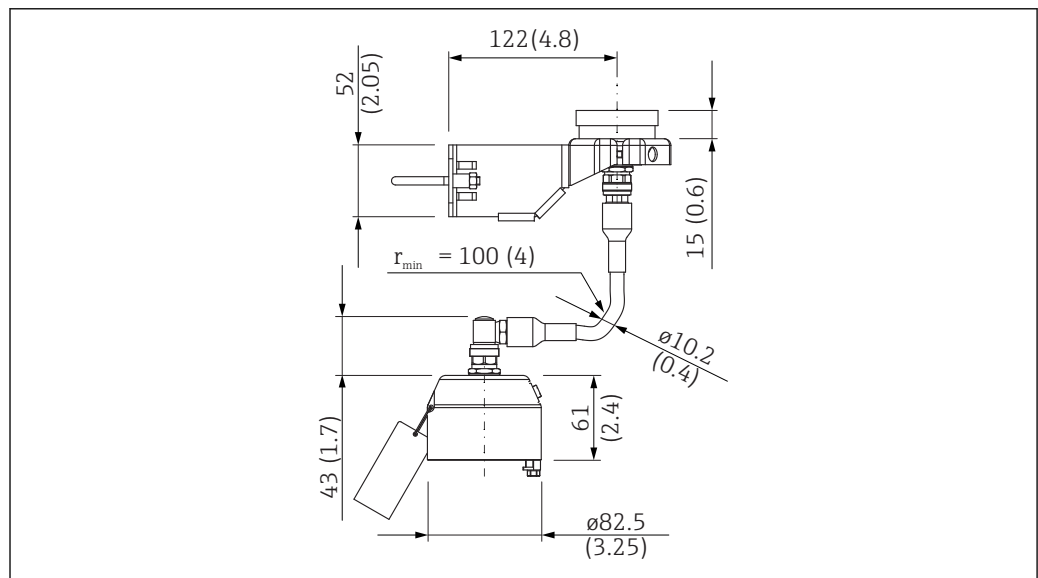

A0023856

37 Соединительный элемент для дистанционного зонда. Длина соединительного кабеля: согласно заказу. Единица измерения мм (дюйм)

FMP56: размеры присоединения к процессу/зонда

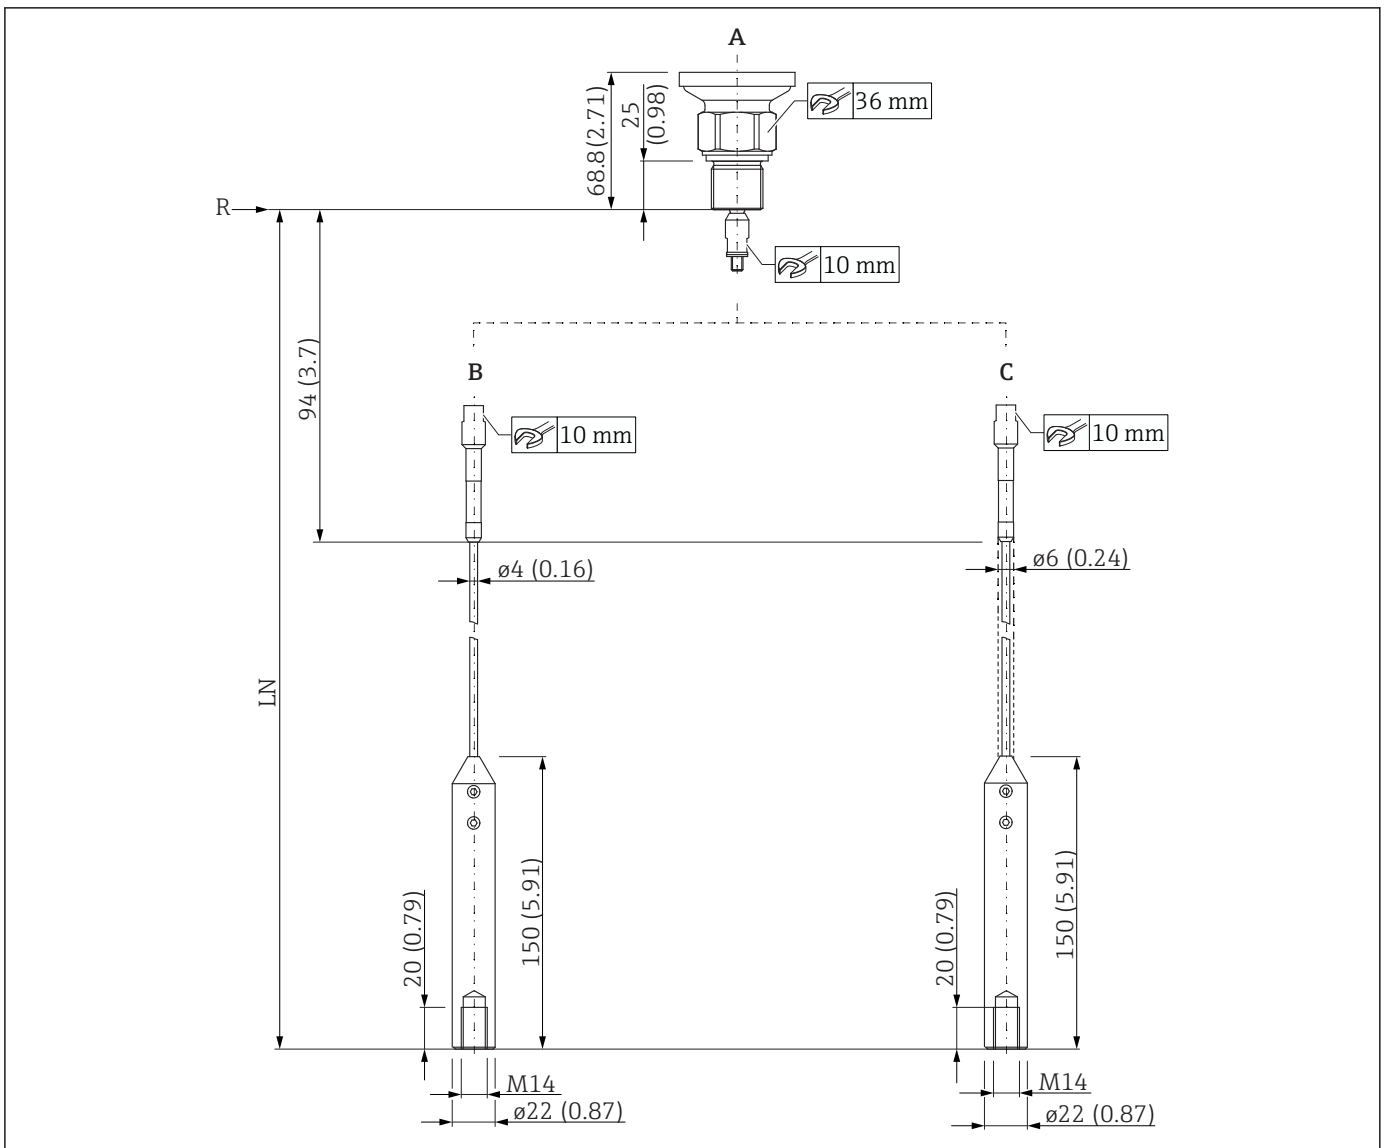

A0012781

38 FMP56: присоединение к процессу/зонд. Единица измерения мм (дюйм)

A Резьба ISO228 G3/4 или ANSI MNPT3/4 (позиция 100)


B Тросовый зонд диаметром 4 мм или 1/6 дюйма (позиция 060)

C Тросовый зонд диаметром 6 мм (1/4 дюйма), PA > сталь (позиция 060)

LN Длина зонда

R Контрольная точка измерения

## FMP57: размеры присоединения к процессу/зонда

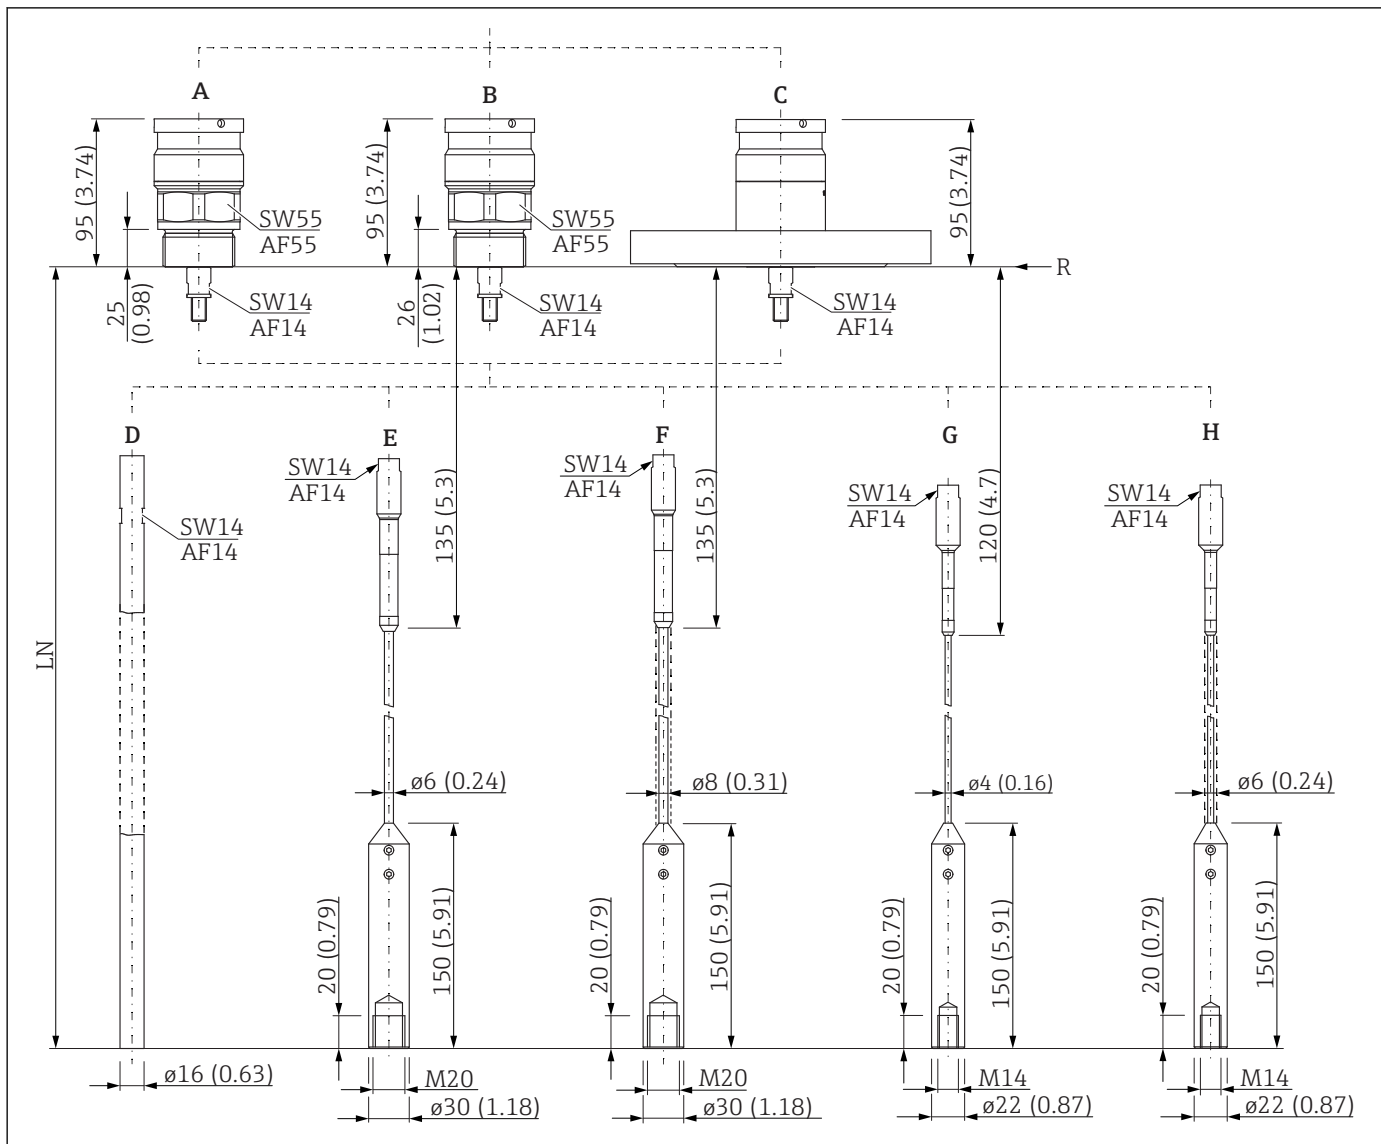

A0012782

39 FMP57: присоединение к процессу/зонд. Единица измерения мм (дюйм)

- A Резьба ISO228 G1-1/2 (позиция 100)
- B Резьба ANSI MNPT1-1/2 (позиция 100)
- C Фланец ANSI B16.5, EN1092-1, JIS B2220 (позиция 100)
- D Стержневой зонд 16 мм (позиция 060)
- E Тросовый зонд диаметром 6 мм или 1/4 дюйма (позиция 060)
- F Тросовый зонд диаметром 8 мм или 1/3 дюйма, PA > сталь (позиция 060)
- G Тросовый зонд диаметром 4 мм или 1/6 дюйма (позиция 060)
- H Тросовый зонд диаметром 6 мм или 1/4 дюйма, PA > сталь (позиция 060)
- LN Длина зонда
- R Контрольная точка измерения



#### Допуски на длину зонда

##### Стержневые зонды

Допуск зависит от длины зонда

- < 1 м (3,3 фут) = -5 мм (-0,2 дюйм)
- 1 до 3 м (3,3 до 9,8 фут) = -10 мм (-0,39 дюйм)
- 3 до 6 м (9,8 до 20 фут) = -20 мм (-0,79 дюйм)
- > 6 м (20 фут) = -30 мм (-1,18 дюйм)

##### Тросовые зонды

Допуск зависит от длины зонда

- < 1 м (3,3 фут) = -10 мм (-0,39 дюйм)
- 1 до 3 м (3,3 до 9,8 фут) = -20 мм (-0,79 дюйм)
- 3 до 6 м (9,8 до 20 фут) = -30 мм (-1,18 дюйм)
- > 6 м (20 фут) = -40 мм (-1,57 дюйм)

---

#### Укорачивание зондов

При необходимости зонды можно укорачивать, соблюдая следующие инструкции.

##### Укорачивание стержневых зондов

Стержневые зонды необходимо укорачивать, если расстояние до дна резервуара или выпускного отверстия составляет менее 10 мм (0,4 дюйм). Чтобы укоротить стержневой зонд, отпилите его нижнюю часть.



**Запрещается** укорачивать стержневые зонды FMP52, поскольку на них имеется покрытие.

##### Укорачивание тросовых зондов

Тросовые зонды необходимо укорачивать, если расстояние до дна резервуара или выпускного отверстия составляет менее 150 мм (6 дюйм).

**Масса***Корпус*

Компонент	Масса
Корпус GT18 – нержавеющая сталь	Примерно 4,5 кг
Корпус GT19 – пластмасса	Примерно 1,2 кг
Корпус GT20 – алюминий	Примерно 1,9 кг


*FMP56*

Компонент	Масса	Компонент	Масса
Датчик	Примерно 0,8 кг	Тросовый зонд диаметром 4 мм	Примерно 0,1 кг/м длины зонда
		Тросовый зонд диаметром 6 мм	Примерно 0,2 кг/м длины зонда

*FMP57*

Компонент	Масса	Компонент	Масса
Датчик	Примерно 1,4 кг + масса фланца	Тросовый зонд диаметром 6 мм	Примерно 0,2 кг/м длины зонда
Тросовый зонд диаметром 4 мм	Примерно 0,1 кг/м длины зонда	Стержневой зонд диаметром 16 мм	Примерно 1,6 кг/м длины зонда

**Материалы: корпус GT18 -  
нержавеющая  
коррозионностойкая сталь**

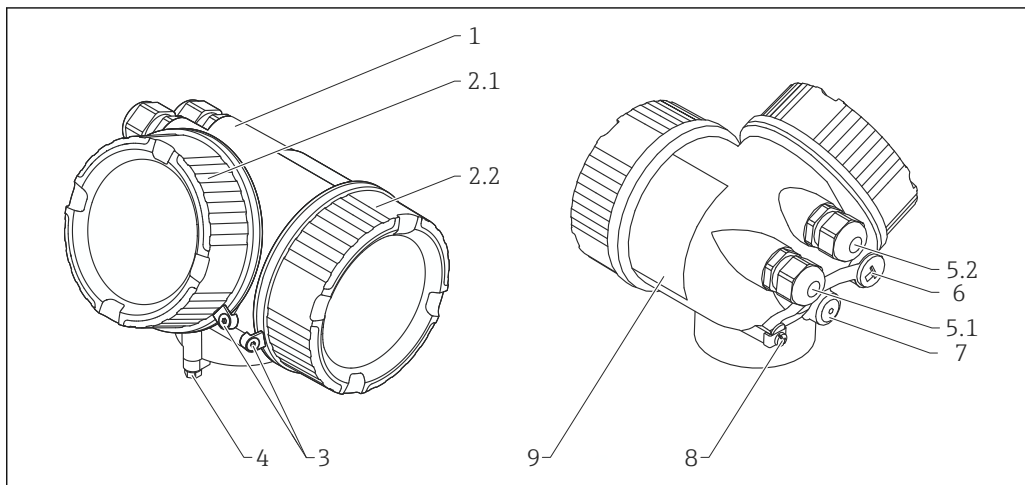


A0036037

Номер	Компонент	Материал
1	Корпус	CF3M, аналогично 316L/1.4404
2.1	Крышка отсека электронной части	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Крышка: CF3M (аналогично 316L/1.4404)</li> <li>■ Смотровое окно: стекло</li> <li>■ Уплотнение крышки: NBR</li> <li>■ Уплотнение смотрового окна: NBR</li> <li>■ Покрытие резьбы: покрытие на основе графитовой смазки</li> </ul>
2.2	Крышка клеммного отсека	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Крышка: CF3M (аналогично 316L/1.4404)</li> <li>■ Уплотнение крышки: NBR</li> <li>■ Покрытие резьбы: покрытие на основе графитовой смазки</li> </ul>
3	Замок крышки	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Винт: А4</li> <li>■ Зажим: 316L (1.4404)</li> </ul>
4	Замок на горловине корпуса	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Винт: А4-70</li> <li>■ Зажим: 316L (1.4404)</li> </ul>
5.1	Заглушка, кабельное уплотнение, переходник или вставка (в зависимости от исполнения прибора)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Заглушка, в зависимости от исполнения прибора:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PE</li> <li>■ PBT-GF</li> </ul> </li> <li>■ Кабельное уплотнение: 316L (1.4404) или никелированная латунь</li> <li>■ Переходник: 316L (1.4404/1.4435)</li> <li>■ Уплотнение: EPDM</li> <li>■ Разъем M12: никелированная латунь <sup>1)</sup></li> <li>■ Разъем 7/8 дюйма: 316 (1.4401) <sup>2)</sup></li> </ul>
5.2	Заглушка, кабельное уплотнение или переходник (в зависимости от исполнения прибора)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Заглушка: 316L (1.4404)</li> <li>■ Кабельное уплотнение: 316L (1.4404) или никелированная латунь</li> <li>■ Переходник: 316L (1.4404/1.4435)</li> <li>■ Уплотнение: EPDM</li> </ul>
6	Заглушка или разъем M12 (в зависимости от исполнения прибора)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Заглушка: 316L (1.4404)</li> <li>■ Разъем M12: 316L (1.4404)</li> </ul>
7	Механизм для стравливания давления	316L (1.4404)
8	Клемма заземления	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Винт: А4</li> <li>■ Пружинная шайба: А4</li> <li>■ Зажим: 316L (1.4404)</li> <li>■ Держатель: 316L (1.4404)</li> </ul>
9	Заводская табличка	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Табличка: 316L (1.4404)</li> <li>■ Штифт с пазом: А4 (1.4571)</li> </ul>

1) Для исполнения с разъемом M12 в качестве материала уплотнения используется Viton.

2) Для исполнения с разъемом 7/8 дюйма в качестве материала уплотнения используется NBR.

Материалы: корпус GT19  
(пластмасса)

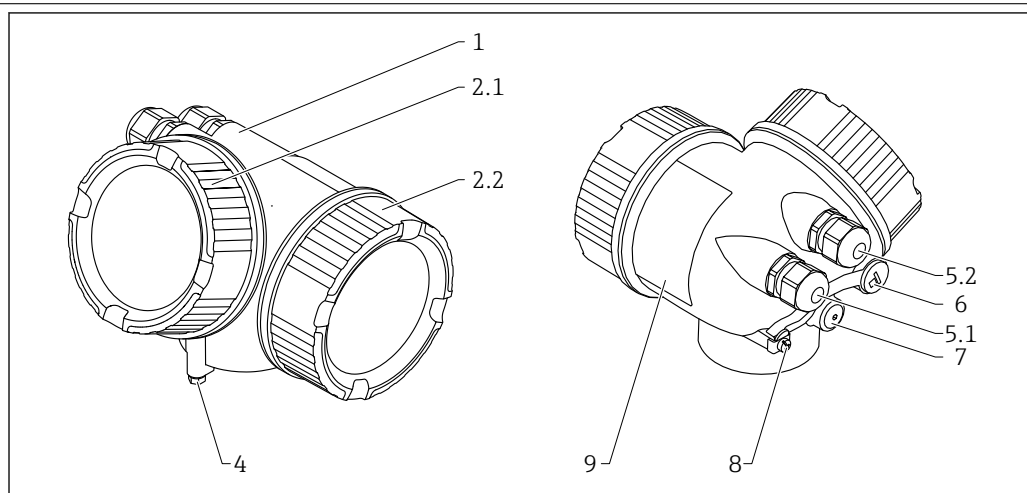


A0013788

Номер	Компонент	Материал
1	Корпус	PBT
2.1	Крышка отсека электроники	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Стекло крышки: PC</li> <li>■ Рамка крышки: PBT-PC</li> <li>■ Уплотнение крышки: EPDM</li> <li>■ Покрытие резьбы: покрытие на основе графитовой смазки</li> </ul>
2.2	Крышка клеммного блока	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Крышка: PBT</li> <li>■ Уплотнение крышки: EPDM</li> <li>■ Покрытие резьбы: покрытие на основе графитовой смазки</li> </ul>
4	Замок на горловине корпуса	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Винт: A4-70</li> <li>■ Зажим: 316L (1.4404)</li> </ul>
5.1	Заглушка, кабельное уплотнение, переходник или вставка (в зависимости от исполнения прибора)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Заглушка, в зависимости от исполнения прибора: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PE;</li> <li>■ PBT-GF</li> </ul> </li> <li>■ Кабельное уплотнение, в зависимости от исполнения прибора: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Никелированная латунь (CuZn);</li> <li>■ PA</li> </ul> </li> <li>■ Переходник: 316L (1.4404/1.4435)</li> <li>■ Уплотнение: EPDM</li> <li>■ Разъем M12: никелированная латунь <sup>1)</sup></li> <li>■ Разъем 7/8 дюйма: 316 (1.4401) <sup>2)</sup></li> </ul>
5.2	Заглушка, кабельное уплотнение или переходник (в зависимости от исполнения прибора)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Заглушка, в зависимости от исполнения прибора: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PE;</li> <li>■ PBT-GF;</li> <li>■ Никелированная сталь</li> </ul> </li> <li>■ Кабельное уплотнение, в зависимости от исполнения прибора: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Никелированная латунь (CuZn);</li> <li>■ PA</li> </ul> </li> <li>■ Переходник: 316L (1.4404/1.4435)</li> <li>■ Уплотнение: EPDM</li> </ul>
6	Заглушка или разъем M12 (в зависимости от исполнения прибора)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Заглушка: никелированная латунь (CuZn)</li> <li>■ Разъем M12: никелированный сплав GD-Zn</li> </ul>
7	Механизм для стравливания давления	Никелированная латунь (CuZn)

Номер	Компонент	Материал
8	Клемма заземления	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Винт: А2</li><li>▪ Пружинная шайба: А4</li><li>▪ Зажим: 304 (1.4301)</li><li>▪ Держатель: 304 (1.4301)</li></ul>
9	Наклеиваемая заводская табличка	Пластмасса

- 1) Для исполнения с разъемом М12 в качестве материала уплотнения используется Viton.
- 2) Для исполнения с разъемом 7/8 дюйма в качестве материала уплотнения используется NBR.

Материалы: корпус GT20  
(литой алюминий с  
порошковым покрытием)

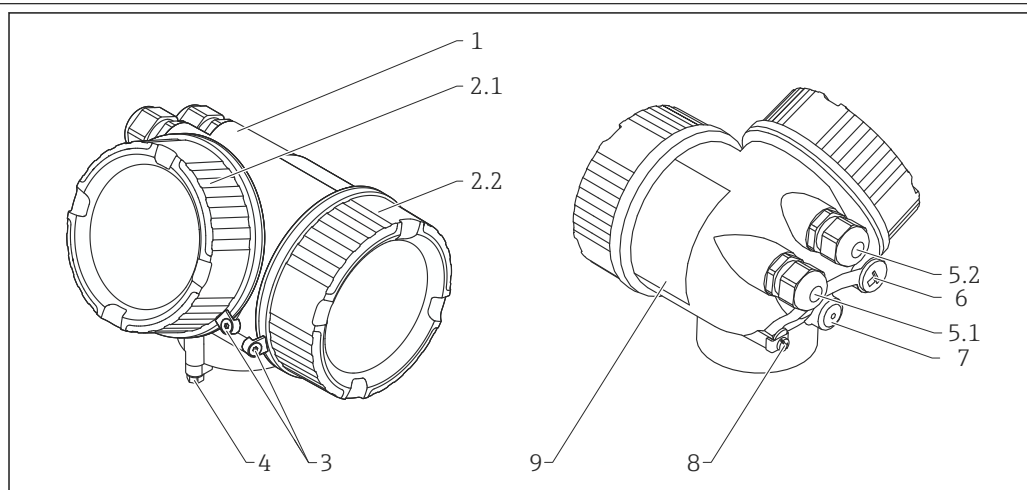

A0036037

Номер	Компонент	Материал
1	Корпус, RAL 5012 (синий)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Корпус: AlSi10Mg (&lt; 0,1 % Cu)</li> <li>Покрытие: полиэфир</li> </ul>
2.1	Крышка отсека электроники, RAL 7035 (серый)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Крышка: AlSi10Mg (&lt; 0,1 % Cu)</li> <li>Смотровое окно: стекло</li> <li>Уплотнение крышки: NBR</li> <li>Уплотнение окна: NBR</li> <li>Покрытие резьбы: покрытие на основе графитовой смазки</li> </ul>
2.2	Крышка клеммного отсека, RAL 7035 (серый)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Крышка: AlSi10Mg (&lt; 0,1 % Cu)</li> <li>Уплотнение крышки: NBR</li> <li>Покрытие резьбы: покрытие на основе графитовой смазки</li> </ul>
3	Зажим крышки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Винт: A4</li> <li>Зажим: 316L (1.4404)</li> </ul>
4	Предохранительное устройство на шейке корпуса	<ul style="list-style-type: none"> <li>Винт: A4-70</li> <li>Зажим: 316L (1.4404)</li> </ul>
5.1	Заглушка, муфта, переходник или соединитель (в зависимости от исполнения прибора)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заглушка, в зависимости от исполнения прибора <ul style="list-style-type: none"> <li>PE</li> <li>PBT-GF</li> </ul> </li> <li>Муфта, в зависимости от исполнения прибора <ul style="list-style-type: none"> <li>Никелированная латунь (CuZn)</li> <li>PA</li> </ul> </li> <li>Переходник: 316L (1.4404/1.4435)</li> <li>Уплотнение: EPDM</li> <li>Разъем M12: никелированная латунь<sup>1)</sup></li> <li>Разъем 7/8 дюйма: 316 (1.4401)<sup>2)</sup></li> </ul>
5.2	Заглушка, муфта, соединитель или переходник (в зависимости от исполнения прибора)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заглушка, в зависимости от исполнения прибора <ul style="list-style-type: none"> <li>PE</li> <li>PBT-GF</li> <li>Оцинкованная сталь</li> </ul> </li> <li>Муфта, в зависимости от исполнения прибора <ul style="list-style-type: none"> <li>Никелированная латунь (CuZn)</li> <li>PA</li> </ul> </li> <li>Переходник: 316L (1.4404/1.4435)</li> <li>Уплотнение: EPDM</li> </ul>
6	Заглушка или разъем M12 (в зависимости от исполнения прибора)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заглушка: никелированная латунь (CuZn)</li> <li>Разъем M12: никелированный сплав GD-Zn</li> </ul>
7	Клапан для компенсации давления	Никелированная латунь (CuZn)




Номер	Компонент	Материал
8	Клемма заземления	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Винт: A2</li><li>▪ Пружинная шайба: A2</li><li>▪ Зажим: 304 (1.4301)</li><li>▪ Кронштейн: 304L (1.4301)</li></ul>
9	Наклеиваемая заводская табличка	Пластмасса

- 1) В исполнении с разъемом M12 уплотнение изготавливается из материала Viton (в отличие от стандартного варианта).
- 2) Для исполнения с разъемом 7/8 дюйма в качестве материала уплотнения используется NBR (в отличие от стандартного варианта).


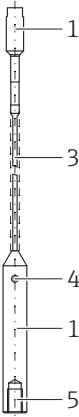
**Материалы:**  
**присоединение к процессу**


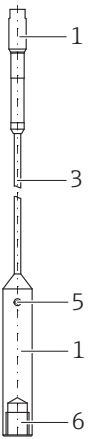
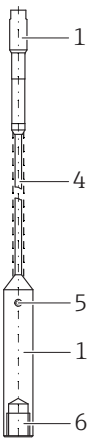


Компания Endress+Hauser поставляет фланцевые присоединения к процессу DIN/EN из нержавеющей стали AISI 316L (номер материала DIN/EN: 1.4404 или 14435). С точки зрения свойств температурной стабильности материалы 1.4404 и 1.4435 относятся к группе 13E0 в стандарте EN 1092-1:2007, табл. G.3.1-1. Химический состав этих двух материалов может быть одинаковым.

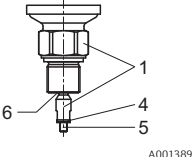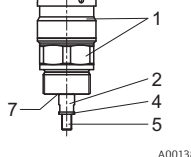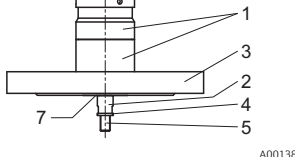
Levelflex FMP56, FMP57				
Резьбовое соединение		Фланец	Номер	Материал
<i>G3/4, NPT3/4</i>	<i>G1 1/2, NPT1 1/2</i>			
			1	304 (1.4301)
			2	316L (1.4404)
			3	ASME: 316/316L EN: 316L (1.4404) JIS: 316L (1.4435)
			4	Шайба Nord Lock: 1.4547
			5	1.4462, Duplex CR22
			6	PPS-GF40
			7	PEEK GF30



Levelflex FMP56, FMP57 – стандартные зонды				
Позиция 060 «Зонд»			Номер	Материал
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LA: трос диаметром 4 мм, 316</li> <li>▪ LB: трос диаметром 1/6 дюйма, 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NB: трос диаметром 6 мм, PA&gt;сталь</li> <li>▪ NE: трос диаметром 1/4 дюйма, PA&gt;сталь</li> </ul>			
 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0036600</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0036601</p>	1	316L (1.4404)	
		2	316 (1.4401)	
		3	Трос: сталь с гальваническим покрытием Покрытие 1 мм (0,04 дюйма): PA 12 (Vestamid L 1940)	
		4	Установочный винт: A4-70	
		5	Стяжной винт: A2-70	

Levelflex FMP57 – дополнительные зонды				
Позиция 060 «Зонд»			Номер	Материал
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AE: ...мм, стержень диаметром 16 мм</li> <li>▪ AF: ...дюйм, стержень диаметром 16 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LC: трос диаметром 6 мм, 316</li> <li>▪ LD: трос диаметром 1/4 дюйма, 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NC: трос диаметром 8 мм, PA&gt;сталь</li> <li>▪ NF: трос диаметром 1/3 дюйма, PA&gt;сталь</li> </ul>		
 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0013891</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0013892</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0013893</p>	1	304 (1.4301)
			2	316L (1.4404)
			3	316 (1.4401)
			4	Трос: сталь с гальваническим покрытием Покрытие 1 мм (0,04 дюйма): PA 12 (Vestamid L 1940)
			5	Установочный винт: A4-70
			6	Стяжной винт: A2-70


**Материалы: монтажный кронштейн**

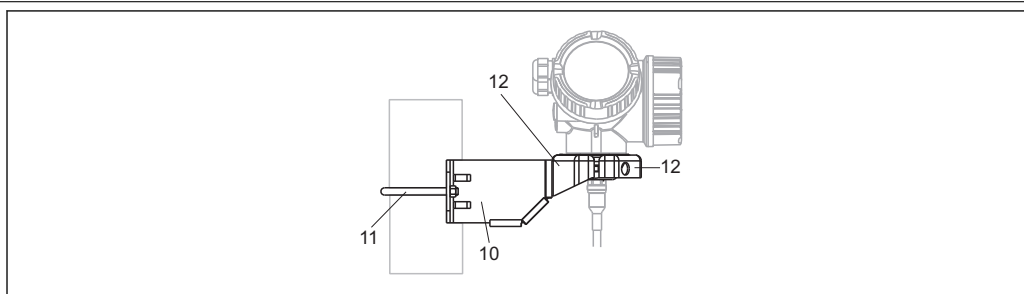

A0015143

Монтажный кронштейн для прибора с датчиком в раздельном исполнении		
Номер	Компонент	Материал
10	Держатель	316L (1.4404)
11	Круглый кронштейн	316Ti (1.4571)
	Винты/гайки	A4-70
	Распорные втулки	316Ti (1.4571) или 316L (1.4404)
12	Полукорпуса	316L (1.4404)


**Материалы: переходник и кабель для раздельного датчика**

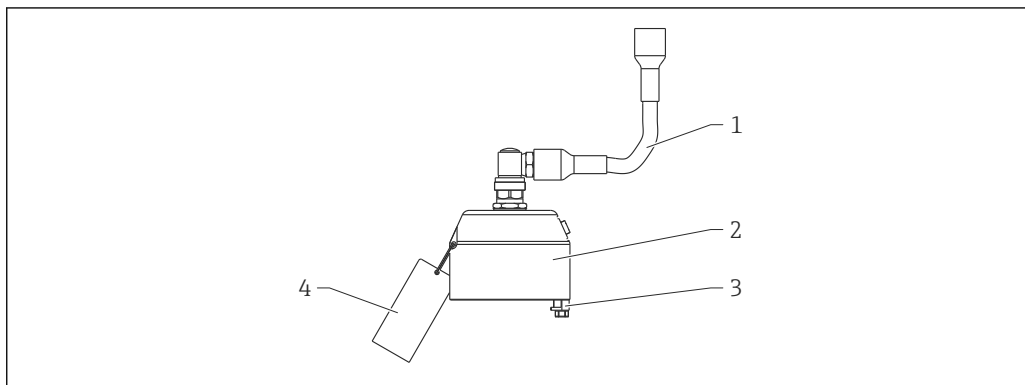

A0021722

Переходник и кабель для датчика в раздельном исполнении		
Номер	Компонент	Материал
1	Кабель	FRNC
2	Переходник датчика	304 (1.4301)
3	Клемма	316L (1.4404)
	Винт	A4-70
4	Диапазон	316 (1.4401)
	Обжимная муфта	Алюминий
	Заводская табличка	304 (1.4301)

**Материалы: защитный козырек от непогоды**

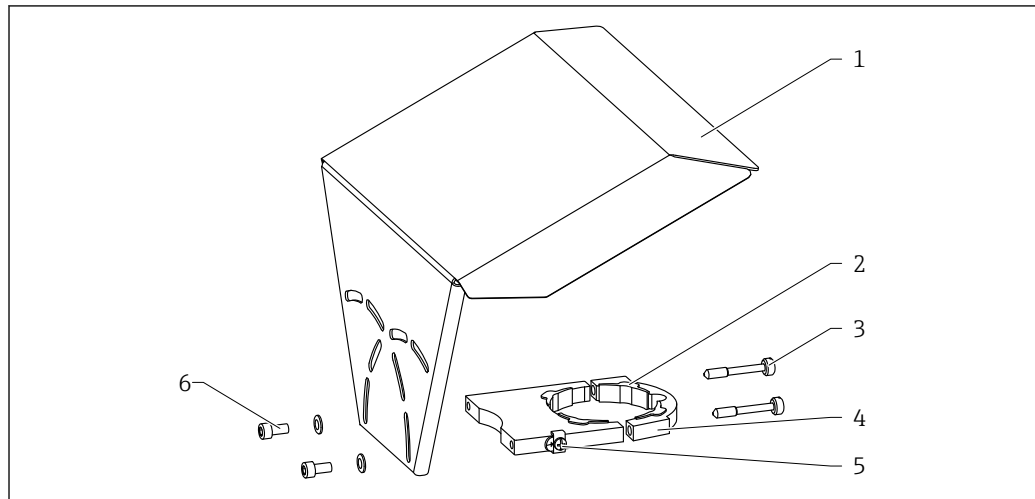

A0015473

Нет	Компонент: материал
1	Защитный козырек: 316L (1.4404)
2	Резиновое наплавление (4x): EPDM
3	Стяжной винт: 316L (1.4404) + углеволокно
4	Кронштейн: 316L (1.4404)
5	Клемма заземления <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Винт: A4</li> <li>▪ Пружинная шайба: A4</li> <li>▪ Зажим: 316L (1.4404)</li> <li>▪ Держатель: 316L (1.4404)</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Пружинная шайба: A4</li> <li>▪ Винт с цилиндрической головкой: A4-70</li> </ul>

## Управление

### Принцип управления

**Структура меню, удобная для оператора и оптимизированная для выполнения пользовательских задач**

- Ввод в эксплуатацию
- Эксплуатация
- Диагностика
- Уровень эксперта

### Языки управления

- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Italiano
- Nederlands
- Portuguesa
- Polski
- русский язык (Russian)
- Svenska
- Türkçe
- 中文 (Chinese)
- 日本語 (Japanese)
- 한국어 (Korean)
- Bahasa Indonesia
- tiếng Việt (Vietnamese)
- čeština (Czech)



Установленный при поставке язык из этого набора определяется позицией 500 спецификации.

### Быстрый и безопасный ввод в эксплуатацию

- Интерактивный мастер с графическим интерфейсом для простого ввода в эксплуатацию посредством FieldCare/DeviceCare.
- Управление посредством меню с краткими пояснениями относительно назначения отдельных параметров.
- Стандартное управление непосредственно на приборе и с помощью программного обеспечения.

### Встроенное устройство хранения данных (HistoROM)

- Обеспечивает перенос конфигурации при замене электронных блоков.
- Запись до 100 сообщений о событиях в приборе.
- Запись до 1000 измеренных значений в приборе.
- Сохранение кривой сигнала при вводе в эксплуатацию для последующего использования в качестве эталона.



### Эффективная диагностика для повышения надежности измерения

- Встроенные текстовые сообщения с рекомендациями по устранению проблем.
- Множество возможностей моделирования и функции линейной записи.


### Встроенный модуль Bluetooth (вариант комплектации для приборов с интерфейсом HART)

- Простая и быстрая настройка с помощью приложения SmartBlue.
- Дополнительные инструменты и переходники не требуются
- Получение кривой сигнала посредством приложения SmartBlue
- Зашифрованная одиночная передача по схеме «точка-точка» (институт Фраунгофера, сторонняя разработка, испытано) и связь посредством беспроводной технологии Bluetooth® с парольной защитой.

## Локальное управление

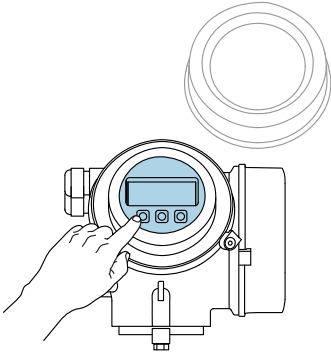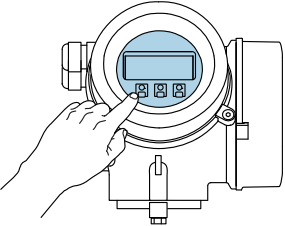Органы управления	Кнопки	Сенсорное управление
Код заказа для раздела «Дисплей; управление»	Опция С «SD02»	Опция Е «SD03»
	 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0036312</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0036313</p>
Элементы индикации	4-строчный дисплей	4-строчный дисплей Белая фоновая подсветка, в случае неисправности прибора включается красная подсветка
	Возможности индивидуальной настройки формата индикации измеряемых переменных и переменных состояния	
	Допустимая температура окружающей среды для дисплея: -20 до +70 °C (-4 до +158 °F) При температурах, выходящих за пределы этого диапазона, читаемость дисплея может понизиться	
Элементы управления	Локальное управление с помощью трех кнопок (⊕, ⊖, ⊞)	Внешнее управление с помощью сенсорного экрана; 3 оптические клавиши: ⊕, ⊖, ⊞
	Элементы управления с возможностью использования во взрывоопасных зонах различных типов	
Дополнительные функции	Резервное копирование данных Конфигурацию прибора можно сохранить на дисплее	
	Функция сравнения данных Можно сравнить конфигурацию прибора, сохраненную на дисплее, с существующей конфигурацией	
	Функция передачи данных Посредством дисплея можно перенести конфигурацию преобразователя на другой прибор	

Управление с помощью дистанционного дисплея и устройства управления FHX50

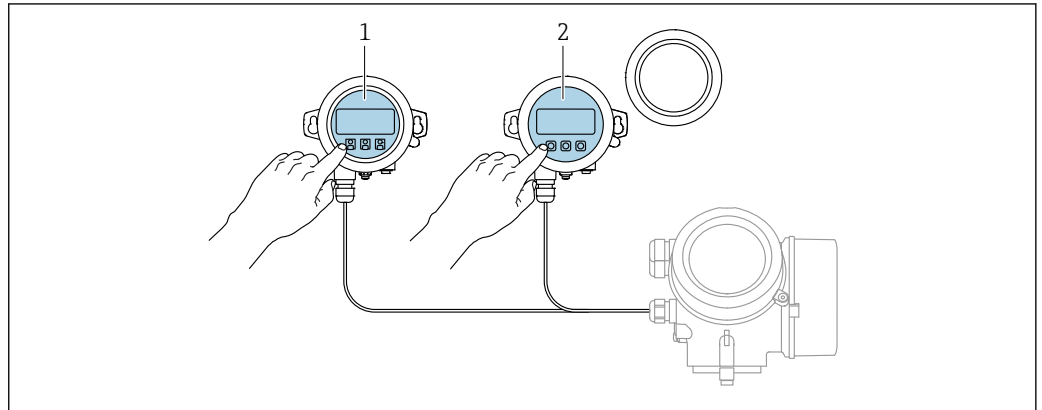


A0036314

40 Опции управления FHX50

- 1 Дисплей и устройство управления SD03, оптические кнопки; управление может осуществляться через стеклянную крышку
- 2 Дисплей и устройство управления SD02 с нажимными кнопками; необходимо снимать крышку

Управление с использованием технологии беспроводной связи Bluetooth®

Требования

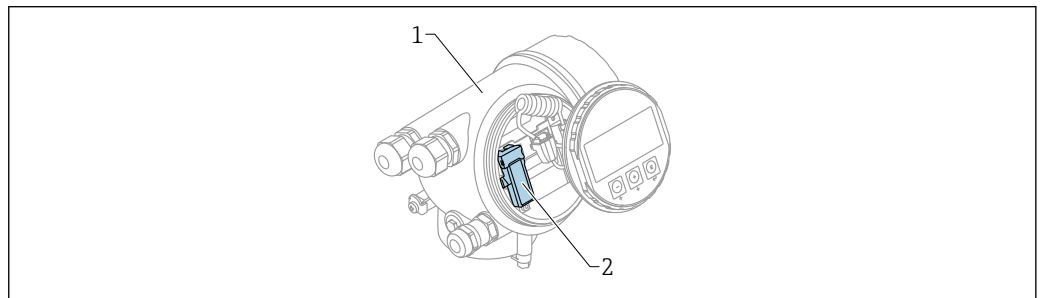

A0036790


41 Прибор с модулем Bluetooth

- 1 Корпус электронной части прибора
- 2 Модуль Bluetooth

Этот вариант работы доступен только для приборов, оснащенных модулем Bluetooth. Возможны следующие варианты:

- Прибор был заказан с модулем Bluetooth: позиция 610 («Принадлежности встроенные»), опция NF (Bluetooth);
- Модуль Bluetooth был заказан в качестве принадлежности (код заказа 71377355) и смонтирован. См. документ SD02252F из группы специальной документации.

Управление с помощью приложения SmartBlue

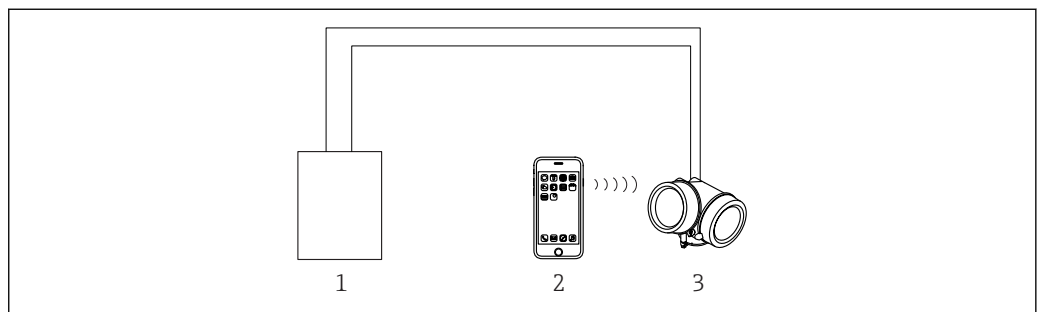


A0034939

42 Управление с помощью приложения SmartBlue

- 1 Блок питания преобразователя
- 2 Смартфон/планшет с приложением SmartBlue
- 3 Преобразователь с модулем Bluetooth

Дистанционное управление По протоколу HART

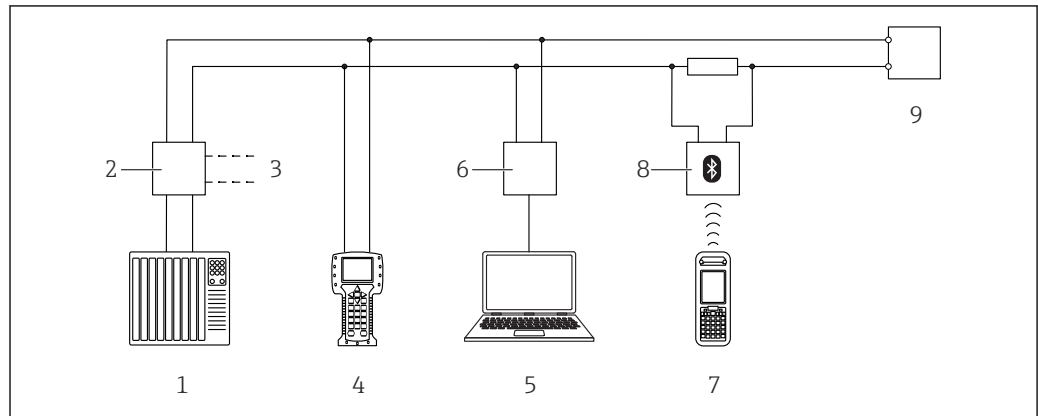


A0036169

43 Варианты дистанционного управления по протоколу HART

- 1 ПЛК (программируемый логический контроллер)
- 2 Блок питания преобразователя, например, RN22 1N (с резистором линий связи)
- 3 Подключение к Commbox FXA191, FXA195 и Field Communicator 375, 475
- 4 Field Communicator 475
- 5 Компьютер с программным обеспечением (например, DeviceCare/FieldCare, AMS Device Manager или SIMATIC PDM)
- 6 Commbox FXA191 (RS232) или FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350/SFX370
- 8 Bluetooth-модем VIATOR с соединительным кабелем
- 9 Преобразователь

По протоколу PROFIBUS PA

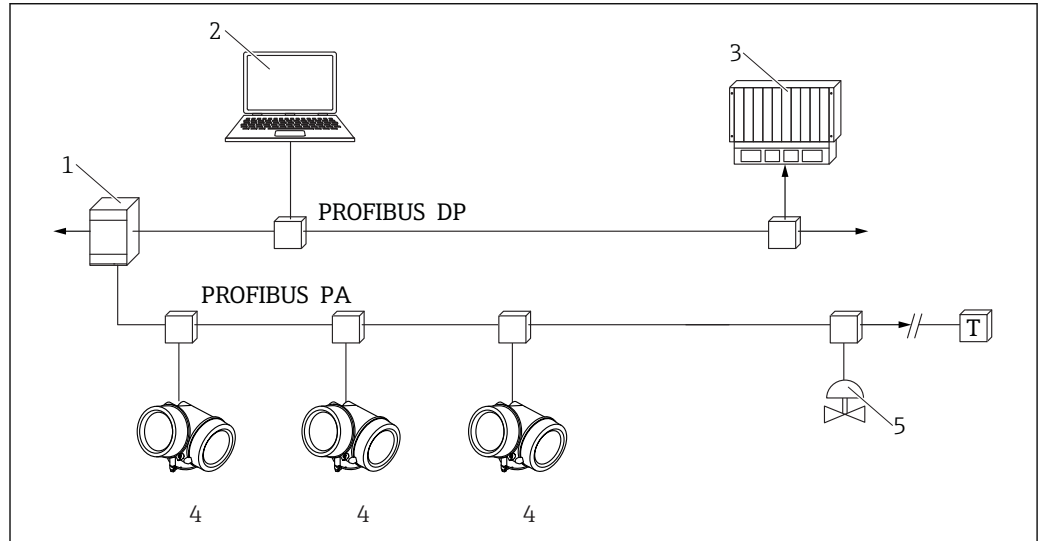

A0036301


44 Варианты дистанционного управления по протоколу PROFIBUS PA

- 1 Сегментный соединитель
- 2 Компьютер с устройством Profiboard/Proficard и программным обеспечением (например, DeviceCare/FieldCare)
- 3 ПЛК (программируемый логический контроллер)
- 4 Преобразователь
- 5 Дополнительные функции (клапаны и т. д.)





## DeviceCare/FieldCare через сервисный интерфейс (CDI)

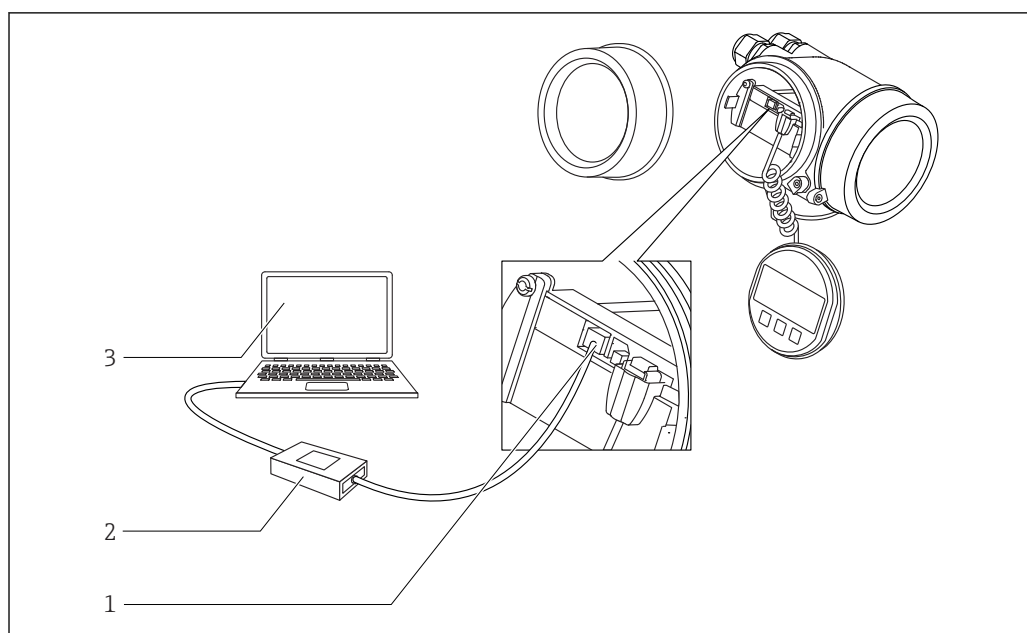

A0032466

46 DeviceCare/FieldCare через сервисный интерфейс (CDI)

- 1 Сервисный интерфейс прибора (CDI = единый интерфейс данных Endress+Hauser)
- 2 Сетевой адаптер FXA291
- 3 Компьютер с программным обеспечением DeviceCare/FieldCare

**ПО SupplyCare для управления складским хозяйством**

ПО SupplyCare представляет собой операционное веб-приложение для координации движения материалов и передачи информации по цепочке поставок. ПО SupplyCare обеспечивает, например, комплексный обзор данных об уровнях продукта в географически распределенных резервуарах и бункерах, обеспечивая полную прозрачность в отношении текущего состояния складского хозяйства независимо от времени и местоположения.

С использованием технологии измерения и передачи, реализованной на объекте, текущие данные складского хозяйства собираются и отправляются в ПО SupplyCare. Четко обозначаются критические уровни, а расчетные прогнозы обеспечивают дополнительную безопасность при планировании требований к материальным ресурсам.

Ниже перечислены основные функции ПО SupplyCare.

**Визуализация складского хозяйства**

ПО SupplyCare регулярно определяет уровни продукта в резервуарах и бункерах. Программа отображает текущие и архивные данные складского хозяйства, а также расчеты прогнозируемых потребностей. Обзорная страница может быть настроена в соответствии с предпочтениями пользователя.

**Обработка основных данных**

С помощью ПО SupplyCare можно создавать и обрабатывать основные данные в отношении складских площадок, компаний, резервуаров, продуктов и пользователей, а также авторизации пользователей.

**Конфигуратор отчетов**

Конфигуратор отчетов может использоваться для быстрого и удобного создания персонализированных отчетов. Отчеты можно создавать в различных форматах, например Excel, PDF, CSV или XML. Передача отчетов возможна по протоколам http, ftp или по электронной почте.

**Обработка событий**

Программа выделяет различные события, например падение уровня ниже безопасного резерва или плановой точки. К тому же, ПО SupplyCare может уведомлять определенных пользователей по электронной почте.

**Аварийные сигналы**

При возникновении технической проблемы (например, нарушении подключения) срабатывает аварийная сигнализация и происходит отправка сообщений электронной почты системному администратору и администратору локальной системы.

**Планирование поставки**

Встроенная функция планирования поставки автоматически формирует заявку на заказ при израсходовании запасов ниже предварительно установленного минимального уровня. ПО SupplyCare непрерывно контролирует плановые поставки и расход материалов. ПО SupplyCare уведомляет пользователя об отклонении поставок и расхода от составленного графика.

**Анализ**

В аналитическом блоке наиболее важные показатели притока и оттока для отдельных резервуаров рассчитываются и отображаются в виде данных и диаграмм. Ключевые показатели управления материальными запасами автоматически рассчитываются и формируют основу для оптимизации процесса доставки и хранения.

**Географическая визуализация**


Все резервуары и емкостные парки графически обозначаются на фоне карты Google Maps. Резервуары и емкостные парки могут быть отфильтрованы по группам, продуктам, поставщикам или местоположению.

**Поддержка нескольких языков**

Многоязычный пользовательский интерфейс поддерживает 9 языков, что обеспечивает возможность глобального сотрудничества на единой платформе. Язык и настройки распознаются автоматически, по данным браузера.

**SupplyCare Enterprise**

ПО SupplyCare Enterprise работает по умолчанию в качестве службы ОС Microsoft Windows на сервере приложений в среде Apache Tomcat. Операторы и администраторы управляют приложением через веб-браузер со своих рабочих станций.

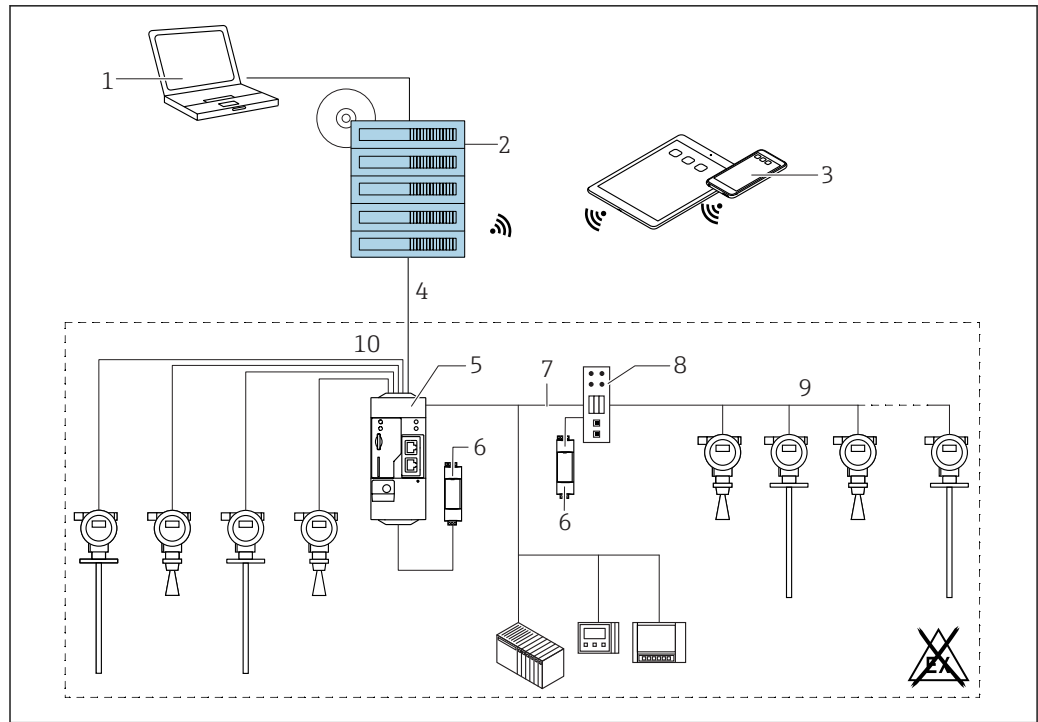


A0034288

47 Пример платформы управления складским хозяйством на основе ПО SupplyCare Enterprise SCE30B

- 1 ПО SupplyCare Enterprise (управление посредством веб-браузера)
- 2 Экземпляр ПО SupplyCare Enterprise
- 3 ПО SupplyCare Enterprise на мобильных устройствах (через веб-браузер)
- 4 Ethernet/WLAN/UMTS
- 5 Fieldgate FXA42
- 6 Блок питания 24 В пост. тока
- 7 Modbus TCP через Ethernet в качестве сервера/клиента
- 8 Преобразователь из Modbus в HART Multidrop
- 9 HART Multidrop
- 10 4 аналоговых входа от 4 до 20 мА (2-проводное/4-проводное подключение)

### Приложение облачного типа: SupplyCare Hosting

ПО SupplyCare Hosting служит хостингом («программное обеспечение как услуга»). В данном случае ПО установлено внутри IT-инфраструктуры Endress+Hauser, и пользователь получает доступ к нему через портал Endress+Hauser.

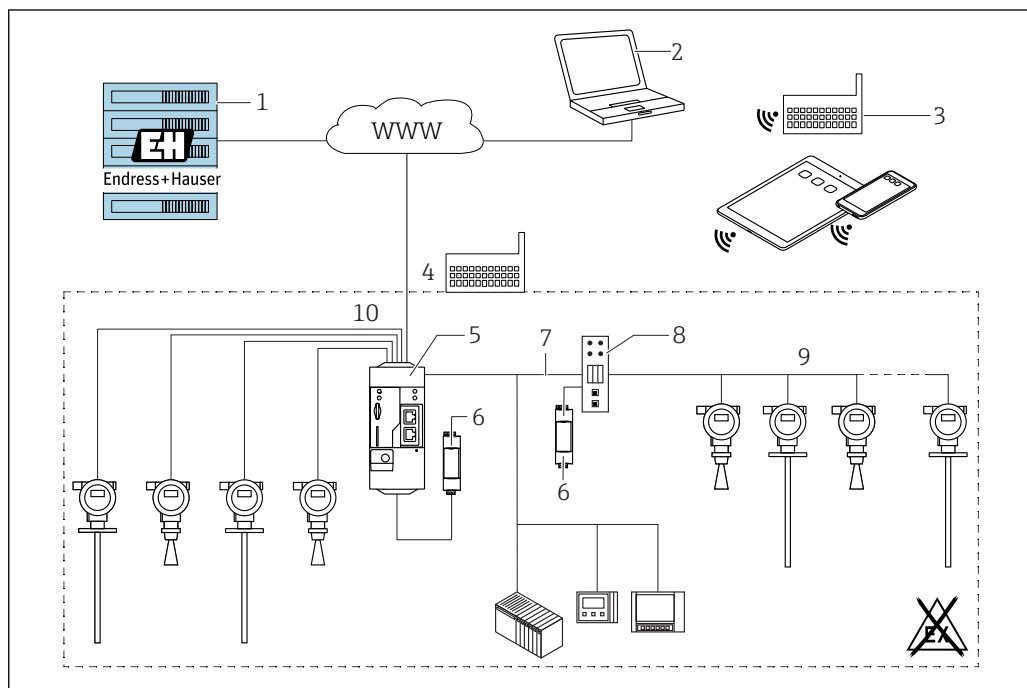


A0034289

48 Пример платформы управления складским хозяйством на основе ПО SupplyCare Hosting SCH30

- 1 Экземпляр ПО SupplyCare Hosting в центре обработки данных Endress+Hauser
- 2 Рабочая станция (ПК с доступом к Интернету)
- 3 Складские площадки с подключением к Интернету через 2G/3G (посредством шлюзов FXA42 или FXA30)
- 4 Складские площадки с подключением к Интернету посредством шлюзов FXA42
- 5 Fieldgate FXA42
- 6 Блок питания 24 В пост. тока
- 7 Modbus TCP через Ethernet в качестве сервера/клиента
- 8 Преобразователь из Modbus в HART Multidrop
- 9 HART Multidrop
- 10 4 аналоговых входа от 4 до 20 мА (2-проводное/4-проводное подключение)

При наличии ПО SupplyCare Hosting пользователям не требуется тратить деньги на первоначальную покупку программного обеспечения или устанавливать и запускать необходимую IT-инфраструктуру. Компания Endress+Hauser непрерывно обновляет ПО SupplyCare Hosting и развивает его возможности в сотрудничестве с заказчиками. Поэтому узловая версия ПО SupplyCare всегда актуальна и может быть адаптирована для удовлетворения различных потребностей заказчиков. Кроме IT-инфраструктуры и программного обеспечения, установленного в надежном, защищенном от сбоев питания центре обработки данных, компания Endress+Hauser предлагает заказчикам другие направления обслуживания. Среди этих направлений – доступность глобальной службы технической поддержки Endress+Hauser и быстрый отклик на любое сервисное событие.

## Сертификаты и нормативы

 Действующие в настоящее время сертификаты и нормативы можно просмотреть в любой момент через модуль конфигурации изделия.

**Маркировка CE** Измерительная система соответствует всем нормативным требованиям применимых директив ЕС. Эти требования перечислены в декларации соответствия требованиям ЕС вместе с применимыми стандартами.

Компания Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки CE.


**RoHS** Измерительная система соответствует ограничениям по применяемым веществам согласно Директиве об ограничении использования опасных веществ 2011/65/EU (RoHS 2).

**Маркировка RCM-Tick** Предлагаемый продукт или измерительная система соответствует требованиям Управления по связи и средствам массовой информации Австралии (АСМА) к целостности сетей, оперативной совместимости, точностным характеристикам, а также требованиям норм охраны труда. В данном случае обеспечивается соответствие требованиям в отношении электромагнитной совместимости. На паспортные таблички соответствующих приборов наносится маркировка RCM-Tick.



A0029561

**Сертификаты взрывозащиты** Приборы сертифицированы для использования во взрывоопасных зонах; соответствующие правила техники безопасности приведены в отдельном документе «Указания по технике безопасности» (XA, ZD). Ссылка на этот документ указана на заводской табличке.

 Для получения отдельного документа «Указания по технике безопасности» (XA), в котором содержатся все соответствующие данные по взрывозащите, обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

**Двойное уплотнение согласно ANSI/ISA 12.27.01** Приборы разработаны в соответствии с требованиями ANSI/ISA 12.27.01 для приборов с двумя уплотнениями, что позволяет отказаться от использования внешних дополнительных уплотнений процесса в водоводах в соответствии с требованиями, изложенными в разделах ANSI/NFPA 70 (NEC) и CSA 22.1 (CEC), относящихся к уплотнениям, и сэкономить сумму, необходимую для их установки. Эти приборы соответствуют принципам монтажа, характерным для Северной Америки, и отличаются чрезвычайно безопасной и экономичной установкой в областях применения с высоким давлением и опасными жидкостями.

Дополнительная информация приведена в инструкциях по применению оборудования во взрывоопасных зонах (XA) соответствующих приборов.

**Функциональная безопасность** Допускается использование для мониторинга уровня (MIN, MAX, диапазон) в вариантах конфигурации до SIL 3 (однородное резервирование), пройдена независимая проверка TÜV Rheinland в соответствии со стандартом МЭК 61508, информацию см. в документе «Руководство по функциональной безопасности».

**ASME B31.1 и B31.3**

- Конструкция, используемые материалы, диапазоны давления и температуры, а также маркировка прибора соответствуют требованиям ASME B31.1 и B31.3
- Декларация о соответствии: см. спецификацию, поз 580, опция KV.

**Оборудование, работающее под давлением, допустимое давление ≤ 200 бар (2 900 фунт/кв. дюйм)** Приборы для измерения давления с фланцем и резьбовой бобышкой, корпус которых не находится под давлением, не подпадают под действие Директивы по оборудованию, работающему под давлением, независимо от максимального допустимого давления.

### Причины:

Согласно статье 2, п. 5 Директивы ЕС 2014/68/EU, устройства для работы под давлением определяются как "устройства с рабочей функцией, имеющие корпуса, находящиеся под давлением".

Если прибор для измерения давления не имеет корпуса, находящегося под давлением (камеры высокого давления, которую можно определить как таковую), то, с точки зрения данной Директивы, он не является устройством для работы под давлением.

**Сертификат морского регистра**

Прибор	Морской сертификат <sup>1)</sup>				
	DNV GL	ABS	LR	BV	KR
FMP56	–	–	–	–	–
FMP57	✓	✓	✓	✓	–

1) См. код заказа 590 «Дополнительный сертификат».

**Радиочастотный сертификат**

Соответствует части 15 правил Федеральной комиссии связи в отношении излучателей непреднамеренных помех. Все зонды удовлетворяют требованиям к цифровому устройству класса А.


Кроме того, коаксиальные зонды и все зонды, устанавливаемые в металлических сосудах, соответствуют требованиям к цифровым устройствам класса В.

**Сертификат CRN**

Для некоторых исполнений прибора доступен сертификат CRN. Прибор получает сертификат CRN при соответствии двум следующим условиям.

- Прибор имеет сертификат CSA или FM (спецификация: позиция 010 «Сертификат»).
- Прибор оснащен присоединением к процессу, сертифицированным CRN в соответствии со следующей таблицей.

Позиция 100 спецификации	Сертификат
AEJ	NPS 1-1/2 дюйма класс 150 RF, 316/316L, фланец ASME B16.5
AFJ	NPS 2 дюйма класс 150 RF, 316/316L, фланец ASME B16.5
AGJ	NPS 3 дюйма класс 150 RF, 316/316L, фланец ASME B16.5
AHJ	NPS 4 дюйма класс 150 RF, 316/316L, фланец ASME B16.5
AJJ	NPS 6 дюймов класс 150 RF, 316/316L, фланец ASME B16.5
AKJ	NPS 8 дюймов класс 150 RF, 316/316L, фланец ASME B16.5
GGE	Резьба ISO 228 G1-1/2, 304
RGE	Резьба ANSI MNPT1-1/2, 304

- 
  - Присоединения к процессу без сертификата CRN в этой таблице не указаны.
  - Чтобы выяснить присоединения к процессу, совместимые с конкретным прибором, обратитесь к спецификации прибора.
  - Приборы с сертификатом CRN отмечены регистрационным номером OF14480.5C на заводской табличке.

**Опыт**

Модели семейства FMP5x являются усовершенствованием соответствующих моделей семейства FMP4x.

**Дополнительные тесты, сертификаты**

Позиция 580 «Дополнительные тесты, сертификаты»	Наименование	Сертификат
JD	Сертификат на материалы по форме 3.1, компоненты, работающие под давлением, протокол проверки согласно стандарту EN 10204-3.1	FMP57
KV	Декларация о соответствии ASME B31.3 Конструкция, используемые материалы, диапазоны давления и температуры, а также маркировка прибора соответствуют требованиям ASME B31.3	FMP57



Отчеты об испытаниях, декларации и протоколы проверки доступны в электронном виде в *W@M Device Viewer*.

Введите серийный номер, который указан на приборе ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)).

Этот запрос относится к опциям следующих кодов заказа:

- 550 «Калибровка»;
- 580 «Дополнительные тесты, сертификаты»;

**Печатная документация на изделие**

Печатные версии отчетов об испытаниях, деклараций и протоколов проверки можно заказать с помощью кода заказа 570 «Сервис», опция I7 «Документация на прибор в печатном виде». В этом случае документы будут включены в комплект поставки изделия.



**Другие стандарты и директивы**

- EN 60529  
Степень защиты, обеспечиваемая корпусами (код IP)
- EN 61010-1  
Требования по безопасности электрического оборудования для измерения, контроля и лабораторного применения
- ГОСТ Р МЭК/EN 61326  
Излучение в соответствии с требованиями класса А. Электромагнитная совместимость (требования ЭМС).
- NAMUR NE 21  
Электромагнитная совместимость (ЭМС) производственного и лабораторного контрольного оборудования
- NAMUR NE 43  
Стандартизация уровня аварийного сигнала цифровых преобразователей с аналоговым выходным сигналом.
- NAMUR NE 53  
Программное обеспечение для полевых приборов и устройств обработки сигналов с цифровой электронной частью
- NAMUR NE 107  
Классификация состояний в соответствии с NE107
- NAMUR NE 131  
Требования к полевым приборам для использования в стандартных областях применения
- ГОСТ Р МЭК 61508  
Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью

## Информация о заказе

### Информация о заказе

Подробные сведения об оформлении заказа можно получить в ближайшей торговой организации нашей компании ([www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)) или в Конфигураторе выбранного продукта на веб-сайте [www.endress.com](http://www.endress.com).

1. Выберите ссылку Corporate
2. Выберите страну
3. Выберите ссылку «Продукты»
4. Выберите изделие с помощью фильтров и поля поиска
5. Откройте страницу изделия

Кнопка «Конфигурация» справа от изображения прибора позволяет перейти к Конфигуратору выбранного продукта.




#### **Конфигуратор – инструмент для индивидуальной конфигурации продукта**

- Самые последние опции продукта
- В зависимости от прибора: прямой ввод специфической для измерительной точки информации, например, рабочего диапазона или языка настройки
- Автоматическая проверка совместимости опций
- Автоматическое формирование кода заказа и его расшифровка в формате PDF или Excel

**Протокол линеаризации по 3 точкам**

**i** Если в позиции 550 «Калибровка» выбрана опция F3 «Протокол линеаризации по 3 точкам», то следует определить эти точки описанным ниже образом.

В зависимости от зонда 3 точки протокола линеаризации определяются следующим образом.

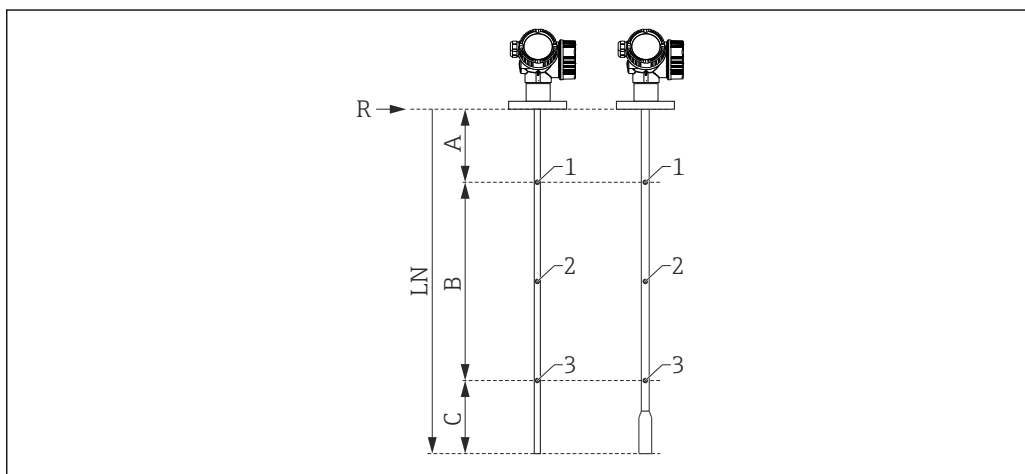

A0021843

- A Расстояние от контрольной точки R до первой точки измерения
- B Диапазон измерения
- C Расстояние от конца зонда до третьей точки измерения
- LN Длина зонда
- R Контрольная точка измерения
- 1 Первая точка измерения
- 2 Вторая точка измерения (в центре между первой и третьей точками измерения)
- 3 Третья точка измерения

	Стержневой зонд	Тросовый зонд LN ≤ 6 м (20 фут)	Тросовый зонд LN > 6 м (20 фут)
Положение первой точки измерения	A = 350 мм (13,8 дюйм)	A = 350 мм (13,8 дюйм)	A = 350 мм (13,8 дюйм)
Положение второй точки измерения	Посередине между первой и третьей точками измерения	Посередине между первой и третьей точками измерения	Посередине между первой и третьей точками измерения
Положение третьей точки измерения	C = 250 мм (9,84 дюйм)	C = 500 мм (19,7 дюйм)	A+B = 5 500 мм (217 дюйм)
Минимальный диапазон измерения	B ≥ 400 мм (15,7 дюйм)	B ≥ 400 мм (15,7 дюйм)	B ≥ 400 мм (15,7 дюйм)
Минимальная длина зонда	LN ≥ 1 000 мм (39,4 дюйм)	LN ≥ 1 250 мм (49,2 дюйм)	LN ≥ 1 250 мм (49,2 дюйм)

**i** Положение точек измерения может меняться на ±1 см (±0,04 дюйм).


**i** Проверка линеаризации выполняется с использованием прибора в сборе в эталонных условиях.

## Протокол линеаризации по 5 точкам

**i** Если в позиции 550 «Калибровка» выбрана опция F4 «Протокол линеаризации по 5 точкам», то следует определить эти точки описанным ниже образом.

Пять точек протокола линеаризации равномерно распределяются по диапазону измерений (от 0 % до 100 %). Для определения диапазона измерений необходимо задать значения параметров **Калибровка пустого резервуара (E)** и **Калибровка полного резервуара (F)**<sup>3)</sup>.

При выборе значений E и F необходимо учитывать следующие ограничения.

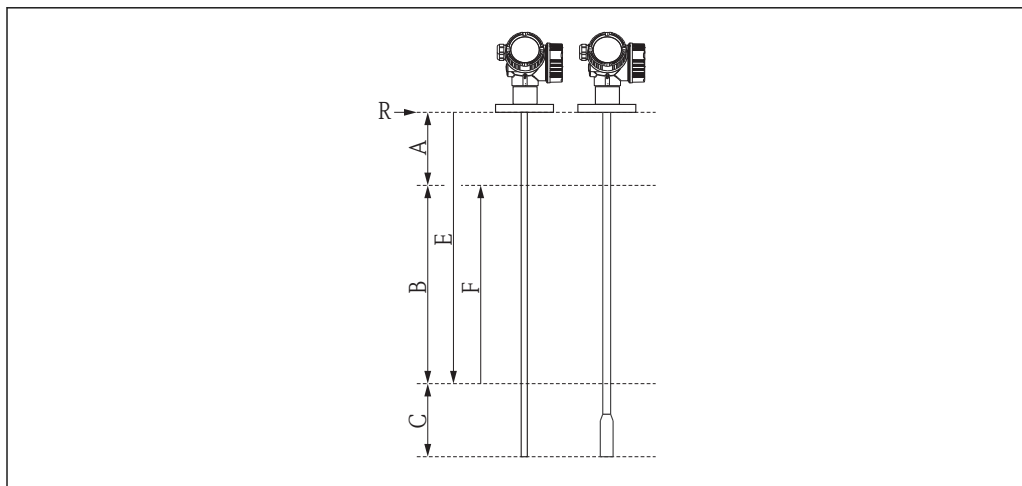

A0014673

- A Расстояние от контрольной точки (R) до уровня 100 %  
 B Диапазон измерения  
 C Расстояние от конца зонда до уровня 0 %  
 E Калибровка пустого резервуара  
 F Калибровка полного резервуара  
 R Контрольная точка измерения

Датчик	Минимальное расстояние между контрольной точкой R и уровнем 100 %	Минимальный диапазон измерения
FMP56 FMP57	$A \geq 250$ мм (10 дюйм)	$B \geq 400$ мм (16 дюйм)

Тип зонда	Минимальное расстояние от конца зонда до уровня 0 %	Максимальное значение калибровки пустого резервуара
Стержень	$C \geq 100$ мм (4 дюйм)	$E \leq 3,9$ м (12,8 фут)
Трос, FMP56	$C \geq 1000$ мм (40 дюйм)	$E \leq 11$ м (36 фут)
Трос, FMP57	$C \geq 1000$ мм (40 дюйм)	$E \leq 23$ м (75 фут)

**i** Проверка линеаризации выполняется с использованием прибора в сборе в эталонных условиях.

**i** Выбранные значения параметров **Калибровка пустого резервуара** и **Калибровка полного резервуара** используются только для записи протокола линеаризации. После ее завершения эти значения сбрасываются на значения по умолчанию для данного зонда. Если необходимо установить значения, отличные от значений по умолчанию, это следует указать в заказе как опцию пользовательской установки параметров → 93.

3) Если значения (E) и (F) не заданы, то будут использоваться значения по умолчанию, соответствующие конкретным зондам.

**Пользовательская конфигурация**

Если в позиции 570 «Сервис» выбрана опция IJ «Пользовательская установка параметров HART», IK «Пользовательская установка параметров PA» или IL «Пользовательская установка параметров FF», то в следующих параметрах можно выбрать пользовательские предварительные установки.

Параметр	Протокол обмена данными	Список выбора/диапазон значений
Настройка → Единица длины	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HART</li> <li>■ PA</li> <li>■ FF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ дюйм</li> <li>■ фут</li> <li>■ мм</li> <li>■ м</li> </ul>
Настройка → Калибровка пустого резервуара	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HART</li> <li>■ PA</li> <li>■ FF</li> </ul>	0 до 45 м (0 до 147 фут) <sup>1)</sup>
Настройка → Калибровка полного резервуара	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HART</li> <li>■ PA</li> <li>■ FF</li> </ul>	0 до 45 м (0 до 147 фут) <sup>1)</sup>
Настройка → Расширенная настройка → Ток. выход 1/2 → Демпфирование	HART	0 до 999,9 с
Настройка → Расширенная настройка → Ток. выход 1/2 → Режим ошибки	HART	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Мин.</li> <li>■ Макс.</li> <li>■ Последнее действительное значение</li> </ul>
Эксперт → Комм. → Конфиг. HART → Пакетный режим	HART	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Выкл.</li> <li>■ Вкл.</li> </ul>

1) Для прибора FMP56: не более 12 м (36 футов).

**Название (TAG)**

<b>Опция заказа</b>	895: Маркировка
<b>Опция</b>	Z1: Нанесение названия (TAG), см. дополнительную спецификацию
<b>Маркировка позиции точки измерения</b>	<p>Для выбора в дополнительных спецификациях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Табличка для названия, нержавеющая сталь</li> <li>■ Бумажная самоклеящаяся этикетка</li> <li>■ Поставляемая этикетка/табличка</li> <li>■ RFID-метка</li> <li>■ RFID-метка + табличка для названия, нержавеющая сталь</li> <li>■ RFID-метка + бумажная самоклеящаяся этикетка</li> <li>■ RFID-метка + поставляемая этикетка/табличка</li> </ul>
<b>Определение обозначения точки измерения</b>	<p>Для определения в дополнительных спецификациях:</p> <p>3 строки, до 18 символов в каждой</p> <p>Обозначение точки измерения наносится на выбранную этикетку и/или записывается в RFID-метку.</p>
<b>Обозначение на заводской табличке электронной части (ENP)</b>	Первые 32 символа обозначения точки измерения
<b>Обозначение на дисплее</b>	Первые 12 символов обозначения точки измерения

---

## Пакеты прикладных программ

---

### Heartbeat Диагностика

#### Доступность

Доступен во всех исполнениях прибора.

#### Функция

- Непрерывная самодиагностика прибора.
- Вывод диагностических сообщений:
  - на локальный дисплей;
  - в систему управления парком приборов (например, FieldCare/DeviceCare);
  - в систему автоматизации (например, ПЛК).

#### Преимущества

- Информация о состоянии прибора предоставляется немедленно и обрабатывается своевременно.
- Сигналы состояния классифицируются по стандарту VDI/VDE 2650 и рекомендации NAMUR NE 107 и содержат в себе информацию о причине сбоя и методе его устранения.

#### Подробное описание

См. раздел «Диагностика и устранение неисправностей» в руководстве по эксплуатации прибора.

## Heartbeat Проверка

### Доступность

Доступен для следующих опций позиции 540 «Пакет прикладных программ»:

- EH «Heartbeat Проверка + Мониторинг»;
- EJ «Heartbeat Проверка».

### Проверка функционирования прибора по запросу.


- Проверка правильности функционирования измерительного прибора в пределах спецификаций.
- Результат проверки – **Успешно** или **Неудачно** – дает информацию о состоянии прибора.
- Результаты заносятся в отчет по проверке.
- Этот отчет создается автоматически и предназначен для демонстрации соответствия внутренним и внешним нормативам, законам и стандартам.
- Проверка может проводиться без прерывания процесса.

### Преимущества

- Использование этой функции не требует посещения объекта.
- DTM <sup>4)</sup> инициирует процесс проверки в приборе и анализирует результаты. Пользователю не требуется иметь специальные знания.
- Отчет о проверке может использоваться для подтверждения показателей качества для третьих сторон.
- Функция **Heartbeat Проверка** способна заменить другие задачи по техническому обслуживанию (такие как периодическая проверка) или удлинить интервалы между испытаниями.

### Приборы с блокировкой SIL/WHG <sup>5)</sup>

- Блок **Heartbeat Проверка** включает в себя мастер выполнения функционального тестирования, проведение которого с установленными интервалами обязательно в следующих областях применения:
  - SIL (МЭК 61508/МЭК 61511);
  - WHG (Закон о водных ресурсах, Германия).
- Для выполнения функционального теста прибор должен быть заблокирован (блокировка SIL/WHG).
- Мастер можно использовать посредством FieldCare, DeviceCare или системы управления процессом на основе DTM.

 Для приборов с блокировкой SIL и WHG **невозможно** провести проверку без выполнения дополнительных действий (таких как шунтирование выходного тока), поскольку выходной ток необходимо моделировать (режим усиленной защиты) или постепенно приближать требуемый уровень вручную (режим эксперта) при последующем восстановлении блокировки (блокировка SIL/WHG).

### Подробное описание

 SD01872F

4) DTM: Device Type Manager; обеспечивает контроль работы прибора посредством DeviceCare, FieldCare или системы управления процессом с поддержкой DTM.

5) Относится только к приборам с сертификатом SIL или WHG: код заказа 590 «Дополнительные сертификаты», опция LA «SIL» или LC «WHG».

**Heartbeat Мониторинг****Доступность**

Доступен для следующих опций позиции 540 «Пакет прикладных программ»: ЕН «Heartbeat Проверка + Мониторинг»;

**Функция**

- Помимо параметров проверки, в журнал также заносятся соответствующие значения параметров.
- Существующие измеряемые величины, такие как амплитуда эхо-сигнала, используются в мастерах **Обнаружение пены** и **Обнаружение налипаний**.



Для прибора Levelflex FMP5x мастера **Обнаружение пены** и **Обнаружение налипаний** невозможно использовать совместно.

**Мастер "Обнаружение пены"**

- Блок Heartbeat Мониторинг включает в себя мастер мастер **Обнаружение пены**.
- Этот мастер используется для конфигурирования функции автоматического обнаружения пены, обеспечивающей обнаружение пены на поверхности среды по снижению амплитуды сигнала. Обнаружение пены может быть связано с релейным выходом для управления, например системой разбрызгивателей, рассеивающей пену.
- Мастер можно использовать посредством FieldCare, DeviceCare или системы управления процессом на основе DTM.

**Мастер "Обнаружение налипаний"**

- Блок Heartbeat Мониторинг включает в себя мастер мастер **Обнаружение налипаний**.
- Этот мастер используется для конфигурирования функции автоматического обнаружения налипаний, обеспечивающей обнаружение налипаний на зонде по снижению амплитуды сигнала.
- Мастер можно использовать посредством FieldCare, DeviceCare или системы управления процессом на основе DTM.

**Преимущества**

- Раннее обнаружение изменений (трендов) для поддержания высокой готовности предприятия и качества продукции.
- Полученная информация может использоваться для планирования профилактических мер (таких как очистка/обслуживание).
- Обнаружение нежелательных условий процесса и соответствующая оптимизация предприятия и процессов.
- Автоматическое управление средствами удаления пены и налипаний.


**Подробное описание**

SD01872F



## Аксессуары


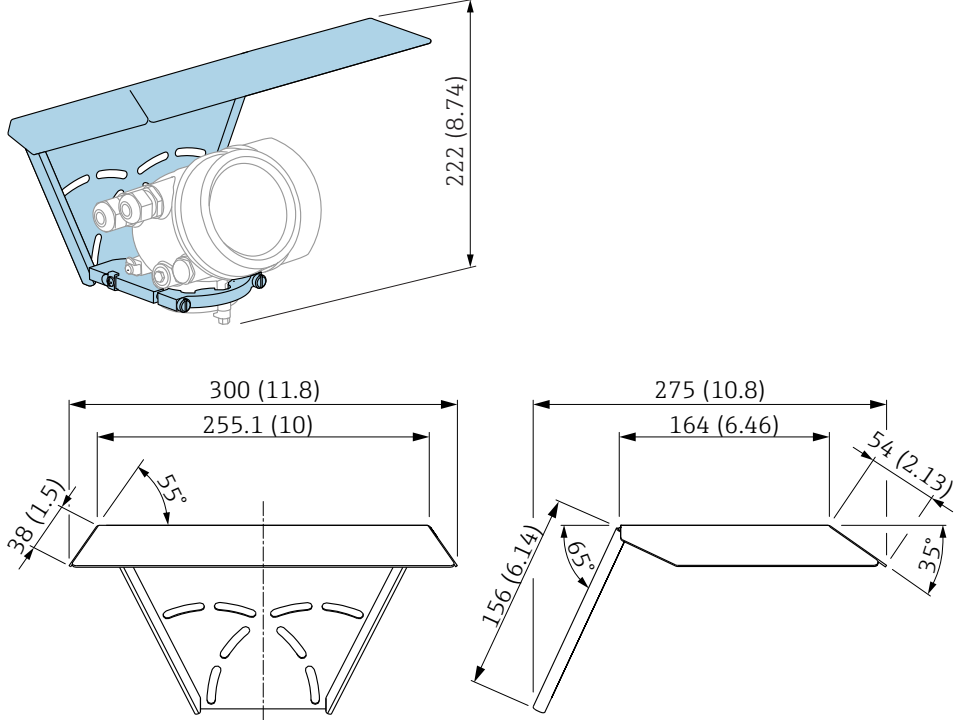


### Аксессуары, специфичные для прибора **Защитный козырек от атмосферных явлений**

Принадлежности	Описание
Защитный козырек от атмосферных явлений	 <p>The drawing shows a protective canopy with the following dimensions and features:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Top View:</b> Overall width 300 (11.8), inner width 255.1 (10), and a height of 38 (1.5). The canopy is tilted at an angle of 55°.</li> <li><b>Side View:</b> Total height 222 (8.74).</li> <li><b>Bottom View:</b> Shows a trapezoidal base with a width of 156 (6.14) and a height of 65°.</li> <li><b>Front View:</b> Shows a width of 275 (10.8) and a depth of 164 (6.46). The front edge is angled at 35° with a height of 54 (2.13).</li> </ul> <p> <input checked="" type="checkbox"/> 49 <i>Защитный козырек от атмосферных явлений; размеры: мм (дюймы)</i> </p> <p> <input type="checkbox"/> <b>i</b> Защитный козырек от атмосферных явлений можно заказать вместе с прибором (спецификация, поз. 620 «Принадлежности прилагаемые», опция РВ «Защитный козырек от атмосферных явлений»). Также его можно заказать как принадлежность (код заказа 71162242).                 </p>


A0015466

A0015472

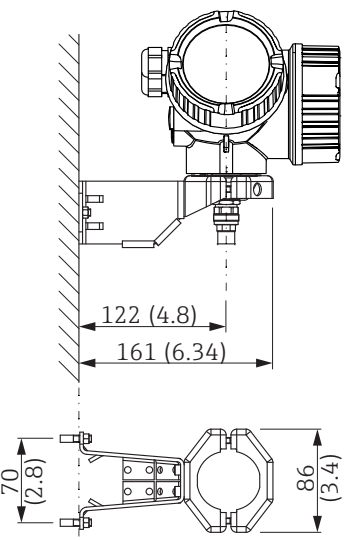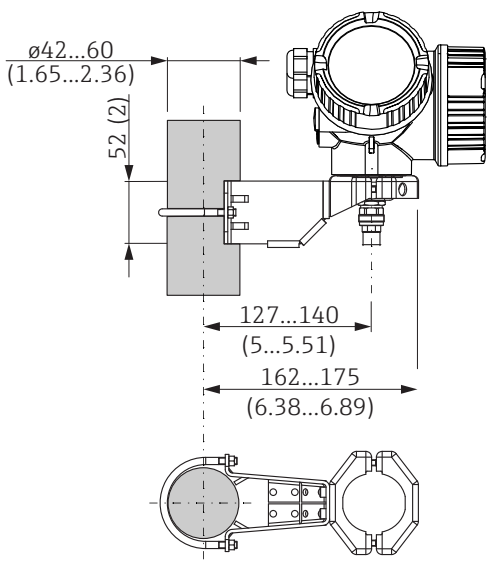
## Монтажный кронштейн для корпуса электроники

Аксессуары	Описание
Монтажный кронштейн для корпуса электроники	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>A</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>B</b></p>  </div> </div> <p> 50 Монтажный кронштейн для корпуса электроники, единицы измерения: мм (дюймы)</p> <p>A Настенный монтаж B Монтаж на стойке</p> <p> Для прибора с датчиком в отдельном исполнении (см. позицию 060 спецификации) монтажный кронштейн входит в комплект поставки. Однако его можно заказать отдельно как аксессуар (код заказа 71102216).</p> <p style="text-align: right;">A0014793</p>


Удлинитель стержня/центрирующее устройство

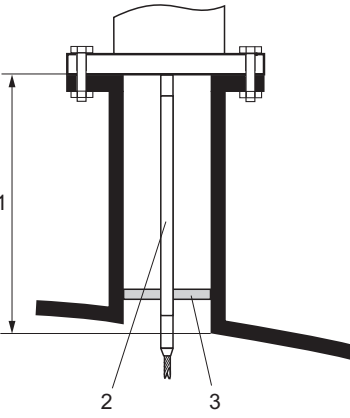Аксессуары	Описание
<p>Удлинитель стержня/центрирующее устройство NMP40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Пригодно для следующих моделей. FMP57</li> <li>▪ Допустимая температура на нижнем крае патрубка                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Без центрирующего диска: без ограничений</li> <li>▪ С центрирующим диском: от -40 до +150 °C (от -40 до +302 °F)</li> </ul> </li> <li>▪ Дополнительная информация: SD01002F</li> </ul>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>1 Высота патрубка 2 Удлинительный стержень 3 Центрирующий диск</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">A0013597</p>
<b>010</b>	<b>Сертификат</b>
A	Невзрывоопасная зона
M	FM DIP, класс II, раздел 1, группа E-G N.I., зона 21, 22
P	CSA DIP, класс II, раздел 1, группа G + угольная пыль N.I.
S	FM, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G N.I., зона 0, 1, 2, 20, 21, 22
U	CSA, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G N.I., зона 0, 1, 2
1	ATEX II 1G
2	ATEX II 1D
<b>020</b>	<b>Удлинительный стержень, высота патрубка</b>
1	115 мм; от 150 до 250 мм/от 6 до 10 дюймов
2	215 мм; от 250 до 350 мм/от 10 до 14 дюймов
3	315 мм; от 350 до 450 мм/от 14 до 18 дюймов
4	415 мм; от 450 до 550 мм/от 18 до 22 дюймов
9	Специальное исполнение, ожидается указание номера TSP
<b>030</b>	<b>Центрирующий диск</b>
A	Не выбрано
B	DN40/1½ дюйма, внутренний диаметр от 40 до 45 мм, PPS
C	DN50/2 дюйма, внутренний диаметр от 50 до 57 мм, PPS
D	DN80/3 дюйма, внутренний диаметр от 80 до 85 мм, PPS
E	DN80/3 дюйма, внутренний диаметр от 76 до 78 мм, PPS
G	DN100/4 дюйма, внутренний диаметр от 100 до 110 мм, PPS
H	DN150/6 дюймов, внутренний диаметр от 152 до 164 мм, PPS
J	DN200/8 дюймов, внутренний диаметр от 210 до 215 мм, PPS
K	DN250/10 дюймов, внутренний диаметр от 253 до 269 мм, PPS
Y	Специальное исполнение, ожидается указание номера TSP

### Монтажный комплект, изолированный

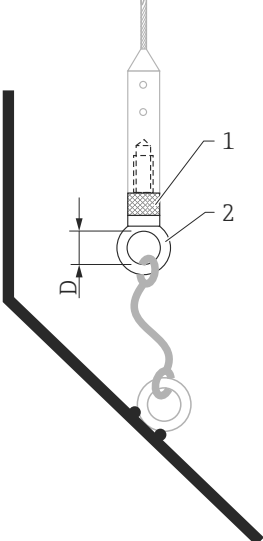Аксессуары	Описание
<p>Монтажный комплект, изолированный</p> <p>Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FMP56</li> <li>■ FMP57</li> </ul>	<div style="text-align: right; font-size: small;">A0013586</div>  <p>51 Состав поставки монтажного комплекта</p> <p>1 Изоляционная муфта 2 Рым-болт</p> <p>Для фиксации тросовых зондов с целью их надежной изоляции. Максимальная рабочая температура: 150 °C (300 °F)</p> <p>Для тросовых зондов 4 мм (1/8 дюйм) или 6 мм (1/4 дюйма), полиамид &gt; сталь</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Диаметр D = 20 мм (0,8 дюйм)</li> <li>■ Код заказа: 52014249</li> </ul> <p>Для тросовых зондов 6 мм (1/4 дюйм) или 8 мм (1/3 дюйма), полиамид &gt; сталь</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Диаметр D = 25 мм (1 дюйм)</li> <li>■ Код заказа: 52014250</li> </ul> <p>Ввиду риска накопления электростатического заряда изолирующая муфта не подходит для использования во взрывоопасных зонах! В этом случае зонд необходимо закрепить так, чтобы обеспечить его надежное заземление.</p> <p><b>i</b> Монтажный комплект также можно заказать сразу вместе с прибором (см. спецификацию Levelflex, позиция 620 «Прилагаемые аксессуары», опция PG «Монтажный комплект, изолированный, для тросовых зондов»).</p>

## Дистанционный дисплей FHX50

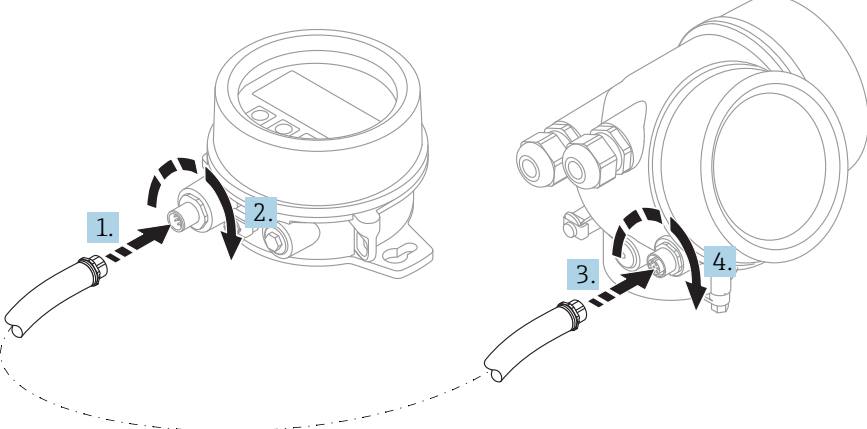Принадлежности	Описание
Дистанционный дисплей FHX50	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">A0019128</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Материал:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Пластмасса ПБТ</li> <li>■ 316L/1.4404</li> <li>■ Алюминий</li> </ul> </li> <li>■ Степень защиты: IP68 / NEMA 6P и IP66 / NEMA 4x</li> <li>■ Подходит для следующих дисплеев: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SD02 (нажимные кнопки)</li> <li>■ SD03 (сенсорное управление)</li> </ul> </li> <li>■ Соединительный кабель: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Кабель, поставляемый с прибором, длиной до 30 м (98 фут)</li> <li>■ Приобретаемый отдельно стандартный кабель, длиной до 60 м (196 фут)</li> </ul> </li> <li>■ Диапазон температуры окружающей среды: -40 до 80 °C (-40 до 176 °F)</li> <li>■ Диапазон температуры окружающей среды (опция): -50 до 80 °C (-58 до 176 °F) <sup>1)</sup></li> </ul> <p> <span style="font-size: small;">i</span> ■ Если требуется использовать дистанционный дисплей, следует заказать прибор в исполнении «Подготовлен для дисплея FHX50» (поз. 030, исполнение L, M или N). Для FHX50 следует выбрать в поз. 050 «Исполнение измерительного прибора» опцию A: «Подготовлен для дисплея FHX50». </p> <p> <span style="font-size: small;">i</span> ■ Если исполнение прибора «Подготовлен для дисплея FHX50» не было заказано изначально и требуется модернизация для поддержки дисплея FHX50, то в поз. 050 «Исполнение измерительного прибора» при заказе FHX50 следует выбрать исполнение B «Отсутствует подготовка для дисплея FHX50». В этом случае комплект FHX50 будет дополнен комплектом для модернизации. С помощью этого комплекта можно будет подготовить прибор к подключению FHX50. </p> <p> <span style="font-size: small;">i</span> Для сертифицированных преобразователей применение FHX50 может быть ограничено. Прибор может быть модернизирован путем установки дисплея FHX50 только в том случае, если в списке <i>Базовые характеристики</i>, позиция 4 «Дисплей, управление», в указаниях по технике безопасности для взрывоопасных зон (XA) для данного прибора указана опция L, M или N «Подготовлен для FHX50». Кроме того, необходимо свериться с указаниями по технике безопасности (XA) для FHX50. </p> <p> <span style="font-size: small;">i</span> Модернизация невозможна для преобразователей, имеющих: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Сертификат на использование в зонах с огнеопасной пылью (сертификат искробезопасности для запыленных зон);</li> <li>■ Тип защиты Ex nA.</li> </ul> </p> <p> <span style="font-size: small;">i</span> Более подробную информацию см. в документе SD01007F. </p>

1) Этот диапазон действителен при условии, что в позиции заказа 580 «Доп. испытания, сертификат» выбрана опция JN «Преобразователь температуры окружающей среды -50 °C (-58 °F)». Если температура всегда меньше -40 °C (-40 °F), число ошибок может быть повышенным.

## Защита от перенапряжения

Аксессуары	Описание
Защита от перенапряжения для приборов с 2-проводным подключением OVP10 (1 канал) OVP20 (2 канала)	<div data-bbox="327 320 715 651" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="1380 660 1436 676" style="text-align: right; font-size: small;">A0021734</div> <p><b>Технические характеристики</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Сопротивление на канал: <math>2 \times 0,5 \text{ Ом}_{\text{max}}</math></li> <li>■ Пороговое напряжение постоянного тока: 400 до 700 В</li> <li>■ Пороговое импульсное напряжение: <math>&lt; 800 \text{ В}</math></li> <li>■ Электрическая емкость при 1 МГц: <math>&lt; 1,5 \text{ пФ}</math></li> <li>■ Номинальный ток утечки (8/20 мкс): 10 кА</li> <li>■ Пригодно для проводников с площадью поперечного сечения 0,2 до 2,5 мм<sup>2</sup> (24 до 14 AWG)</li> </ul> <p><b>И</b> <b>Заказывается с прибором</b>            В идеале следует заказать модуль защиты от перенапряжения сразу вместе с прибором. См. спецификацию, позиция 610 «Встроенные аксессуары», опция NA «Защита от перенапряжения». Отдельный заказ необходим только в случае переоснащения.</p> <p><b>И</b> <b>Коды заказа для модернизации</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для 1-канальных приборов (позиция 020, опция A) OVP10: 71128617</li> <li>■ Для 2-канальных приборов (позиция 020, опции B, C, E или G) OVP20: 71128619</li> </ul> <p><b>Крышка корпуса для переоснащения</b>            В целях соблюдения необходимых безопасных расстояний при переоснащении прибора путем установки модуля защиты от перенапряжения необходимо заменить крышку корпуса. В зависимости от типа корпуса соответствующую крышку можно заказать по следующему каталожному номеру.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Корпус GT18: крышка 71185516</li> <li>■ Корпус GT19: крышка 71185518</li> <li>■ Корпус GT20: крышка 71185517</li> </ul> <p><b>И</b> <b>Ограничения в случае переоснащения</b>            В зависимости от сертификатов преобразователя может быть ограничено использование блока OVP. Прибор может быть переоснащен путем установки блока OVP только при том условии, что опция NA (защита от перенапряжения) присутствует в списке <i>Дополнительные характеристики</i> в указаниях по технике безопасности (XA) данного прибора.</p> <p><b>И</b> Более подробные сведения см. в документе SD01090F.</p>

## Модуль Bluetooth для приборов HART

Принадлежности	Описание
Модуль Bluetooth	<div data-bbox="414 313 1069 761" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="1468 761 1532 784" style="text-align: right; font-size: small;">A0036493</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Быстрый и простой ввод в эксплуатацию с помощью приложения SmartBlue</li> <li>■ Дополнительные инструменты и переходники не требуются</li> <li>■ Получение кривой сигнала посредством приложения SmartBlue</li> <li>■ Передача зашифрованных данных через одно соединение по схеме «точка-точка» (испытано Институтом Фраунгофера) и защита связи через беспроводной интерфейс Bluetooth® с помощью пароля</li> <li>■ Диапазон в эталонных условиях &gt; 10 м (33 фут)</li> </ul> <p><b>i</b> При использовании модуля Bluetooth минимальное сетевое напряжение увеличивается до 3 В.</p> <p><b>i</b> <b>Заказ с прибором</b> Рекомендуется заказать модуль Bluetooth сразу вместе с прибором. См. спецификацию, поз. 610 «Принадлежности встроенные», опция NF «Bluetooth». Отдельный заказ требуется только в случае модернизации.</p> <p><b>i</b> <b>Код заказа для модернизации</b> Модуль Bluetooth (BT10): 71377355</p> <p><b>i</b> <b>Ограничения в случае модернизации</b> В зависимости от сертификата преобразователя возможность использования модуля Bluetooth может быть ограничена. Прибор можно модернизировать путем установки модуля Bluetooth только в том случае, если опция NF «Bluetooth» указана в разделе <i>Дополнительные характеристики</i> соответствующих указаний по технике безопасности (XA).</p> <p><b>i</b> Дополнительную информацию см. в документе SD02252F.</p>

## Аксессуары для связи

**Commubox FXA195 HART**

Для искробезопасного исполнения со связью по протоколу HART с FieldCare через интерфейс USB



Для получения подробной информации см. документ «Техническая информация», TI00404F

**Commubox FXA291**

Используется для подключения полевых приборов Endress+Hauser с интерфейсом CDI (Endress+Hauser Common Data Interface) к USB-порту компьютера или ноутбука.

Код заказа: 51516983



Для получения подробной информации см. документ «Техническая информация», TI00405C

**Преобразователь контура HART НМХ50**

Используется для оценки и преобразования динамических переменных процесса HART в аналоговые токовые сигналы или предельные значения.

Код заказа: 71063562



Для получения подробной информации см. документ «Техническая информация», TI00429F, и руководство по эксплуатации, BA00371F

**Адаптер WirelessHART SWA70**

- Используется для беспроводного подключения полевых приборов.
- Адаптер WirelessHART легко встраивается в полевые приборы и существующую инфраструктуру. Он обеспечивает защиту и безопасность передачи данных и поддерживает параллельную работу с другими беспроводными сетями.



Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации BA00061S.

**Connect Sensor FXA30/FXA30B**

Полностью интегрированный шлюз с автономным питанием для выполнения простых задач, с системой SupplyCare Hosting. Можно подсоединить не более 4 полевых приборов с интерфейсом связи 4 до 20 мА (FXA30/FXA30B), последовательной связью Modbus (FXA30B) или HART (FXA30B). Благодаря прочной конструкции и способности работать в течение многих лет от автономного элемента питания такой шлюз идеально пригоден для дистанционного мониторинга в изолированных зонах. Исполнение с возможностью мобильной передачи данных по технологии LTE (только США, Канада и Мексика) или 3G в общемировых масштабах.



Для получения подробной информации см. документ «Техническая информация», TI01356S, и руководство по эксплуатации, BA01710S.

**Fieldgate FXA42**

Fieldgate обеспечивает связь между подключенными приборами с интерфейсами 4–20 мА, Modbus RS485 и Modbus TCP и системой SupplyCare Hosting или SupplyCare Enterprise. Передача сигналов осуществляется по системе Ethernet TCP/IP, WLAN или по системе мобильной связи (UMTS). Доступны различные возможности автоматизации, например интегрированный Веб-ПЛИК, OpenVPN и другие функции.



Для получения подробной информации см. документ «Техническая информация», TI01297S, и руководство по эксплуатации, BA01778S.

**SupplyCare Enterprise SCE30B**

Программное обеспечение для управления складскими запасами, которое отображает уровень, объем, массу, температуру, давление, плотность и другие параметры резервуаров. Параметры записываются и передаются посредством шлюзов Fieldgate FXA42, Connect Sensor FXA30B или шлюзов других типов.

Сетевое программное обеспечение установлено на локальном сервере, но к нему есть доступ с мобильных терминалов, таких как смартфоны или планшеты.



Для получения подробной информации см. техническое описание TI01228S и руководство по эксплуатации BA00055S

**SupplyCare Hosting SCH30**

Программное обеспечение для управления складскими запасами, которое отображает уровень, объем, массу, температуру, давление, плотность и другие параметры резервуаров. Параметры записываются и передаются посредством шлюзов Fieldgate FXA42, Connect Sensor FXA30B или шлюзов других типов.

SupplyCare Hosting служит в качестве хостинга (программное обеспечение как услуга, SaaS). На портале Endress+Hauser пользователь получает данные через Интернет.



Для получения подробной информации см. техническое описание TI01229S и руководство по эксплуатации BA00050S



**Field Xpert SFX350**

Field Xpert SFX350 – это промышленный коммуникатор для ввода оборудования в эксплуатацию и его обслуживания. Он обеспечивает эффективную настройку и диагностику устройств HART и FOUNDATION Fieldbus в **безопасных зонах**.



Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации BA01202S.

**Field Xpert SFX370**

Field Xpert SFX370 – это промышленный коммуникатор для ввода оборудования в эксплуатацию и его обслуживания. Он обеспечивает эффективную настройку и диагностику устройств HART и FOUNDATION Fieldbus **во взрывобезопасных и взрывоопасных зонах**.



Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации BA01202S.

**Аксессуары для обслуживания****DeviceCare SFE100**

Конфигурационный инструмент для полевых приборов с интерфейсом HART, PROFIBUS или FOUNDATION Fieldbus.



Техническая информация TI01134S

**FieldCare SFE500**

Инструментальное средство для управления парком приборов на основе технологии FDT. С его помощью можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Кроме того, получаемая информация о состоянии обеспечивает эффективный мониторинг состояния приборов.



Техническая информация TI00028S

**Системные компоненты****Регистратор с графическим дисплеем Мемогрaф М**

Регистратор данных Мемогрaф М с графическим дисплеем предоставляет информацию обо всех соответствующих переменных процесса. Обеспечивается корректная регистрация измеренных значений, контроль предельных значений и анализ точек измерения. Данные сохраняются во внутренней памяти объемом 256 МБ, на SD-карте или USB-накопителе.



Техническая информация TI00133R и руководство по эксплуатации BA00247R

**RN221N**

Активный барьер искрозащиты с блоком питания для безопасного разделения стандартных сигнальных цепей 4 до 20 мА. Поддерживает двунаправленную передачу по протоколу HART.



Техническая информация TI00073R и руководство по эксплуатации BA00202R

**RN221**

Блок питания, обеспечивающий питание двух измерительных приборов с 2-проводным подключением (для применения только в безопасной зоне). Возможность двухстороннего обмена данными по протоколу HART с использованием разъемов HART.



Техническая информация TI00081R и краткое руководство по эксплуатации KA00110R

**Сопроводительная документация**

Следующие документы можно найти в разделе «Документация» на веб-сайте компании Endress+Hauser ([www.endress.com/downloads](http://www.endress.com/downloads)):



Обзор связанной технической документации

- *W@M Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): введите серийный номер с заводской таблички.
- *Приложение Endress+Hauser Operations*: введите серийный номер с заводской таблички или просканируйте двухмерный штрих-код QR-код) на заводской табличке.

**Краткое руководство по эксплуатации (КА)****Информация по подготовке прибора к эксплуатации**

В кратком руководстве по эксплуатации содержится наиболее важная информация от приемки оборудования до его ввода в эксплуатацию.

---

**Руководство по эксплуатации (ВА)****Справочное руководство**

Данное руководство содержит информацию, необходимую для работы с прибором на различных этапах его эксплуатации: начиная с идентификации, приемки и хранения, монтажа, подсоединения, ввода в эксплуатацию и эксплуатации и завершая устранением неисправностей, сервисным обслуживанием и утилизацией.

---

**Указания по технике безопасности (ХА)**

В зависимости от соответствующего сертификата с прибором поставляются следующие указания по технике безопасности (ХА). Они являются неотъемлемой частью руководства по эксплуатации.



На заводской табличке приведен номер указаний по технике безопасности (ХА), относящихся к прибору.



71491555

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---